



AUBERT Eric

Guide de Haute Montagne

3 route de la Buidonnière
73500 AUSSOIS

Tél : 06 76 17 32 07

contact@aubert-formations.com

Organisme enregistré sous le N° 82 73 01124 73
Auprès de la Préfecture de Région Rhône-Alpes

SIRET : 338 765 217 00017

ATTESTATION DE REUSSITE

**A la formation initiale en vue de l'obtention
Du**

Certificat de Qualification Professionnel D'Opérateur de Parcours Acrobatique en Hauteur

Je soussigné, **Éric AUBERT**, Guide De Haute Montagne et responsable de l'**Entreprise Individuelle AUBERT Eric**, Organisme de formation enregistré sous le N° 82 73 01124 73 auprès de la préfecture Rhône-Alpes atteste par la présente que le personnel de **O'FUN PARK - OCÉANO LOISIRS** dont le responsable est **Monsieur THIBAUD Michaël**, a suivi la formation initiale du C.Q.P d'**OPÉRATEURS DE PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR**.

Les opérateurs ci-joints sont capables d'effectuer toutes les tâches inhérentes à leur fonction.

Stage du 30 mars au 01 Avril 2026 :

SONT RECONNUS APTES :

Fonction Opérateur de P.A .H

- CABIROL Clément
- CARDONNA Jeanne
- LEGER Angelo
- GUERARD Coralie
- GUILLAUME Erwan
- MATHIOT Nolan

Fonction complémentaire : Evacuation

- CABIROL Clément
- CARDONNA Jeanne
- LEGER Angelo
- GUERARD Coralie
- GUILLAUME Erwan
- MATHIOT Nolan

Fait pour ce que de droit le 4 avril 2026,

Éric AUBERT
Guide De Haute Montagne
Responsable Des Formations

AUBERT ERIC – 3 Route de La Buidonnière – 73500 AUSSOIS

Tél : 06 76 17 32 07

Email : aubert.eric@wanadoo.fr – <http://www.aubert-formations.com>

Siret : 338 765 217 00017 Code APE : 8551Z

Organisme enregistré sous le N° 82 73 01124 73 auprès de la Préfecture de Région Rhône-Alpes



DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT PHYTOSANITAIRE ET SÉCURITAIRE DU PATRIMOINE ARBORÉ

O'Fun Park à Le Bernard



Janvier 2026



ORÉADE-BRÈCHE
Ingénierie de l'Environnement et du Développement



ORÉADE-BRÈCHE

Ingénierie de l'Environnement et du Développement

Siège social :

2480 L'Occitane - Regent Park 1 - Bât 2 - 31670 Labège – France
Tél. 33 (0)5 61 73 62 62 - Fax. 33 (0)5 61 73 62 90
www.oreade-breche.fr

Agence en charge de la mission :

Agence Ouest


5, rue des Eoliennes – 17220 Saint-Médard d'Aunis – France
Tél. 33 (0)5 46 35 91 86 - Fax. 33 (0)5 46 35 94 22

SAS au capital de 448.000€

N° TVA : FR86 385 117 023 – APE 7112B – NAF 142C
SIRET/SIREN : 385 117 023 00049 (siège) / agence 0007



A Saint-Médard d'Aunis, le 09/02/2026

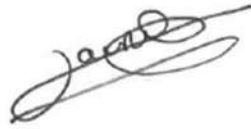Rôle dans l'étude	Nom et poste occupé	Signature
Expert en charge du dossier	Mickaël DAURIOS Chef de projet Arboriculture ornementale	
Expertise sur le terrain et rédaction	Florian COUTANT Technicien de l'arbre / Grimpeur	
Relecture technique	Mickaël DAURIOS Chef de projet Arboriculture ornementale	

SOMMAIRE

1	OBJET DE L'ETUDE	6
2	METHODOLOGIE EMPLOYEE	7
2.1	Méthode générale.....	7
2.2	Moyens mis en œuvre	7
2.3	Méthode détaillée pour le diagnostic visuel des arbres	7
2.3.1	Localisation des arbres.....	7
2.3.2	Caractérisation de l'arbre	7
2.3.3	Tendance évolutive et espérance de maintien	9
2.3.4	Préconisations.....	10
2.3.5	Observations	12
2.4	Méthode de l'avis d'expert	13
3	RESERVES ET LIMITES DE L'EXPERTISE	15
4	RESULTAT DE L'EXPERTISE ANNUELLE	18
4.1	Bilan et observations générales.....	18
4.2	Données qualitatives sur l'ensemble du site.....	19
4.3	Synthèse des travaux par parcours et recommandations.....	21
4.3.1	Parcours d'Initiation.....	21
4.3.2	Koala	23
4.3.3	Ourson	25
4.3.4	Petit panda.....	27
4.3.5	Girafe	29
4.3.6	Ecureuils.....	31
4.3.7	Ouistitis	33
4.3.8	Exploration.....	35
4.3.9	Evolution.....	37
4.3.10	Hiboux	39
4.3.11	Lutins	41
4.3.12	Horizon	43
4.3.13	Evasion	45
4.3.14	Sensation	47
4.3.15	Vertige	49
4.3.16	Maxi tyro	51
4.3.17	Champions.....	53
4.3.18	Ascension.....	55
4.3.19	Agilité et équilibre	57
4.3.20	Duel	59
4.3.21	Maxi bungi et saut pendulaire	61
4.3.22	Avis d'expert.....	64
	ANNEXE I. PRATIQUES DE GESTION SPECIFIQUES AUX PAH	67
	ANNEXE III. PHOTOS DES PRINCIPAUX TYPES DE DEFAUTS OBSERVES.....	73
	ANNEXE IV. DETAILS DES OBSERVATIONS POUR CHAQUE ARBRE	75



TABLE DES FIGURES

Figure 1 – Exemple de marquage en rouge, du symbole « ● » signifiant « intervention de sécurité »	13
Figure 2 – Exemple de marquage en rouge, du symbole « X » signifiant « abattage »	13
Figure 3 – Impact des pressions (Druck) sur Chêne (Eiche) et Hêtre (Buche). Pour un tronc de 140cm, la réduction du flux de sève est de 14% pour une seule plateforme. A.Valette, SNEPA (2013).	67
Figure 4 – Plateformes pétales avec cales et sangles.....	68
Figure 5 – Exemple de système par perçage partiel - Société Kujanak, brevet de M. Pierre Coillard	69
Figure 6 – A gauche : Exemple d'un perçage en cours sur Abies sp. – A droite : exemple d'un perçage recouvert sur Pinus sp	69
Figure 7 – Etranglement du tronc par un câble de hauban du saut pendulaire – sujet n° 328.....	70
Figure 8 – Cautions d'installation pour les cales (source : M. Drouard).....	70
Figure 9 – Schéma illustrant les différents types de passage de tronc ou de charpentièrre dans les terrasses.....	71
Figure 10 – Vue en coupe de l'insertion d'une branche au niveau du tronc l'arbre et positionnement à respecter pour une taille bien réalisée.	72
Figure 11 – Vertige – n°185 : cerclage sur charpentièrre.....	73
Figure 12 – Koala - sujet n°3 : Fructification de Phaeolus Schweinitzii	73
Figure 13 – Avis d'expert – n°326 : plaie de cerclage sur tronc	73
Figure 14 – Sensation – sujet n°179 : tige filetée pénétrante sur charpentièrre	73

1 OBJET DE L'ETUDE

Maître d'ouvrage :

O'Fun Park
M. Grégori PIHET
Parc O'Fun Park à Moutiers-Les-Mauxfaits
85 540 MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

Affaire suivie par :

ORÉADE-BRÈCHE – Unité technique Arbres et Forêts

Direction UT Lola DESBOURDES, Expert forestier et arboricole
l.desbourdes@oreade-breche.fr + 33 6 30 98 11 73

Chef de projet Mickaël Daurios
l.desbourdes@oreade-breche.fr + 33 6 30 98 11 73

Date :

L'expertise de terrain s'est déroulée du 12 au 15 janvier et du 19 au 20 janvier 2026

Lieux de l'expertise :

Les expertises ont concerné le site d'O'Fun Park

Mission

Expertise sanitaire et sécuritaire, selon la Norme AFNOR NF EN 15567-1+A1 février 2020 :

- De l'ensemble des arbres porteurs des ateliers des 22 parcours acrobatiques en hauteur et des arbres situés à proximité immédiate de ces installations

Avis d'expert sur cheminement piéton dans la forêt du parc.

Les objectifs de cette étude étaient :

- De déterminer l'état sanitaire et sécuritaire de chacun des sujets ;
- D'en déduire leur tendance évolutive et leur espérance de maintien ;
- De formuler des recommandations quant aux travaux et/ou surveillances éventuelles à mettre en œuvre.

2 METHODOLOGIE EMPLOYEE

2.1 Méthode générale

La commande établie par le demandeur, l'expertise se déroule ensuite selon le protocole suivant :

- Repérage des arbres à partir des informations fournies par le demandeur ;
- Relevé du nom de l'essence et des critères dendrométriques ;
- Relevé du diagnostic physiologique : âge physiologique, vitalité générale ;
- Relevé du diagnostic phytosanitaire : inventaire et évaluation des blessures, maladies ou attaques parasitaires visibles sur les diverses parties de l'arbre ;
- Relevé du diagnostic mécanique : caractérisation des défauts susceptibles de provoquer une rupture mécanique de tout ou partie de l'arbre : cavités, fourches, etc. ;
- Relevé du (des) défaut(s) observé(s) et de son (ses) incidence(s) au regard de la sécurité des biens et des personnes et/ou de la pérennité de l'arbre ;
- Formulation du programme des travaux visant à maintenir ou à restaurer la sécurité publique aux abords des arbres, tout en assurant leur pérennité lorsque cela est possible.

2.2 Moyens mis en œuvre

Les techniciens d'Oréade-Brèche emploient les techniques de diagnostic dites *Visual tree assessment* :

- Tests sonores au maillet ;
- Sonde pédologique pour apprécier la profondeur des cavités.

Des diagnostics complémentaires peuvent ensuite être mis en œuvre pour les arbres le nécessitant :

- Tests de pénétrométrie (Résistographe PD-400).

2.3 Méthode détaillée pour le diagnostic visuel des arbres

2.3.1 Localisation des arbres

Les plans fournis dans le rapport sont ceux qui correspondent à l'état des parcours à date d'expertise. Dans le cas des modifications de parcours en cours au moment du passage de l'expert :

- L'expertise porte uniquement sur les arbres désignés porteurs par le demandeur, qu'ils soient déjà équipés ou non ; les arbres qui n'auraient pas encore été désignés à l'expert et qui n'auraient pas fait l'objet d'un diagnostic individualisé sont exclus du champ de l'attestation fournie.

Pour chaque parcours, deux types d'arbres sont distingués :

- Les « arbres support » des parcours acrobatiques en hauteur ;
- Les « arbres d'accompagnement » qui sont situés à proximité immédiate des installations et peuvent ainsi induire un danger pour le public, mais n'assurent aucune fonction de support.

2.3.2 Caractérisation de l'arbre

Essence

Le nom de l'essence est composé du nom du genre suivi du nom d'espèce puis du nom du cultivar s'il existe. La précision de cette mesure est liée à la saison pendant laquelle est réalisé ce relevé.

Diamètre

Le diamètre est mesuré à 1,30 m de haut, et exprimé en centimètres à ± 3 cm près. Il est relevé avec un compas forestier ou un mètre ruban. La précision est liée à la forme du tronc et la présence d'obstacles éventuels.

Hauteur

La hauteur totale de l'arbre est exprimée en mètres, selon une estimation à vue depuis le sol et donc indicative. La précision est liée aux conditions météorologiques et à la configuration du lieu (brume, pluie, recul possible, etc.).

Stade de développement

Le type qualifie l'âge ontogénique de l'arbre. Cinq grands types sont différenciés afin de faciliter la lecture du diagnostic, qui s'appuient sur les travaux de C. Drénou et Y. Caraglio :

- **Juvénile** : très jeune arbre nécessitant encore, dans la plupart des cas, des soins particuliers pour assurer sa reprise et son installation sur le site : tuteurage, arrosage (arbre non sevré), protections contre les échaudures, premières tailles de formation, etc. ;
- **Jeune** : arbre installé, en phase de colonisation de l'espace, mais n'ayant pas atteint sa dimension finale au regard des caractéristiques du site. L'élagage des branches basses et d'autres interventions de formation sont souvent encore nécessaires, afin d'induire le développement de l'arbre dans le gabarit souhaité, et corriger les éventuelles anomalies de forme afin de limiter les problématiques rencontrées à l'âge adulte ;
- **Adulte** : arbre installé sur le site, ayant atteint des dimensions proches de son volume final. Il ne nécessite dans la plupart des cas que des tailles d'entretien régulières ;
- **Mature** : arbre ayant atteint son volume définitif et perdu sa capacité à coloniser davantage l'espace ; le renouvellement des axes perdu par mortalité naturelle, par la taille, ou par accident reste assuré par réitération et production de suppléants ;
- **Sénescence** : arbre ayant atteint le dernier stade de son développement. Les branches maîtresses meurent progressivement et ne sont pas remplacées, car la capacité de l'arbre à rejeter est devenue quasi nulle au moment de la sénescence. La sénescence implique la mort naturelle progressive et inéluctable de l'arbre à court ou moyen terme.

Notation de l'état physiologique

Le gradient de notation employé prévoit cinq modalités possibles :

- **correct** : pas de désordres significatifs ;
- **acceptable** : vigueur réduite ou désordres peu marqués ou passagers en réaction à un stress subi, mais n'entraînant pas de déclin de l'arbre ;
- **faible** : désordres manifestes, jugés encore réversibles au regard soit d'indices de résilience observés, soit d'un caractère trop récent des symptômes, ne permettant pas encore de juger du niveau de résilience de l'arbre ; l'évolution dépend de facteurs biotiques ou abiotiques qui favoriseront la résilience ou le dépérissement.
- **dépérissant** : désordres prononcés et irréversibles, en l'absence de processus de restauration viable, bien que la dynamique puisse s'inscrire sur le temps long, avec une mortalité à envisager parfois à moyen terme pour certains individus ou essences, selon l'évolution des conditions environnementales
- **mort ou moribond** : arbre sec sur pied ou dont la mortalité à très court terme ne fait aucun doute.
- Note de synthèse des défauts

L'importance des défauts relevés sur les parties aériennes de l'arbre a un impact sur leur stabilité mécanique. De nombreux experts se sont penchés sur ces questions et ont estimé, à partir de l'étude d'un grand nombre d'arbres et de cas de ruptures effectives, des « seuils de risque acceptable » pour les principaux types d'altérations rencontrés, en deçà desquels le maintien de l'arbre dans des conditions de sécurité satisfaisantes est compromis. Cependant il est admis que ces seuils, rappelés ci-dessous pour information, sont de simples références utilisées par l'expert pour appuyer son jugement mais qu'il convient de juger au cas par cas, en tenant compte de l'essence et de la vitalité de l'arbre. En aucun cas, ils ne doivent être pris comme une valeur absolue.

Les seuils de risques acceptables ainsi considérés sont les suivants (Matteck *et al.*, 1992) :

- Cavité interne $\Rightarrow$ **Valeur critique du rapport PRBS/R < 30 %**
- Cavité ouverte $\Rightarrow$ **Valeur critique de l'ouverture de la cavité : angle > 120° ou $x/C < 33\%$**
où PRBS = paroi résiduelle de bois sain x = ouverture de la cavité
R = rayon au niveau de l'altération C = circonférence au niveau de l'altération

Pour des ouvertures moindres, la formule suivante peut aussi être considérée (Smiley *et al.*, 1992) :

- **Valeur critique de $(d^3 + R(D^3 - d^3)) / D^3 > 33\%$**
où d = diamètre du bois altéré
 D = diamètre du tronc au niveau de l'altération considérée
 R = ouverture de la cavité (rapport de l'ouverture sur la circonférence au niveau de l'altération considérée)

Les observations faites sur l'ensemble de l'arbre sont synthétisées au travers des notes suivantes :

- **Sans défaut ou défauts mineurs consolidables ;**
- **Défauts mineurs évolutifs ;**
- **Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables ;**
- **Défauts rédhibitoires.**

2.3.3 Tendance évolutive et espérance de maintien

La **tendance évolutive** rend compte de l'évolution probable de l'état global de l'arbre au cours des prochaines années, au regard de l'ensemble des défauts et altérations mécaniques relevés, de la vigueur actuelle de l'arbre, et de la dynamique d'évolution habituellement constatée pour les pathogènes éventuellement identifiés. Trois tendances sont distinguées :

- **Stable** : aucun indice significatif permettant d'anticiper une dégradation de l'état de l'arbre ;
- **Incertaine** : présence de désordres, pathologies, ou défauts susceptibles d'induire une dégradation de l'état de l'arbre ; la réalité et la vitesse de l'évolution sont dépendant de l'importance des perturbations rencontrées, et de la résilience de l'arbre, qui conditionnera sa capacité à mobiliser ses réserves et apporter une réponse suffisante à les ralentir ou les compenser.
- **Défavorable** : l'état actuel de l'arbre conjugué à l'importance des perturbations rencontrées (désordres ou défauts prononcés, pathologies virulentes, etc.) induisent nécessairement une dégradation de l'état physiologique ou mécanique de l'arbre, à court ou moyen terme (< 10 ans).

L'**espérance de maintien** est une estimation du délai pendant lequel l'arbre devrait pouvoir être conservé dans des conditions de sécurités acceptables. Ne pouvant prendre en compte l'ensemble des événements et infections susceptibles de survenir dans les mois et les années à venir, elle est donnée **à titre indicatif sur la base des données recueillies au moment de l'expertise**, notamment pour permettre au gestionnaire d'anticiper les besoins de renouvellement déjà prévisibles. Les correspondances en nombre d'années proposent un ordre d'idée d'échéances réalistes à la date et sur la base des résultats de l'expertise, mais ne peuvent être considérées pour des valeurs fiables au regard des nombreux facteurs pouvant agir sur la santé et l'état de l'arbre à l'avenir. Cinq niveaux sont distingués :

- **Faible** (< 5 ans) ;
- **Faible à modérée** (< 10 ans) ;
- **Modérée** (> 10 ans) ;
- **Modérée à forte** (> 15 ans) ;
- **Forte** (> 20 ans).

2.3.4 Préconisations

Remarque : Certains travaux décrits dans le présent paragraphe peuvent ne pas figurer au programme des travaux spécifiques à la présente expertise.

Les abattages

Type de travail	Définition
Abattage	Sujet actuellement dangereux au regard de la sécurité publique : présentant un risque manifeste de chute ou de rupture qui ne permet pas d'envisager son maintien. Par défaut le délai d'intervention est de 1 an après le passage de l'expert, sinon le niveau d'urgence est précisé selon les cas (dans les meilleurs délais, 3 mois, 6 mois, etc.).
Abattage à envisager	Sujet en sursis, présentant un état général permettant de prolonger son maintien quelques années, mais dont l'évolution pressentie induira la nécessité de son abattage à court-terme. Si l'arbre est conservé, il devra faire l'objet d'une surveillance annuelle afin de vérifier la dynamique d'évolution et confirmer ou reporter la décision d'abattage selon les observations réalisées.
Abattage de gestion	Sujet non dangereux mais présentant un faible intérêt ornemental ou une faible valeur d'avenir, dont l'abattage est proposé afin de permettre un meilleur développement d'un ou plusieurs arbres voisins, ou de le remplacer par un arbre ayant plus d'avenir.

Les tailles

Il convient de préciser que la typologie des tailles présentées ci-après ne correspond à aucune terminologie scientifique ou même professionnelle reconnue : toutes les tailles peuvent dans l'absolu être considérées comme des tailles d'entretien. Cette typologie se limite à fournir au gestionnaire quelques précisions supplémentaires sur les intentions et objectifs visés au travers de ces interventions, afin de faciliter la réalisation et/ou la maîtrise d'œuvre et la réception des travaux prescrits.

Type de travail	Définition
Taille de bois mort	Taille visant au seul retrait de bois mort et branches dépérissantes produites par l'arbre. Elle peut être proposée dès lors que les axes concernés se situent aux abords d'une zone fréquentée et ont une section suffisante pour représenter un danger potentiel en cas de chute.
Taille sanitaire	Taille pouvant inclure en plus de la taille de bois mort, le retrait de branches infectées, ou susceptibles de rompre au regard d'un défaut identifié lors du diagnostic.
Taille de réduction	Taille visant à la réduction raisonnée de tout ou partie du houppier. Les observations complètent la présente définition afin de présenter les raisons qui justifient cette proposition, et de cibler au mieux les recommandations du diagnosticien, selon chaque cas. Lorsque cette taille porte sur la totalité du houppier elle ne doit pas supprimer plus de 30% de son volume.
Taille d'allègement	Taille visant à la réduction ciblée et raisonnée d'un ou plusieurs axes clairement identifiés, pour répondre à une contrainte mécanique spécifique et en vue de prévenir la rupture éventuelle des axes concernés (faiblesse au niveau d'une insertion, écorce incluse, axe très élané, etc.)
Taille d'entretien	Taille s'inscrivant dans le cadre de l'entretien courant de l'arbre, pouvant inclure notamment : - la maîtrise du développement du houppier en raison de contraintes de gabarit ; - l'émondage : suppression des principaux rejets (non nécessaires à la survie de l'arbre) ; - le maintien de l'arbre dans une forme architecturée déjà existante (par exemple, les tailles en tête de chat sont assimilées à des tailles d'entretien) ; un toilettage général de l'arbre par le retrait des petits bois morts.

Toutes les tailles proposées sont à effectuer selon les règles de l'art

Les autres travaux de sécurité

Type de travail	Définition
Mise en chandelle	Opération de mise en sécurité, proposée en alternative à l'abattage pour des arbres présentant un intérêt pour l'accueil de la biodiversité, et lorsque le site peut se prêter à la conservation de chandelles. Les arbres concernés peuvent présenter des indices de présence d'espèces protégées (ex : <i>Cerambyx cerdo</i>) ou non (potentiel associé à l'essence, aux dimensions, à la présence de dendromicrohabitats ou de lierre, etc.). La hauteur de coupe recommandée et les besoins de suivi ultérieurs sont précisés au cas par cas en commentaire.
Haubannage	Intervention visant à équiper l'arbre de cordages textiles ou métalliques, en vue de prévenir une rupture éventuelle ou sécuriser les abords d'un arbre en cas de rupture d'un axe. Ces prescriptions font systématiquement l'objet d'un commentaire afin de préciser les éléments qui justifient l'équipement de l'arbre, les modalités de pose recommandées (nombre, type, dimensionnement et emplacement de pose), et la fréquence de suivi conseillée.

Les autres travaux divers

Type de travail	Définition
Enlèvement des équipements	Enlèvement de tout équipement (tuteur, panneau, réseau, etc.) posé à proximité de l'arbre et n'ayant plus d'utilité ou gênant la croissance de l'arbre.
Retrait des plantes grimpantes	Opération visant à retirer les plantes grimpantes qui colonisent le houppier ou empêche la réalisation d'un diagnostic suffisamment fiable.

Travaux liés aux PAH

Type de travail	Définition
Retrait de parcours	Travaux visant à retirer les structures supportées par les sujets jugés inaptes à accueillir un parcours.
Modification du système de fixation	Ces travaux concernent les systèmes de fixation des plateformes destinés à limiter les impacts au tronc, prévenant ainsi les défauts mécaniques et physiologiques causés par le cerclage ; Le nouveau système préconisé peut être une fixation par sangle, par perçage, ou une mise sur pilotis (voir paragraphe 5.1.1).
Découpe de plateforme	Opération visant à élargir l'espacement entre les planchers des plateformes et les tronc ou branches afin de prévenir les blessures engendrées lors de la croissance de l'arbre.
Ajout de protections	Travaux visant à prévenir le cerclage des tronc engendrés par les câbles ou les structures, notamment en ajoutant des cales sous ces derniers.

Les degrés d'urgence

Concernant les travaux préconisés, plusieurs degrés d'urgence ont été établis :

- **Intervention urgente, à faire avant ouverture au public** : ces interventions doivent se faire avant ouverture du parc ou du parcours au public. **Si elles ne peuvent être faites avant l'ouverture du parc, alors l'ouverture du parcours et des éventuels cheminements auprès des arbres faisant l'objet de prescriptions de sécurisation devra être suspendue tant que les travaux n'auront pas été réalisés.** Ces opérations relèvent d'interventions sur des défauts qui peuvent mettre en cause la sécurité du public ; il peut s'agir d'abattages d'arbres supports, de charpentières mortes situées au-dessus des parcours, ou des branches à ancrage déficient sur lesquelles sont ancrés les structures.
- **Intervention à faire en cours de saison d'exploitation : ces interventions sont à réaliser avant ouverture au public de la saison suivante.** Elles concernent principalement des bois morts d'ampleur modérée, situés au-dessus des chemins, des câbles ou des parcours. Ces interventions comprennent également des études complémentaires à réaliser en hauteur, ou à l'aide d'outils d'expertise approfondie tels que le pénétromètre. Ces opérations ont pour but de mesurer l'ampleur d'altérations importantes observées depuis le sol et depuis plusieurs années tels que des loges de pic avec renflement anormal et fissurations sur tronc ou charpentières supports de parcours, des arrachements importants, des chancres et pathogènes engendrant une faiblesse mécanique. Ces interventions ne compromettent pas l'ouverture des parcours concernés pour la saison, mais devront impérativement être réalisées,

avant l'ouverture l'année suivante. Dans le cas contraire, l'ouverture des parcours à l'année N+1 pourra être questionnée lors de la prochaine expertise arboricole.

- **Intervention à prévoir :** interventions non-urgentes qui relèvent de l'entretien et de la gestion courante du parc pour assurer la pérennité des arbres. Ces interventions concernent par exemple la mise en place de paillage, le desserrage des plateformes et câbles, d'éventuels suivis spécifiques à mettre en place, etc. Des années ont été inscrites à titre indicatif pour faciliter au gestionnaire la planification prévisionnelle des travaux concernés. Ces dates sont cependant susceptibles d'évoluer selon les observations lors des prochains passages de l'expert.

Dans tous les cas, l'actualisation de l'expertise faisant suite aux préconisations permettra de contrôler la bonne réalisation des interventions de sécurisation prévues et la nécessité de réaliser éventuellement d'autres interventions complémentaires avant ouverture au public.

Les expertises complémentaires

Sont indiqués les arbres qui ont fait l'objet d'un sondage au pénétromètre, ainsi que ceux devant faire l'objet :

- D'une visite du houppier à partir d'une échelle, d'une nacelle ou par grimper ;
- D'un sondage pédologique ou d'une excavation racinaire plus poussée ;
- D'une analyse d'échantillon en laboratoire ;
- D'un sondage au tomographe ;
- D'un test de traction.

Les échéances de mise en œuvre sont précisées. Les compléments peuvent être combinés si besoin.

La surveillance du patrimoine arboré / l'actualisation du diagnostic

Les fréquences de suivi sont recommandées en considérant la Norme AFNOR NF EN 15567-1+A1 février 2020, ainsi que la mise en œuvre préalable des travaux de sécurisation et d'entretien prescrits ; ces travaux pouvant permettre de supprimer, réduire ou ralentir l'évolution de certains défauts et les risques associés.

- **Les suivis doivent systématiquement être mis en œuvre par un professionnel qualifié**, compétent pour détecter les principaux problèmes d'ordre physiologique, pathologique et mécanique, en déduire la dangerosité en découlant éventuellement pour la sécurité du public, et apporter des réponses adaptées pour gérer ces risques dans le respect de la physiologie de l'arbre. Le niveau de compétence requis peut cependant varier en fonction des défauts concernés.
- **Les données recueillies doivent être classées et archivées avec rigueur**, quelles que soient les modalités de mise en œuvre des suivis, de façon à permettre d'accéder à l'historique d'un arbre donné si besoin, et de planifier les interventions et les prochains suivis requis dans les délais adéquats après chaque visite.

Les experts ne sauraient être tenus responsables si les suivis recommandés ne sont pas réalisés dans les délais préconisés, sont mis en œuvre par un personnel insuffisamment qualifié, ou si les données qui en sont issues ne sont pas valorisées ou actualisées convenablement, ces responsabilités restant du ressort du gestionnaire.

2.3.5 Observations

Elles représentent les observations non codifiables pour chaque arbre ; elles peuvent notamment préciser la position ou l'appréciation des défauts, ou les modalités de mise en œuvre des travaux et suivis prescrits.

2.4 Méthode de l'avis d'expert

La mission se déroule selon le protocole suivant :

- Parcours de la zone boisée afin de repérer l'ensemble des arbres nécessitant une intervention ;
- Identification des arbres à risques via des signes visuels extérieurs :
 - Des désordres physiologiques (pertes de vitalité, production de bois mort en abondance, etc.) ;
 - Des défauts mécaniques (cavités, arrachement, fourche à écorce incluse, etc.) ;
 - Des problèmes sanitaires (sporophore de champignon lignivore, galeries d'insectes, etc.)
- Définition des travaux à mettre en œuvre, et des échéances associées, afin de maintenir ou restaurer la sécurité publique aux abords des arbres à risques, tout en assurant leur maintien chaque fois que possible.
- Localisation des arbres à risque, d'après les indications fournies par le demandeur et le repérage sur le terrain. Le plan de localisation des arbres figure dans ce rapport en annexe.
- Marquage des arbres présentant un risque manifeste au regard de la sécurité des biens et des personnes et/ou dont la pérennité est compromise à court terme au regard des désordres ou défauts identifiés ; le marquage s'effectue à la bombe de peinture forestière, par un symbole correspondant au type d'intervention prescrit. Ces informations se situent sur le tronc entre 0 et 2m. Tous les brins d'une cépée ou d'un sujet fourchant bas sont marqués si concernés par l'intervention recommandée (seuls les brins concernés sont marqués sinon)

La couleur utilisée pour les symboles est le rouge : les arbres à abattre sont marqués d'un « X » ; les autres interventions de sécurisation recommandées sont marquées d'un « ● ».

Le détail des travaux à réaliser pour chaque arbre marqué est récapitulé sous la forme d'un tableau de synthèse ou d'une carte de synthèse selon les cas.



Figure 1 – Exemple de marquage en rouge, du symbole « ● » signifiant « intervention de sécurité »



Figure 2 – Exemple de marquage en rouge, du symbole « X » signifiant « abattage »

3 RESERVES ET LIMITES DE L'EXPERTISE

Chaque arbre est un ensemble complexe pouvant présenter des défauts cachés, très difficilement décelables, en particulier sous le niveau du sol et à l'intérieur même du tronc ou des branches.

Le but de l'expertise est de mettre en évidence les défauts susceptibles d'affecter la longévité ou la résistance mécanique de l'arbre et d'en apprécier la gravité.

Les examens pratiqués permettent de déceler la grande majorité des défauts, sans prétendre à l'exhaustivité.

D'autre part, il convient de mettre en garde les utilisateurs de cette expertise sur les limites de la démarche : les arbres urbains sont soumis à des contraintes importantes, ils se développent dans des conditions parfois difficiles et leur état sanitaire peut évoluer très rapidement. Il est dorénavant établi qu'au-delà de deux ans, des différences significatives peuvent apparaître entre l'état du patrimoine et la description qu'il en est fait dans le rapport d'évaluation. Compte tenu de l'état général du patrimoine arboré examiné, **la durée de validité de la présente expertise est fixée à 3 ans.**

La réalisation d'une expertise doit être **complétée par une visite régulière des arbres** : visite annuelle pour les sujets présentant les défauts les plus prononcés, sans dépasser une fréquence de 5 ans pour les arbres sans défaut connu. Cette opération a pour objectif le suivi rigoureux de l'évolution des sujets les plus délicats et notamment :

- Des cavités ;
- Des infections pathogènes ;
- Des défauts de forme ;
- Des défauts d'ancrage ;
- Des signes d'affaiblissement physiologiques qui peuvent engendrer la rupture de tout ou partie de l'arbre.

Il convient de souligner que ce suivi doit être assuré par une personne qualifiée en matière d'anatomie, physiologie, pathologie et résistance mécanique de l'arbre.

- **Tout changement au niveau de l'arbre** (taille non préconisée dans le programme des travaux du rapport d'expertise) **ou de son environnement** (construction, suppression d'écrans, imperméabilisation, décaissement, curage de fossés, etc.) **rend le document d'expertise caduc.**
- **La présence d'un arbre sur un site sensible implique l'existence aussi faible soit elle d'une probabilité d'accident intrinsèque, même pour un arbre en parfaite santé et indemne de tout défaut.** Ce risque latent est lié d'une part, à l'extraordinaire force que peuvent développer certains événements climatiques et d'autre part, aux limites de la connaissance humaine. Très difficile à estimer, ce risque ne peut être ignoré et doit être accepté par l'homme. Dans ces conditions, la mission des arboristes et des gestionnaires de patrimoine arboré est avant tout de minimiser et de maîtriser l'augmentation des risques pour la sécurité publique aux abords des arbres, sachant que la probabilité d'accident ne sera jamais nulle.
- Bien qu'ayant fait de considérables progrès au cours des dernières années, **les connaissances humaines de l'arbre ont des limites qui peuvent, dans certains cas, être rapidement atteintes.** De nombreuses questions, notamment liées à l'état du système racinaire, la résistance de l'ancrage au sol, la résistance mécanique d'une branche, restent sans réponses.
- En ce qui concerne le diagnostic relatif à la qualité de l'ancrage au sol, les méthodes d'investigation mises en œuvre s'appuient exclusivement sur la recherche de certains symptômes (affaiblissement physiologique, infection pathogène, cavités, etc.) observables sur les parties aériennes de l'arbre (feuilles, branches, tronc, partie visible du collet) qui peuvent avoir une incidence sur le système racinaire et sur la qualité de l'ancrage au sol.

Cette méthode d'approche « indirecte » permet de détecter un certain nombre d'anomalies et de pouvoir éventuellement suspecter un affaiblissement de l'ancrage au sol sans toutefois prétendre à l'exhaustivité.

Compte tenu de l'état actuel des connaissances sur ce sujet, un diagnostic détaillé du système racinaire nécessiterait la mise à jour des racines maîtresses de l'arbre et des sondages en différents points de la couronne racinaire, opération lourde et coûteuse non prévue dans les termes de références du présent marché. **Les experts ne peuvent donc engager leur responsabilité sur la tenue mécanique des systèmes racinaires et la qualité de l'ancrage au sol des arbres.**

Au moment de la rédaction du présent document, il existe un consensus au sein de la profession des experts et conseillers en arboriculture ornementale pour affirmer **l'existence d'un certain flou dans la définition des missions** d'expertise sécuritaire des arbres.

L'expert identifie 5 types essentiels de missions qu'il a présentés au maître d'ouvrage au moment de la négociation du marché. Ces missions sont les suivantes :

1 - L'avis d'expert :

Il s'agit d'un simple avis technique portant généralement sur les travaux à mettre en œuvre pour assurer une gestion durable d'un ou plusieurs arbres. L'expert s'appuie sur une observation visuelle générale du patrimoine et sur son expérience pour émettre son avis. L'objectif est de fournir au gestionnaire un avis extérieur lui permettant de mieux orienter ou cibler les orientations de gestion. La mission ne comprend aucune forme d'investigations détaillées à l'échelle d'un arbre.

Les arbres sélectionnés sont ainsi ceux qui, proche d'une cible définie (chemin, route, aire de jeux, copropriété etc.), présentent les problématiques les plus évidentes ; dans le cas d'un site comportant des arbres plus éloignés des cheminements ou zones de fréquentation identifiées, cela ne signifie en aucun cas que ces sujets ne présentent pas de défauts ou n'induisent aucun danger, l'expert ne se prononçant pas sur leur état. Il revient ainsi au gestionnaire de définir les modalités de gestion adaptées pour les arbres non inclus dans le périmètre de l'expertise.

Sur les arbres choisis, l'expert ne pratique aucune forme d'investigation détaillée : il marque seulement les arbres devant faire de façon évidente l'objet d'une intervention rapide d'entretien ou de sécurisation (suppression du bois mort, abattage, réduction d'un arbre dépérissant, desserrer un câble, etc.) à l'aide d'une bombe de peinture, stylo tube ou autres moyens de marquage.

2 – L'avis d'expert avancé :

Il s'agit, dans un premier temps, de sélectionner les arbres à étudier selon la même démarche que pour l'avis d'expert, c'est-à-dire, situés à proximité des cibles identifiées par le gestionnaire (chemin, route, aire de jeux, bâtiment, etc.) et qui présentent des défauts évidents (cf. description de la mission n°1 ci-dessus).

Dans un second temps, les arbres identifiés font l'objet d'un diagnostic visuel individuel depuis le sol, pouvant selon l'appréciation de l'expert donner lieu à d'éventuels approfondissements avec des instruments de mesure (comparable pour les seuls arbres sélectionnés, aux missions n°3 à 5 ci-après, selon la nécessité de recourir à des instruments de mesure ou des moyens élévatoires).

Cela ne signifie en aucun cas que les autres sujets de la parcelle ne présentent pas de défauts ou n'induisent aucun danger, l'expert ne se prononçant sur leur état. Il revient ainsi au gestionnaire de définir les modalités de gestion adaptées pour les arbres non inclus dans le périmètre de la mission.

3 - Le diagnostic individuel à vue depuis le sol :

Il s'agit de fournir au gestionnaire un diagnostic de l'état physiologique, sanitaire et mécanique de chaque arbre tel qu'il peut être raisonnablement établi à vue depuis le sol.

L'objectif est d'établir pour chaque arbre, dans les limites d'un diagnostic depuis le sol, un pronostic et un certain nombre de recommandations afin d'assurer une gestion dans les règles de l'art des arbres tout en assurant au mieux la sécurité des biens et des personnes au voisinage des arbres.

Les principales recommandations peuvent porter sur la mise en œuvre :

- De travaux de taille ;
- D'une expertise plus détaillée (missions 4 et 5), ou d'une surveillance de tout ou partie du patrimoine ;
- De travaux relatifs à l'environnement des arbres ;
- Ou sur l'absence de besoin particulier de travaux à court terme.

4 - Le diagnostic individuel à vue depuis le sol, complété par une visite de houppier depuis une échelle, une nacelle ou avec l'assistance d'un grimpeur :

Il s'agit de fournir au gestionnaire un diagnostic de l'état physiologique, sanitaire et mécanique de chaque arbre. Selon ces observations depuis le sol, l'expert décide ou non de pousser ses investigations dans le houppier ou depuis une nacelle.

L'objectif est d'établir pour chaque arbre, sur la base d'un diagnostic rapide du tronc et du houppier, un pronostic et un certain nombre de recommandations afin d'assurer une gestion dans les règles de l'art des arbres tout en assurant au mieux la sécurité des biens et des personnes au voisinage des arbres.

5 – Le diagnostic approfondi instrumentalisé :

Il s'agit de fournir au gestionnaire un diagnostic plus complet et robuste, pour les arbres présentant des défauts engendrant un doute jugé trop important pour permettre de conclure sur la possibilité de maintenir ou non l'arbre dans des conditions de sécurité acceptables pour le public.

Les approfondissements portent le plus souvent sur une évaluation plus précise de la tenue mécanique au regard des défauts identifiés. L'expert met en œuvre tous les moyens techniques et humains prévus dans le cadre du marché, qu'il juge nécessaires pour mener à bien sa mission.

Ces compléments concernent le plus souvent la mise en œuvre des outils et méthodes suivants :

- Sondage au pénétromètre
- Mesures au tomographe à ondes sonores
- Visite du houppier à partir d'une échelle, d'une nacelle ou par grimper ;
- Analyse d'échantillon en laboratoire ;
- Sondage pédologique ou excavation racinaire plus poussée ;
- Evaluation de la stabilité de l'ancrage par test de traction

Ces compléments correspondent chacun à un cadre méthodologique précis, et permettent de répondre à des questions spécifiques et différentes selon les moyens considérés. Il appartient à l'expert de proposer le moyen d'investigation approprié à chaque situation.

Compte tenu des coûts habituellement engendrés par ces compléments, ces investigations sont généralement réservées aux arbres ayant une valeur paysagère ou patrimoniale certaine.

⇒ La présente mission est assimilable à

- **une mission n°5 pour 294 sujets** : diagnostic individualisé avec sondages au pénétromètre selon nécessité appréciée par l'expert à l'issue du diagnostic visuel ;
- **une mission n°1 pour le reste de l'enceinte du site d'O'Fun Park** : avis d'expert simple.

4 RESULTAT DE L'EXPERTISE ANNUELLE

4.1 Bilan et observations générales

Objet d'étude			
Site	O'Fun Park	Total d'arbres	294
Arbres supports	269	Arbres d'accompagnement	25

Observations générales et contexte d'implantation

L'expertise concerne les arbres porteurs et les arbres d'accompagnement d'un boisement d'environ 6.5 ha, parcourus de multiples allées et sentiers.

Des travaux d'abattage ont été constatés depuis la précédente étude, par l'absence de 6 sujets anciennement référencés. Ces sujets présentaient des dépérissements irréversibles, des désordres physiologiques prononcés, des cerclages notables ; tous nécessitaient une intervention sécuritaire pour retrait de bois mort, dont 3 urgences.

Une campagne d'ajout de protections est recommandée afin de réduire la quantité de cerclages observés sur les axes supports de parcours (94 sujets), et ainsi favoriser la physiologie des sujets.

Synthèse des travaux à mettre en œuvre

Type d'intervention	Délai	Nbr sujets	Proportion
Abattage ou mise en chandelle	Urgent		
	Dans l'année d'exploitation	Mise en chandelle 1	1%
	A envisager	Abattage à envisager 6	2%
	TOTAL	-	-
Taille de bois mort	Urgent	-	-
	Dans l'année d'exploitation	55	19%
	TOTAL	-	-
Autres interventions sécuritaires	Urgent	-	-
	Dans l'année d'exploitation	Taille de réduction 1	1%
	TOTAL	-	-
Examen complémentaire	Urgent	-	-
	Dans l'année d'exploitation	Grimper 1	1%
	TOTAL	-	-
Interventions spécifiques aux PAH	TOTAL	188	64%

Saint-Médard, le 09/02/2026

Mickaël Daurios
Chef de projet



Florian COUTANT
Technicien de l'arbre / Grimpeur



4.2 Données qualitatives sur l'ensemble du site

Essences		
Nom latin	Nom français	Nbr sujets
<i>Castanea sativa</i>	Châtaigner	1
<i>Pinus pinaster</i>	Pin maritime	14
<i>Pseudotsuga douglasii</i>	Douglas	4
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	275


Etat sanitaire et problématiques majeures	
Etat physiologique	Plus de deux tiers des sujets 70 % présentent une vitalité satisfaisante, tandis que 20 % des arbres présentent des désordres physiologiques, jugés encore réversibles à ce stade : ces pertes de vitalité sont caractérisées par un éclaircissement des houppiers et des difficultés de recouvrement des plaies. 23 sujets sont dépérissants et 3 sujets sont des arbres moribonds mis en totem.
Défauts majeurs	Défauts mécaniques d'importance : 79% des sujets ne présentent aucun défaut ou seulement des défauts mineurs. Les principaux défauts observés concernent : • <i>Phaeolus schweinitzii</i> sur collet (1 sujet) ; • <i>Armillaria</i> sp. (1 sujet) ; • <i>Porodaedalea pini</i> sur tronc ou charpentièr (3 sujets) ; • <i>Cerambyx cerdo</i> sur collet, tronc ou charpentièr (17 sujets) ; • Décollement d'écorce de faible ampleur sur tronc (1 sujet) ; • Cavité ouverte ou interne d'ampleur modérée à forte sur collet tronc ou insertion de branche (6 sujets) ; • Plaies d'ampleur modérée à forte sur collet tronc ou charpentièr (59 sujets) ; • Loge de pic d'ampleur modérée (6 sujets).
Note sur la gestion	Il est recommandé de supprimer les cerclages constitués par les câbles, afin de prolonger la durée de maintien des sujets dont la vitalité est affectée (35 sujets).

Évolution envisagée
Evolution défavorable pour 25 sujets (9 %) présentant des défauts irréversibles et non stabilisés, liés à des cerclages importants et à la présence des pathogènes cités précédemment. ; Evolution incertaine et/ou plus lente pour 232 sujets (79 %) présentant des défauts liés à des plaies d'étranglement et des pertes de vitalités. Ces défauts sont actuellement bien gérés ou compensés par les arbres concernés, mais ils sont néanmoins susceptibles d'évoluer à moyen terme, malgré les travaux prescrits ; Evolution stable pour 36 sujets (12%), ne présentant aucun défaut ou seulement des défauts mineurs.

4.3 Synthèse des travaux par parcours et recommandations

4.3.1 Parcours d'Initiation


PARCOURS D'INITIATION					
Nb d'arbres supports	7	Nb d'arbres d'accompagnement	-	Nb total d'arbres sur le parcours	7
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage	-	Paillage	1
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	-
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	1	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Découper plateforme	5
Haubanage	-	Haubanage	-	Mise en place protection	-
Examen complémentaire	-	Examen complémentaire	-	Ajouter des cales	-
OBSERVATIONS					
Taille de bois mort : n°4 Découpe de plateforme : n°1, 4, 5, 6 et 7 Ajout de protections (cales) : n°7					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

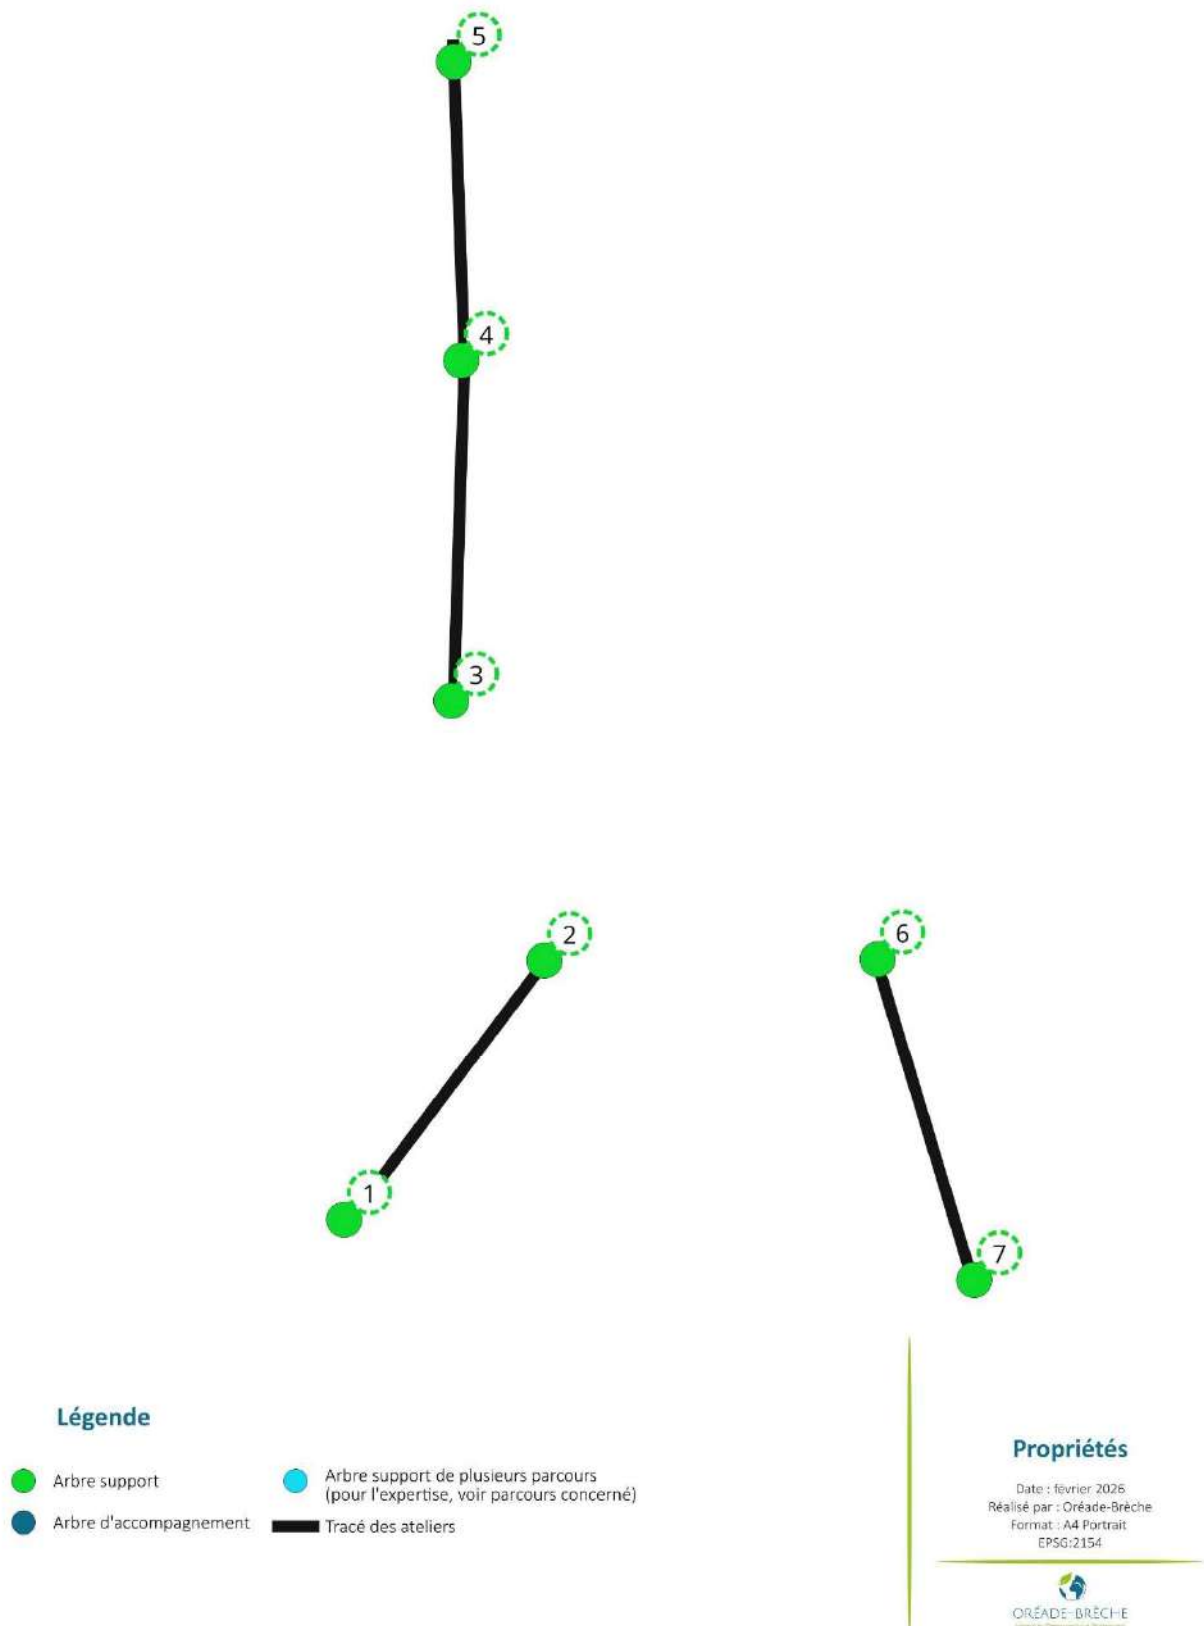

Plan de localisation des arbres du « Parcours d'Initiation »

4.3.2 Koala


PARCOURS KOALA					
Nb d'arbres supports	9	Nb d'arbres d'accompagnement	1	Nb total d'arbres sur le parcours	10
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	-
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	1	Mise sur pilotis	8
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajouter des cales	-
Haubanage	-	Haubanage	-	Découper plateforme	3
Approfondissement	-	Approfondissement	1	Mise en place protection	-
OBSERVATIONS					
Examen complémentaire par grimper : n°340 Taille de bois mort : n°9 Mise sur pilotis : n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 Découpe de plateforme : n°1, 5 et 6					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

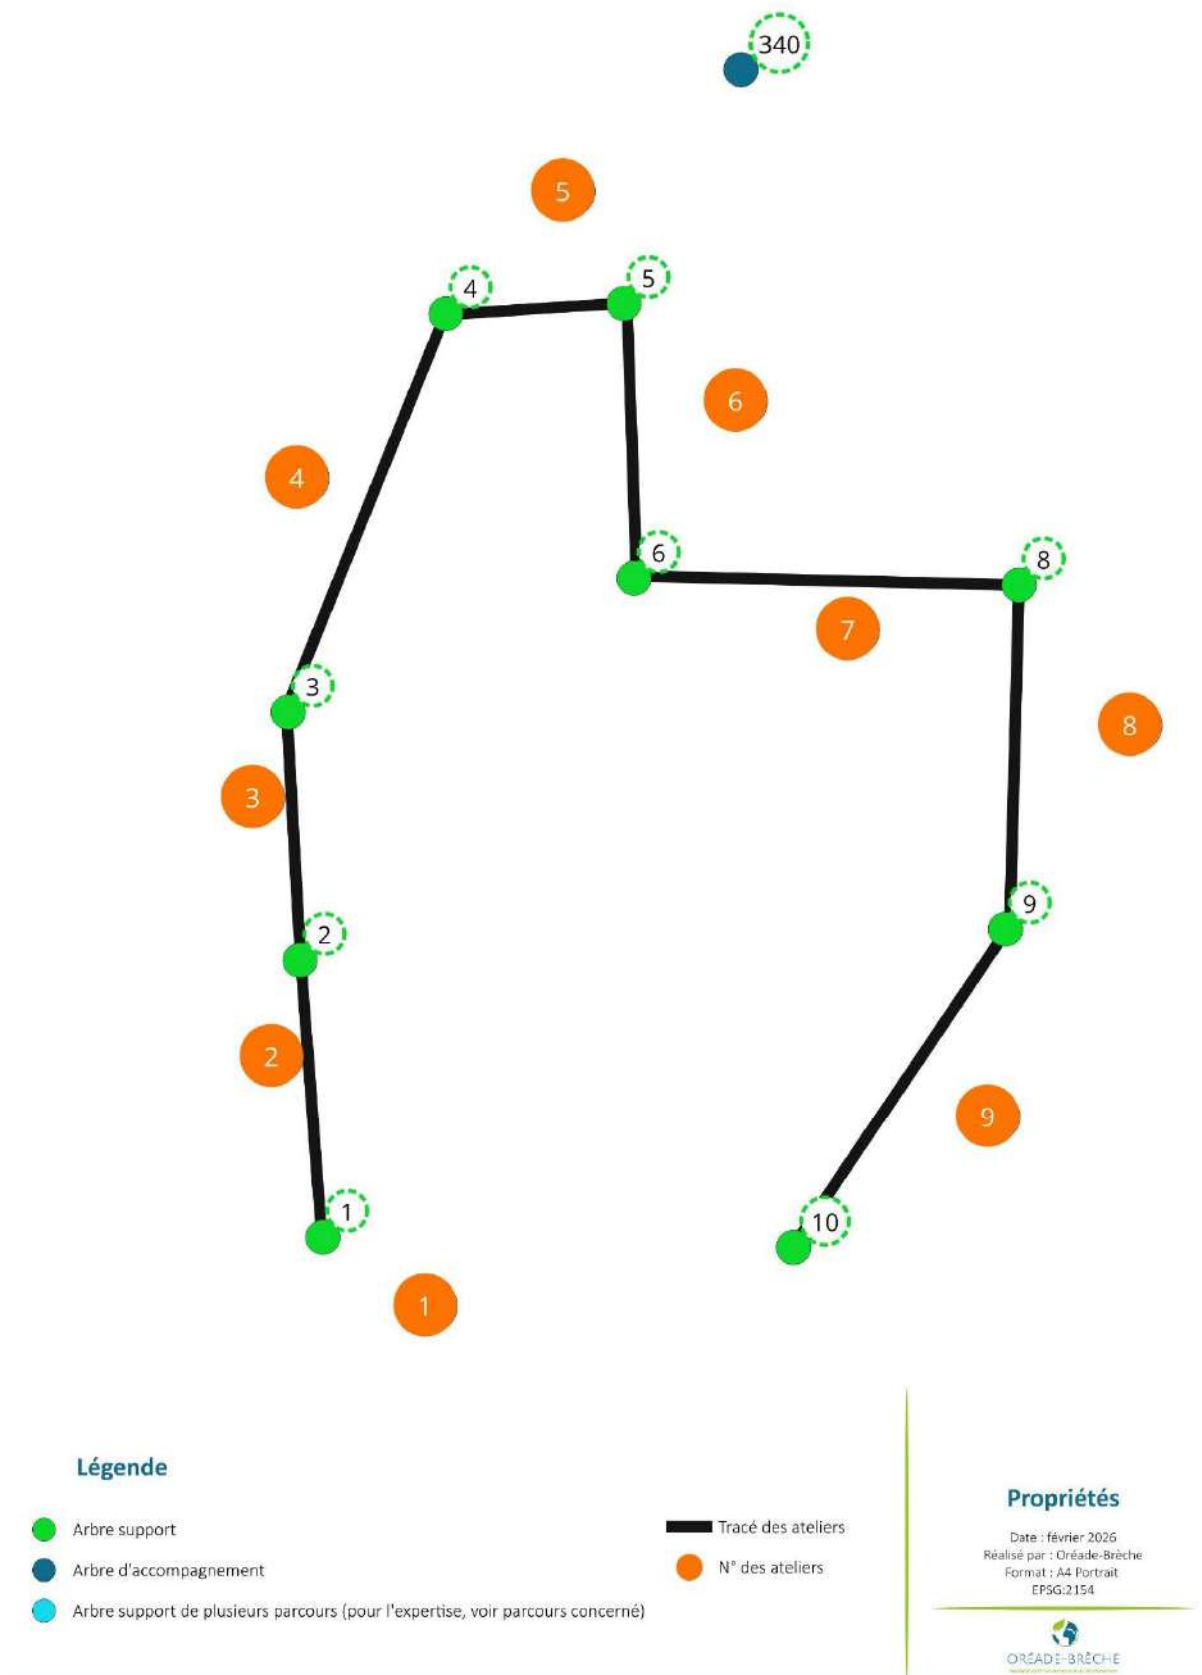

Plan de localisation des arbres du parcours « Koala »

4.3.3 Ourson

PARCOURS OURSON					
Nb d'arbres supports	9	Nb d'arbres d'accompagnement	-	Nb total d'arbres sur le parcours	9
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	-
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	1	Mise sur pilotis	7
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajouter des cales	-
Haubanage	-	Haubanage	-	Découper plateforme	2
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Mise en place protection	2
OBSERVATIONS					
Taille de bois mort : n°17 Découpe de plateforme : n°11 et 13 Ajout de protections (cales) : n°11 et 13 Mise sur pilotis : n°11, 342, 14, 15, 16, 17 et 19					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

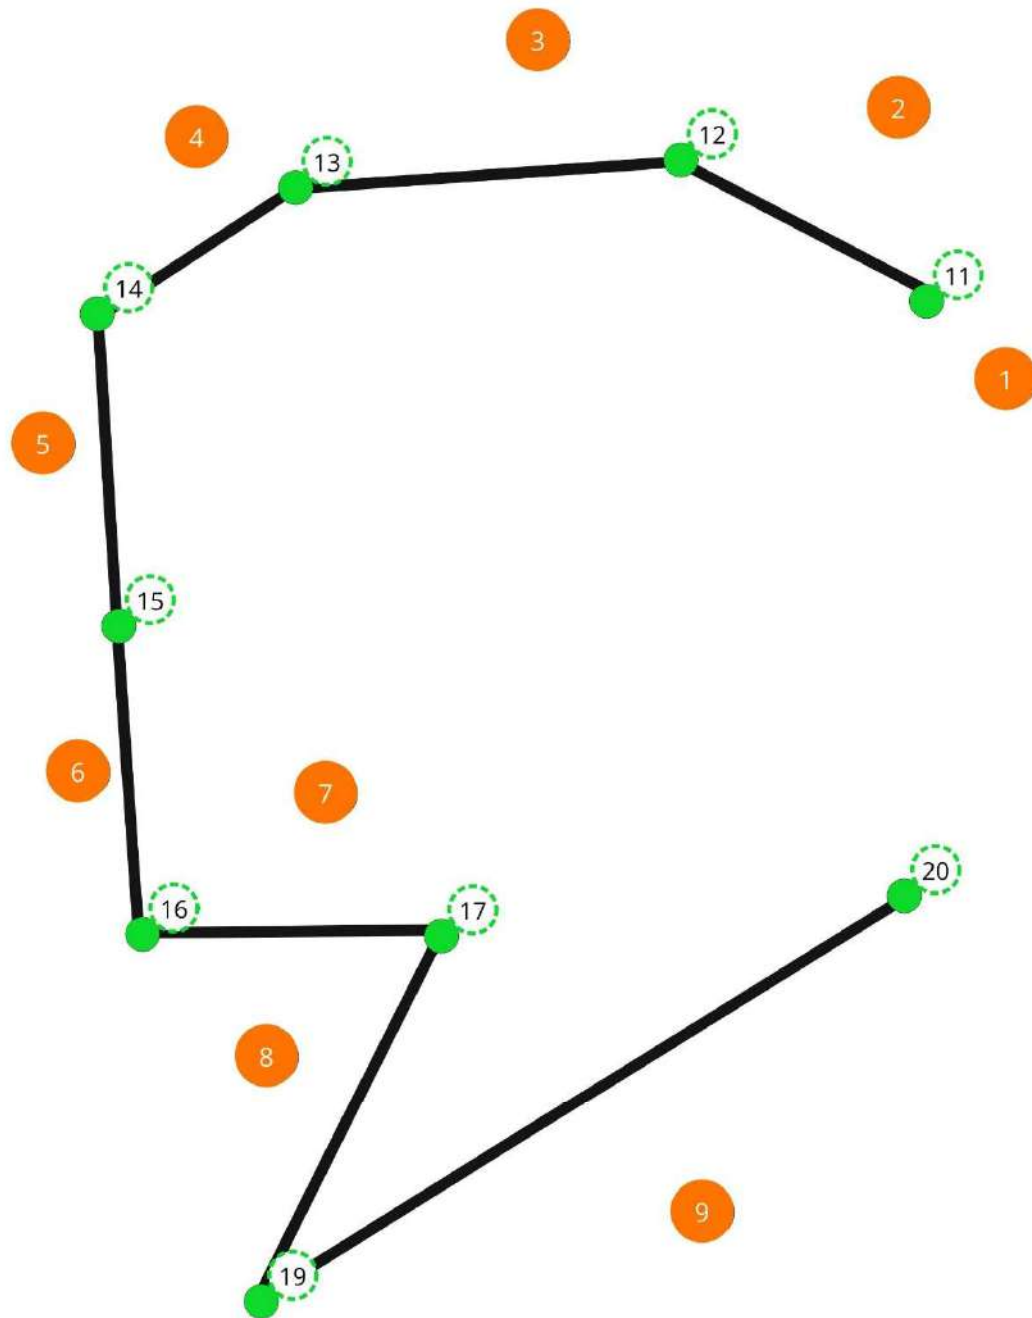

Légende

- Arbre support
- Arbre d'accompagnement
- Arbre support de plusieurs parcours (pour l'expertise, voir parcours concerné)

- Tracé des ateliers
- N° des ateliers

Propriétés


Date : février 2026
Réalise par : Oréade-Brèche
Format : A4 Portrait
EPSG:2154



Plan de localisation des arbres du parcours « Ourson »

4.3.4 Petit panda


PARCOURS PETIT PANDA					
Nb d'arbres supports	8	Nb d'arbres d'accompagnement	-	Nb total d'arbres sur le parcours	9
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	-
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	4
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	-	Mise sur pilotis	8
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajouter des cales	4
Haubanage	-	Haubanage	-	Découper plateforme	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Mise en place protection	-
OBSERVATIONS					
Ajout de protections (cales) : n°23, 27, 36 et 37 Mise sur pilotis : n°21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 Fixation par perçage : n°31, 34, 36 et 37					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

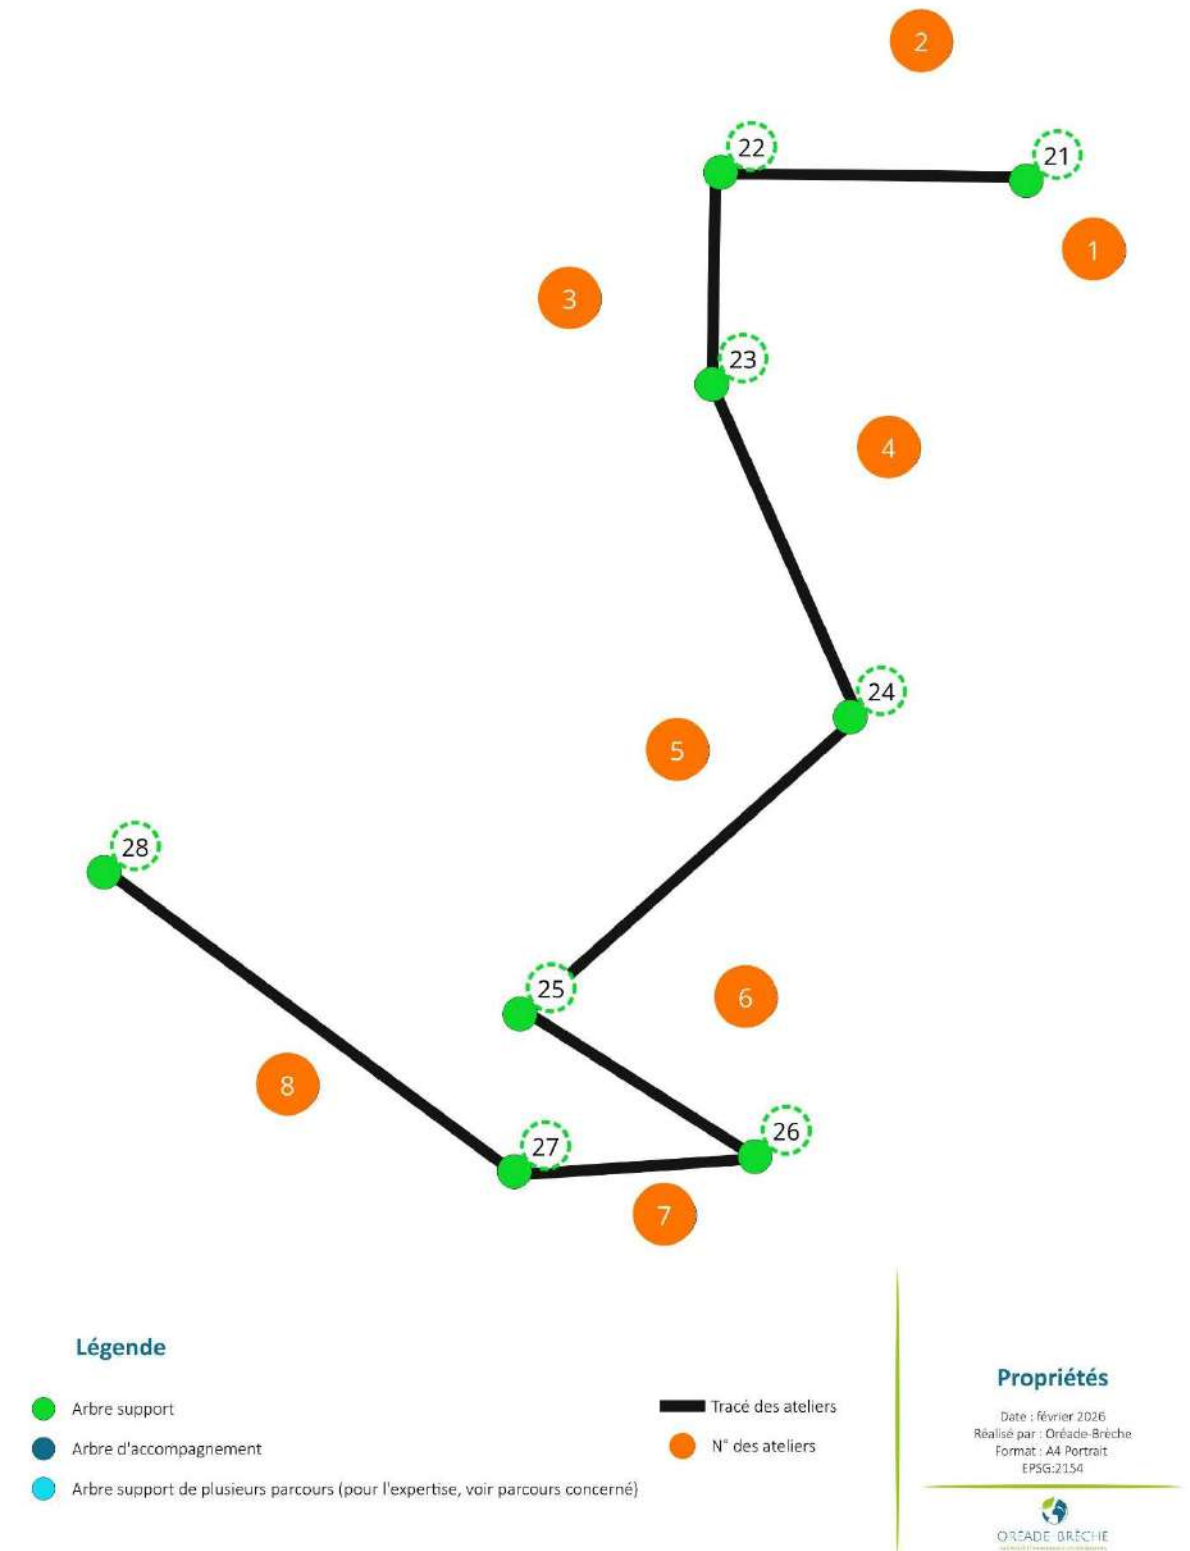

Plan de localisation des arbres du parcours « Petit panda »

4.3.5 Girafe


PARCOURS GIRAFE					
Nb d'arbres supports	15	Nb d'arbres d'accompagnement	-	Nb total d'arbres sur le parcours	15
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	-
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	1	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajouter des cales	-
Haubanage	-	Haubanage	-	Découper plateforme	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Mise en place protection	-
OBSERVATIONS					
Taille de bois mort : n°30 Ajout de protections : n°36, 37 et 38 Mise sur pilotis : n°33 Fixation par perçage : n°31, 34, 36, 37 et 38					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

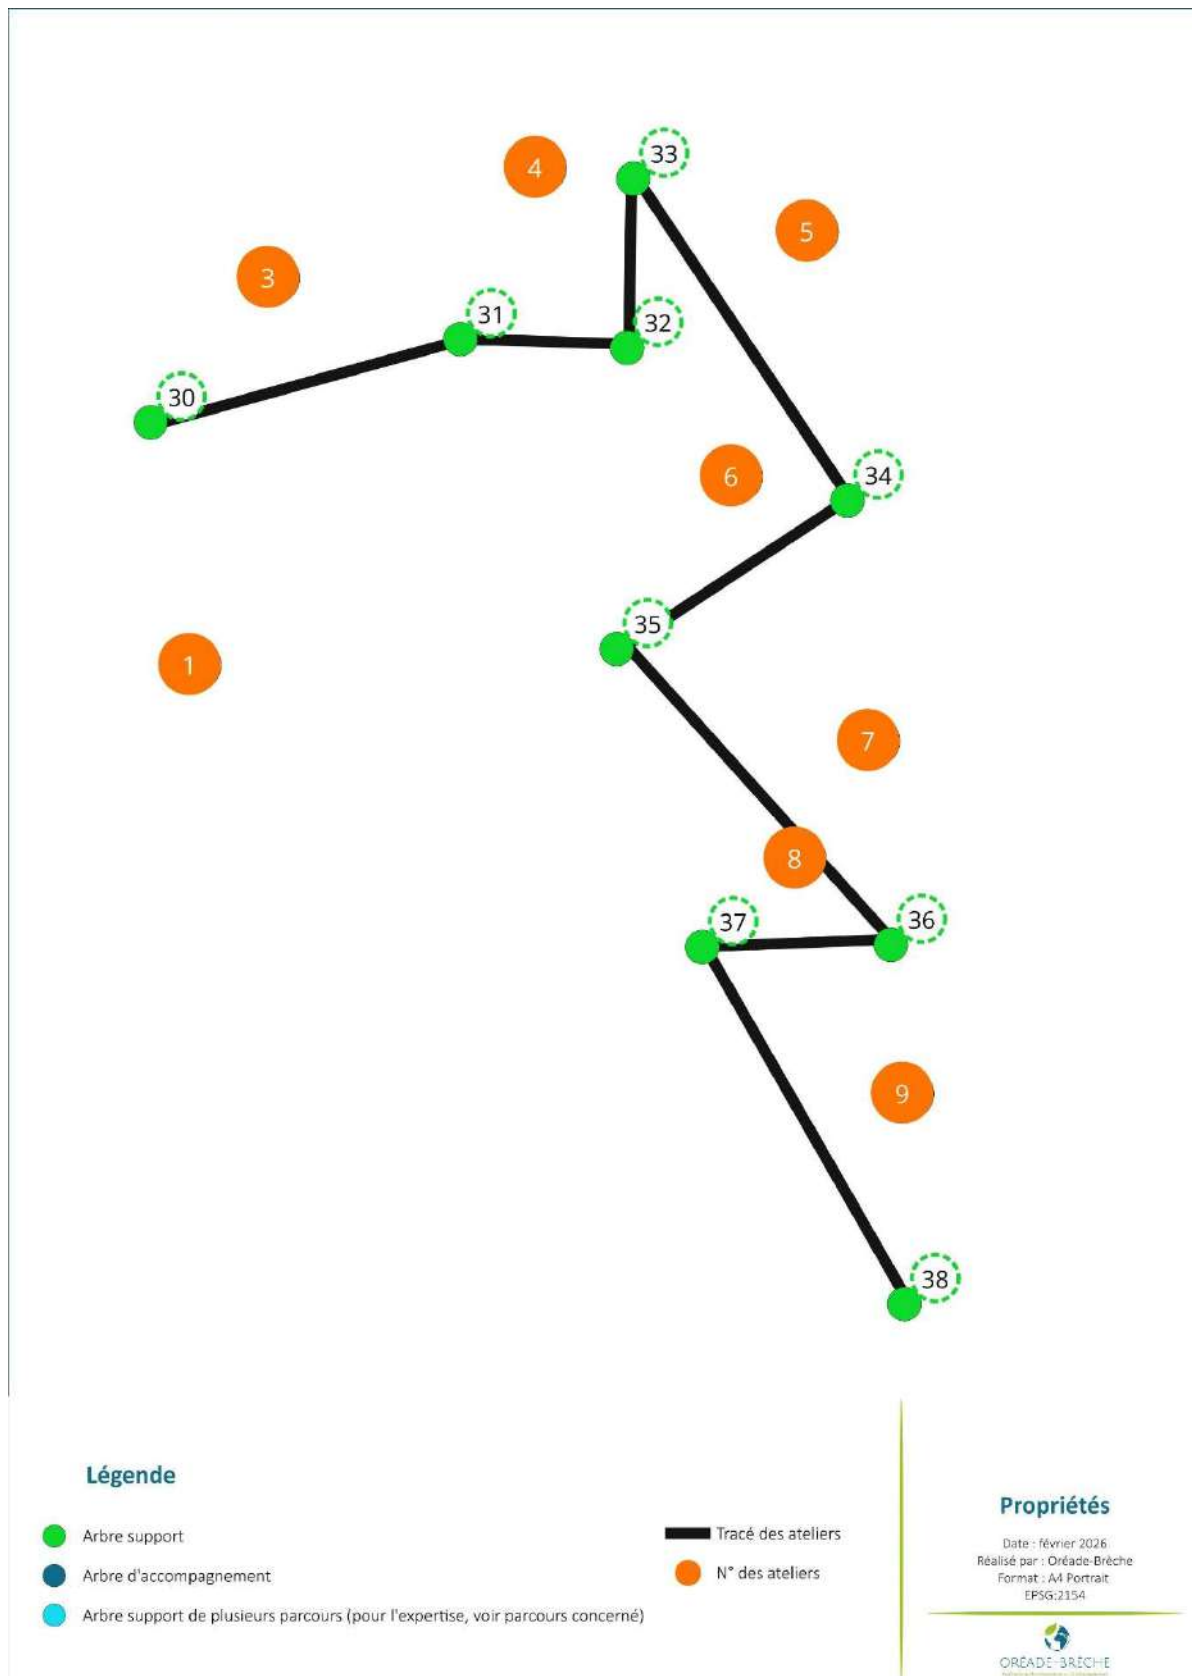

Plan de localisation des arbres du parcours « Girafe »

4.3.6 Ecureuils

PARCOURS ECUREUILS					
Nb d'arbres supports	15	Nb d'arbres d'accompagnement	-	Nb total d'arbres sur le parcours	15
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	1
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	1
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	2	Mise sur pilotis	1
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajouter des cales	-
Haubanage	-	Haubanage	-	Découper plateforme	1
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Mise en place protection	-
OBSERVATIONS					
Taille de bois mort : n°42 et 49 Ajout de protections (cales) : n°47 Mise sur pilotis : n°49 Fixation par sangle (plateforme pétale) : n°48 Fixation par perçage : n°47					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

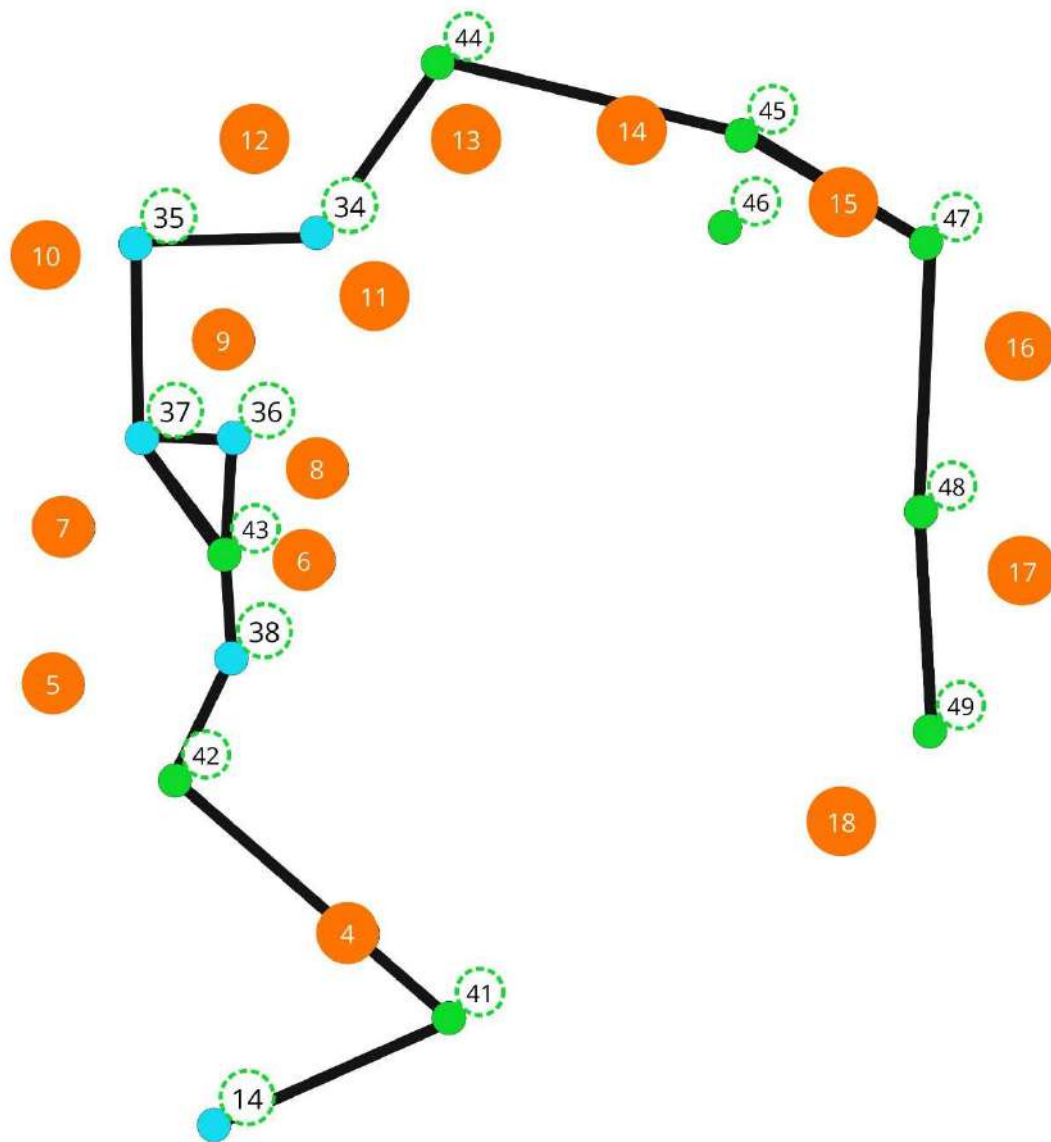

Légende

- Arbre support
- Arbre d'accompagnement
- Arbre support de plusieurs parcours (pour l'expertise, voir parcours concerné)

- Tracé des ateliers
- N° des ateliers

Propriétés

Date : février 2026
Réalisation : Oréade-Brèche
Format : A4 Portrait
EPSG:2154



Plan de localisation des arbres du parcours « Ecureuils »


4.3.7 Ouistitis

PARCOURS OUISTITIS					
Nb d'arbres supports	9	Nb d'arbres d'accompagnement	2	Nb total d'arbres sur le parcours	11

SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	-
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	1	Mise sur pilotis	7
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajout de protections	1
Haubanage	-	Haubanage	-	Découper plateforme	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	1

OBSERVATIONS					
Taille de bois mort : n°55 Ajout de protections (cales) : n°55 Retrait d'équipement (cales) : n°55 Mise sur pilotis : n°52, 53, 54, 55, 57, 60 et 61					


BILAN	Le parcours peut être ouvert en 2026.
--------------	---------------------------------------

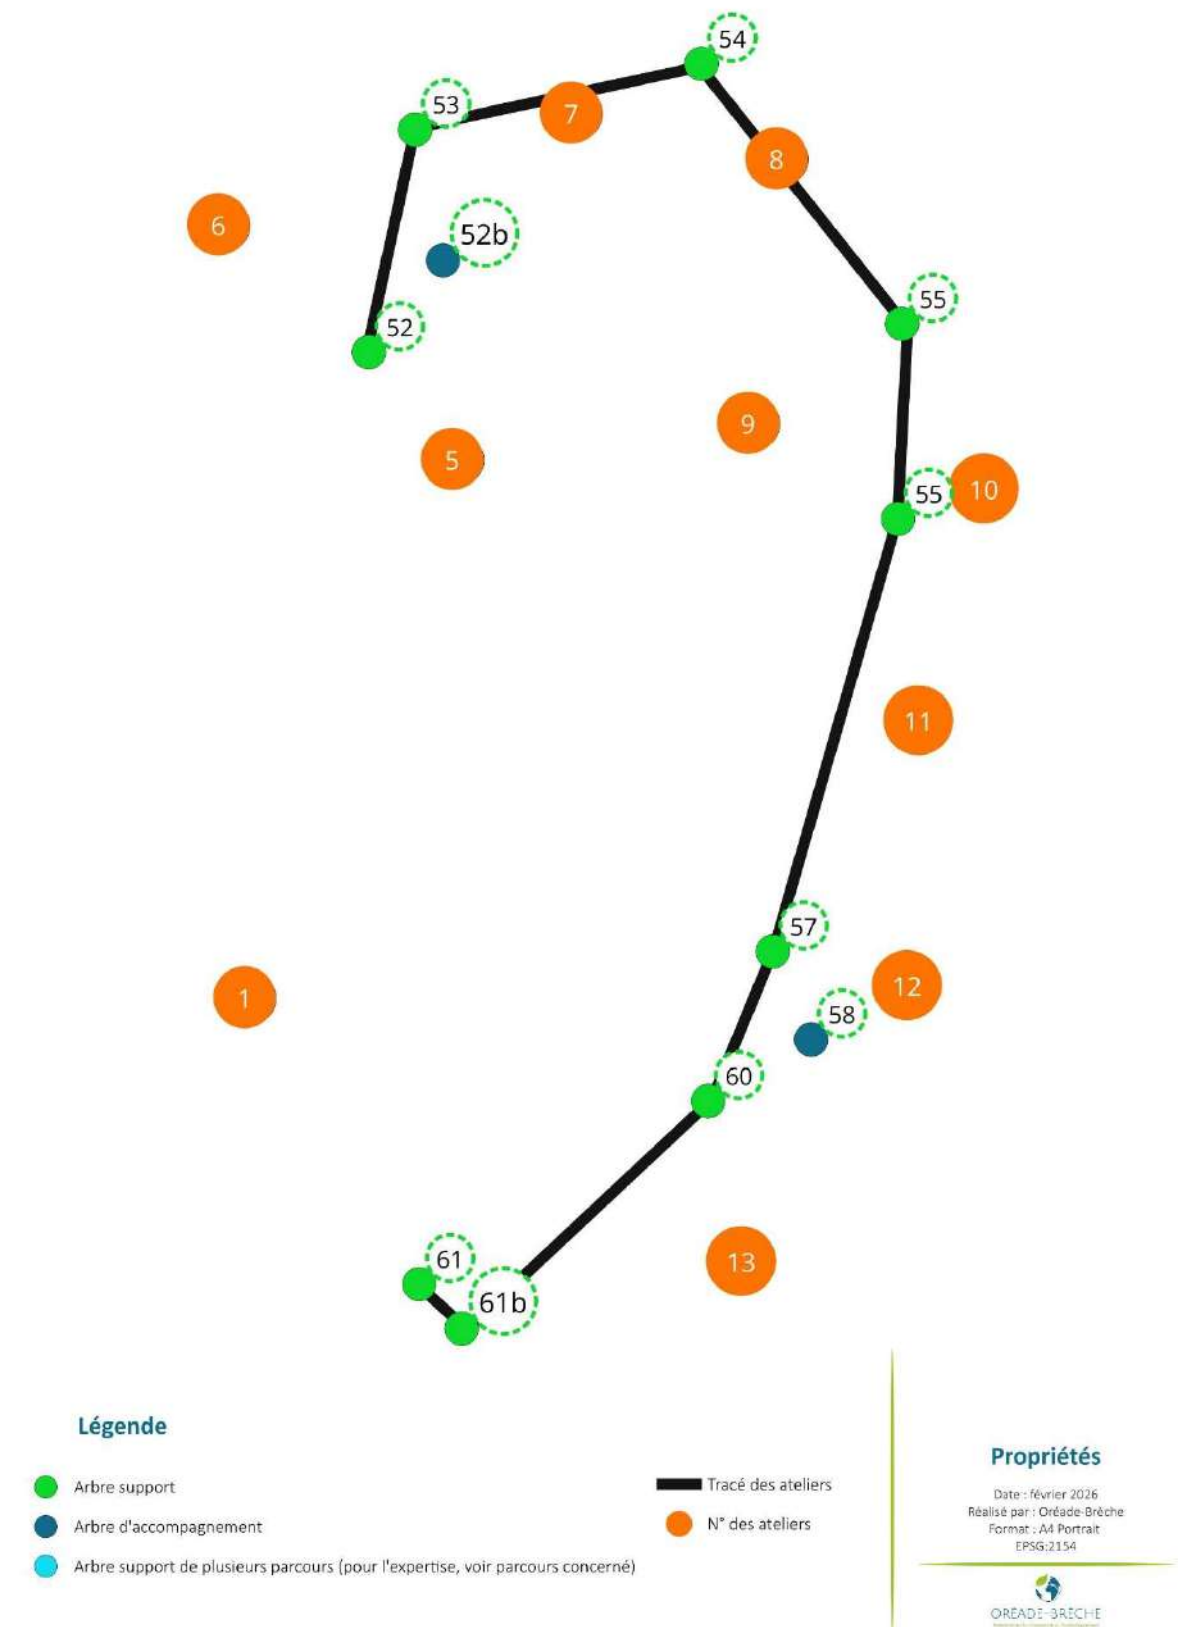

Plan de localisation des arbres du parcours « Ouistitis »

4.3.8 Exploration

PARCOURS EXPLORATION					
Nb d'arbres supports	9	Nb d'arbres d'accompagnement	-	Nb total d'arbres sur le parcours	9
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	1
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	3	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajout de protections	-
Haubanage	-	Haubanage	-	Découper plateforme	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	-
OBSERVATIONS					
Taille de bois mort : n°64, 67 et 71 Fixation par sangle (Plateforme pétale) : n°65					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

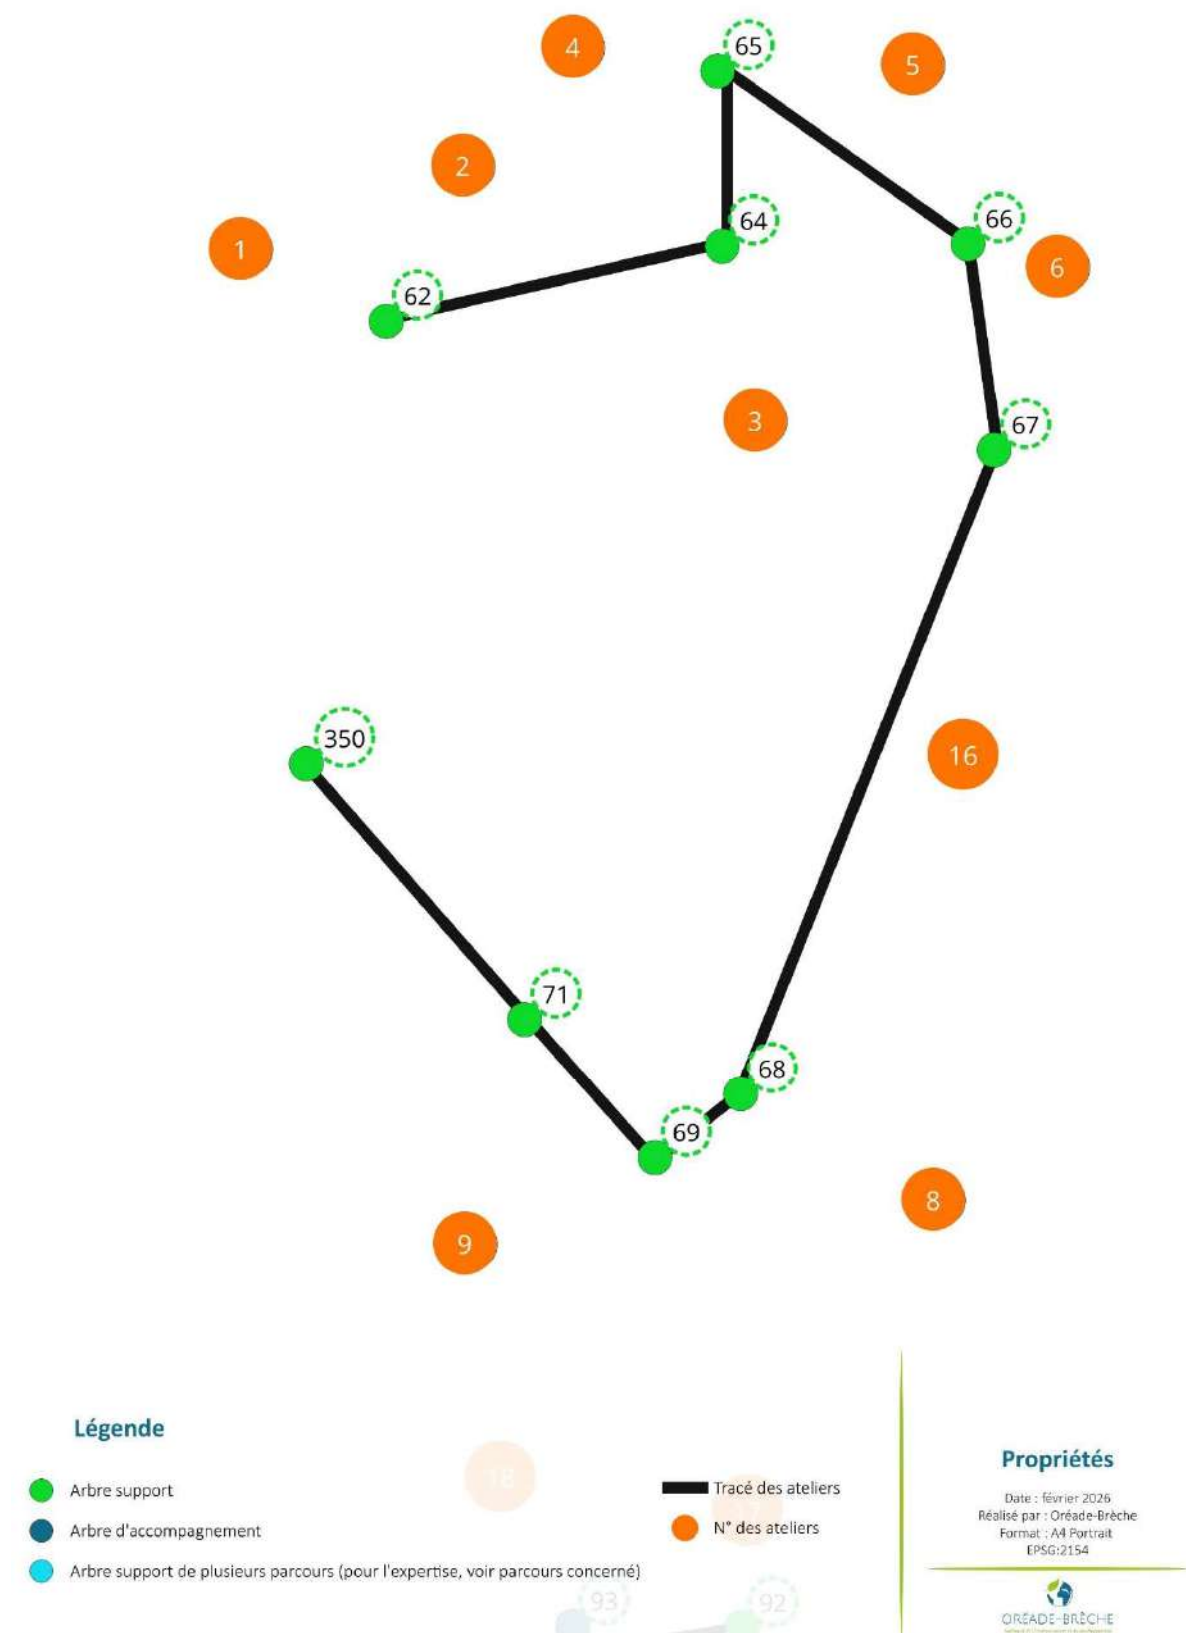

Plan de localisation des arbres du parcours « Exploration »


4.3.9 Evolution

PARCOURS EVOLUTION					
Nb d'arbres supports	18	Nb d'arbres d'accompagnement	1	Nb total d'arbres sur le parcours	19

SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	5
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	1	Mise sur pilotis	1
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajout de protections	7
Haubanage	-	Haubanage	-	Découper plateforme	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	3

OBSERVATIONS					
Taille de bois mort : n°91 Ajout de protections : n°76, 86, 87, 88, 90, 91 et 94 Retrait d'équipement (cales) : n°78, 79 et 85 Mise sur pilotis : n°94 Fixation par sangle (Plateforme pétale) : n°76, 77, 81, 89 et 91					


BILAN	Le parcours peut être ouvert en 2026.
--------------	---------------------------------------

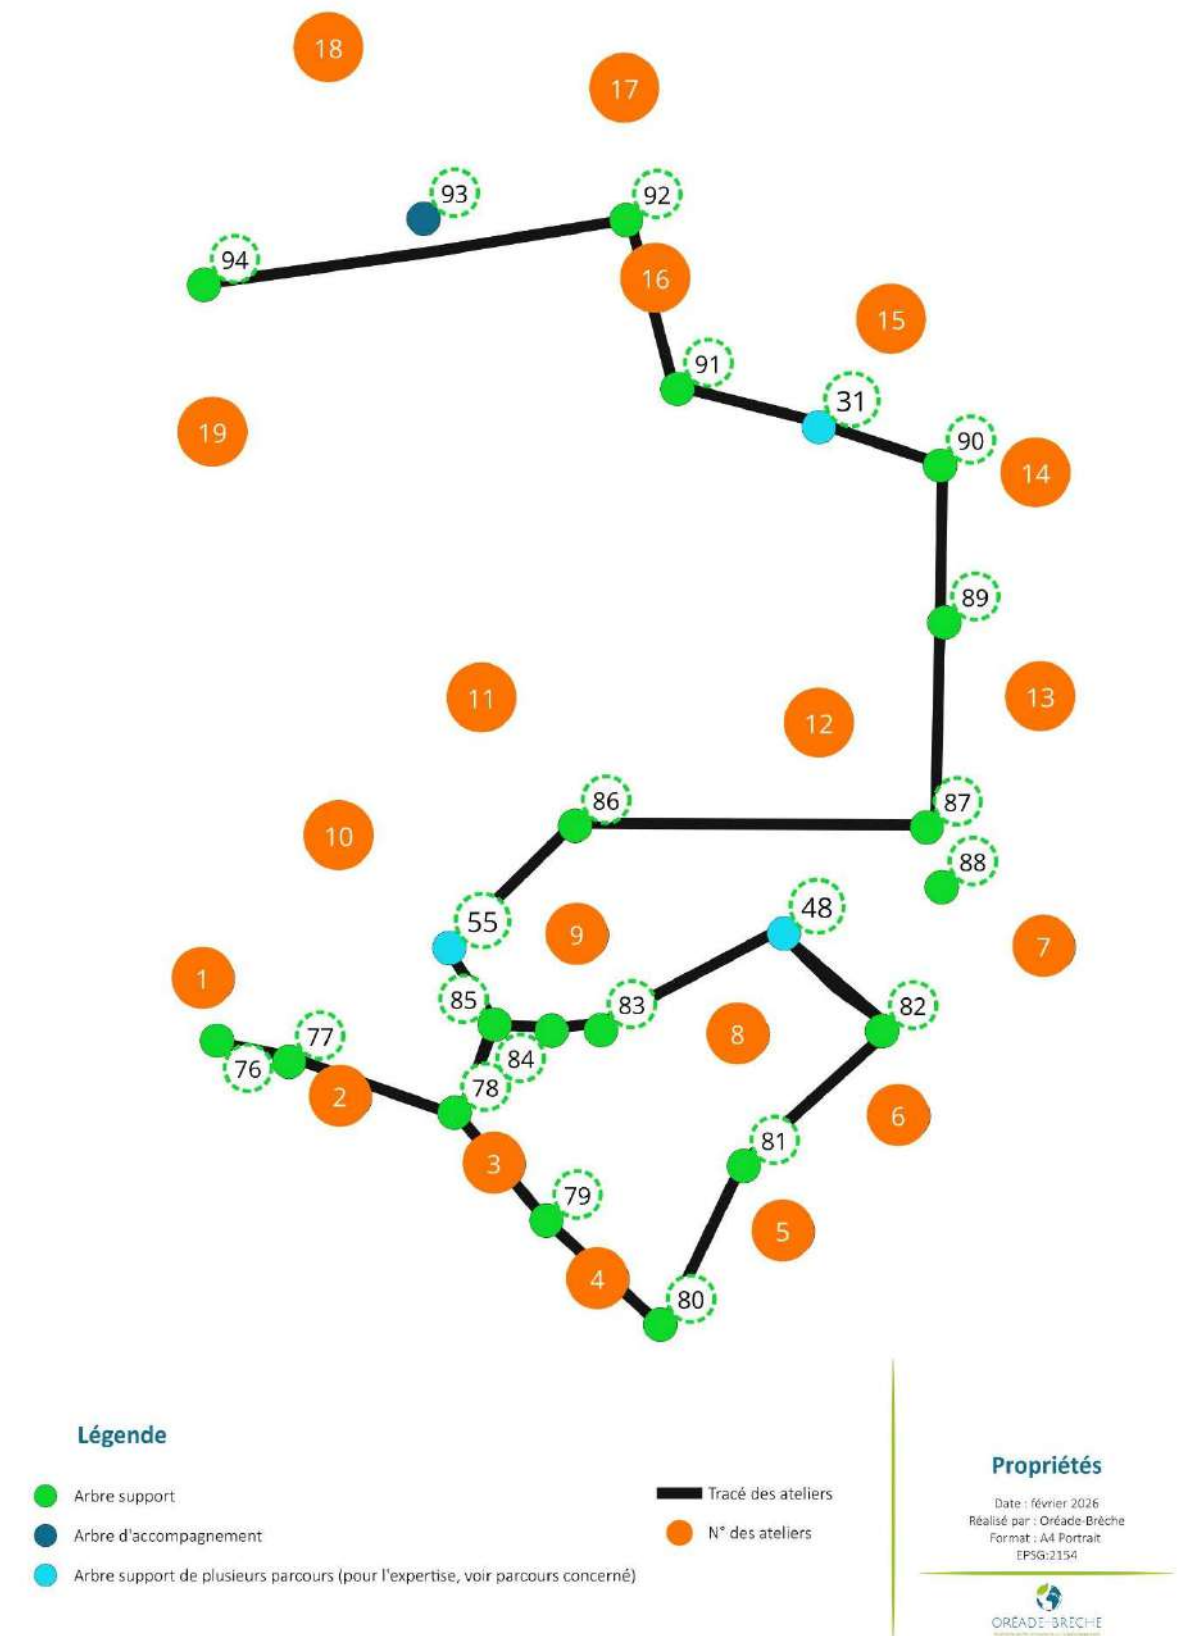

Plan de localisation des arbres du parcours « Evolution »

4.3.10 Hiboux

PARCOURS HIBOUX					
Nb d'arbres supports	15	Nb d'arbres d'accompagnement	-	Nb total d'arbres sur le parcours	15
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage (à envisager)	1	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	-
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	1	Mise sur pilotis	7
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajout de protections	9
Haubanage	-	Haubanage	-	Découper plateforme	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	-
OBSERVATIONS					
Abatage à envisager : n°105 Taille de bois mort : n°108 Ajout de protections : n°95, 97, 98, 99, 102, 103, 106, 107, 110 Mise sur pilotis : n°95, 98, 99, 100, 102, 103 et 110					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

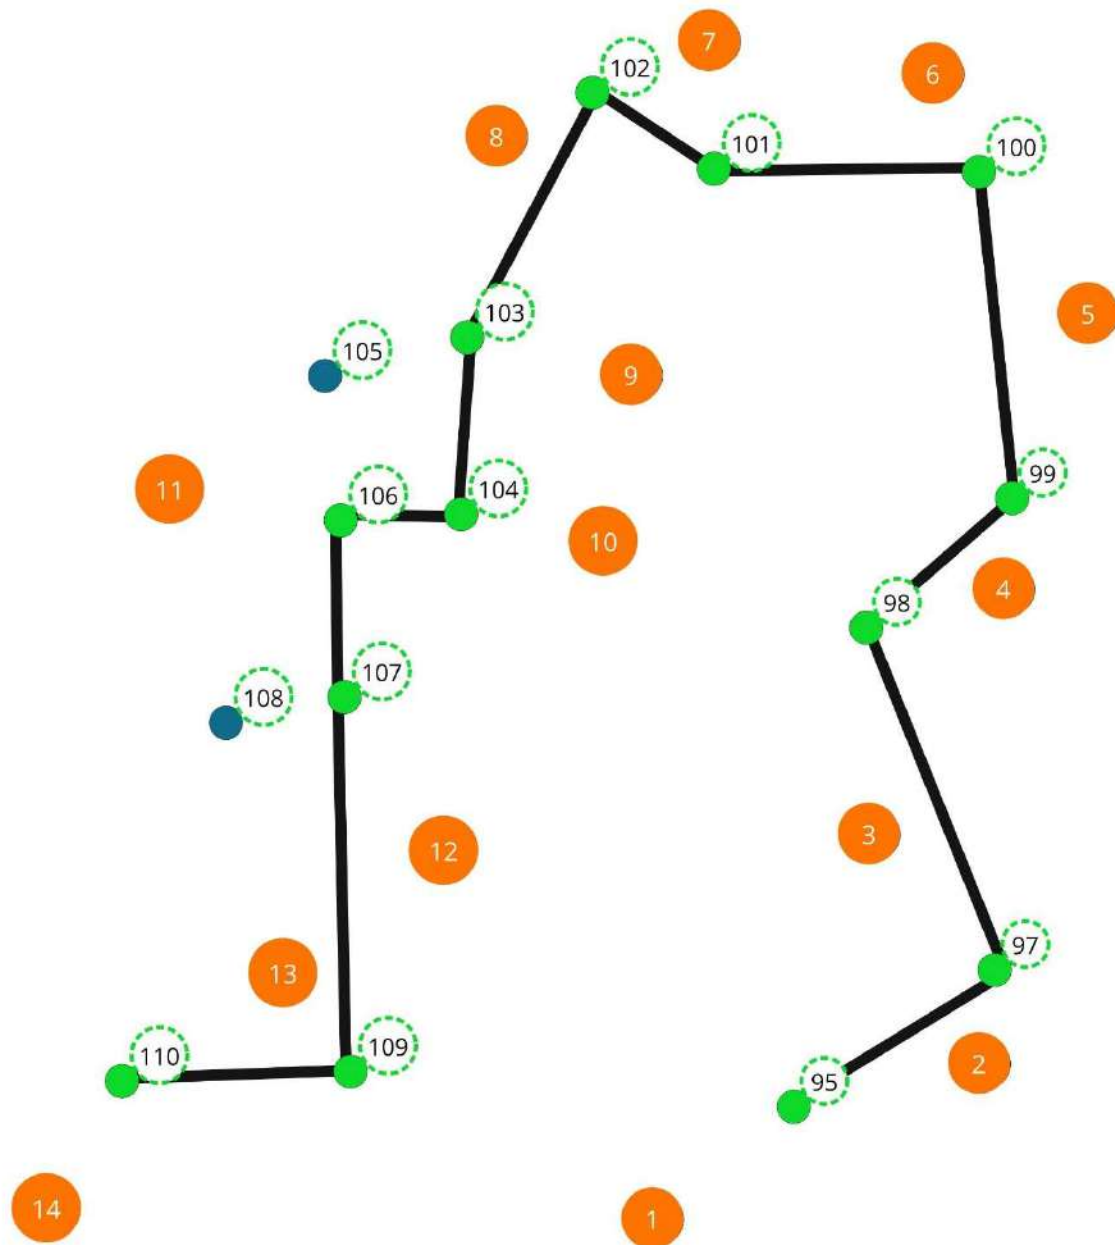

Légende

- Arbre support
- Arbre d'accompagnement
- Arbre support de plusieurs parcours (pour l'expertise, voir parcours concerné)

- Tracé des ateliers
- N° des ateliers

Propriétés

Date : février 2026
Réalisé par : Oréade-Brèche
Format : A4 Portrait
EPSG:2154

ORÉADE-BRÈCHE
Parcs et Jardins de la Ville de Québec

Plan de localisation des arbres du parcours « Hiboux »


4.3.11 Lutins

PARCOURS LUTINS					
Nb d'arbres supports	14	Nb d'arbres d'accompagnement	3-	Nb total d'arbres sur le parcours	17

SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	3
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	2	Mise sur pilotis	2
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajout de protections	5
Haubanage	-	Haubanage	-	Découper plateforme	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	1

OBSERVATIONS	
Taille de bois mort : n°119 et 120 Ajout de protections : n°112, 118, 125, 126 et 127 Retrait d'équipement (cales) : n°117 Mise sur pilotis : n°126 et 128 Fixation par sangle (Plateforme pétale): n°112, 114 et 118	

BILAN	Le parcours peut être ouvert en 2026.
--------------	---------------------------------------

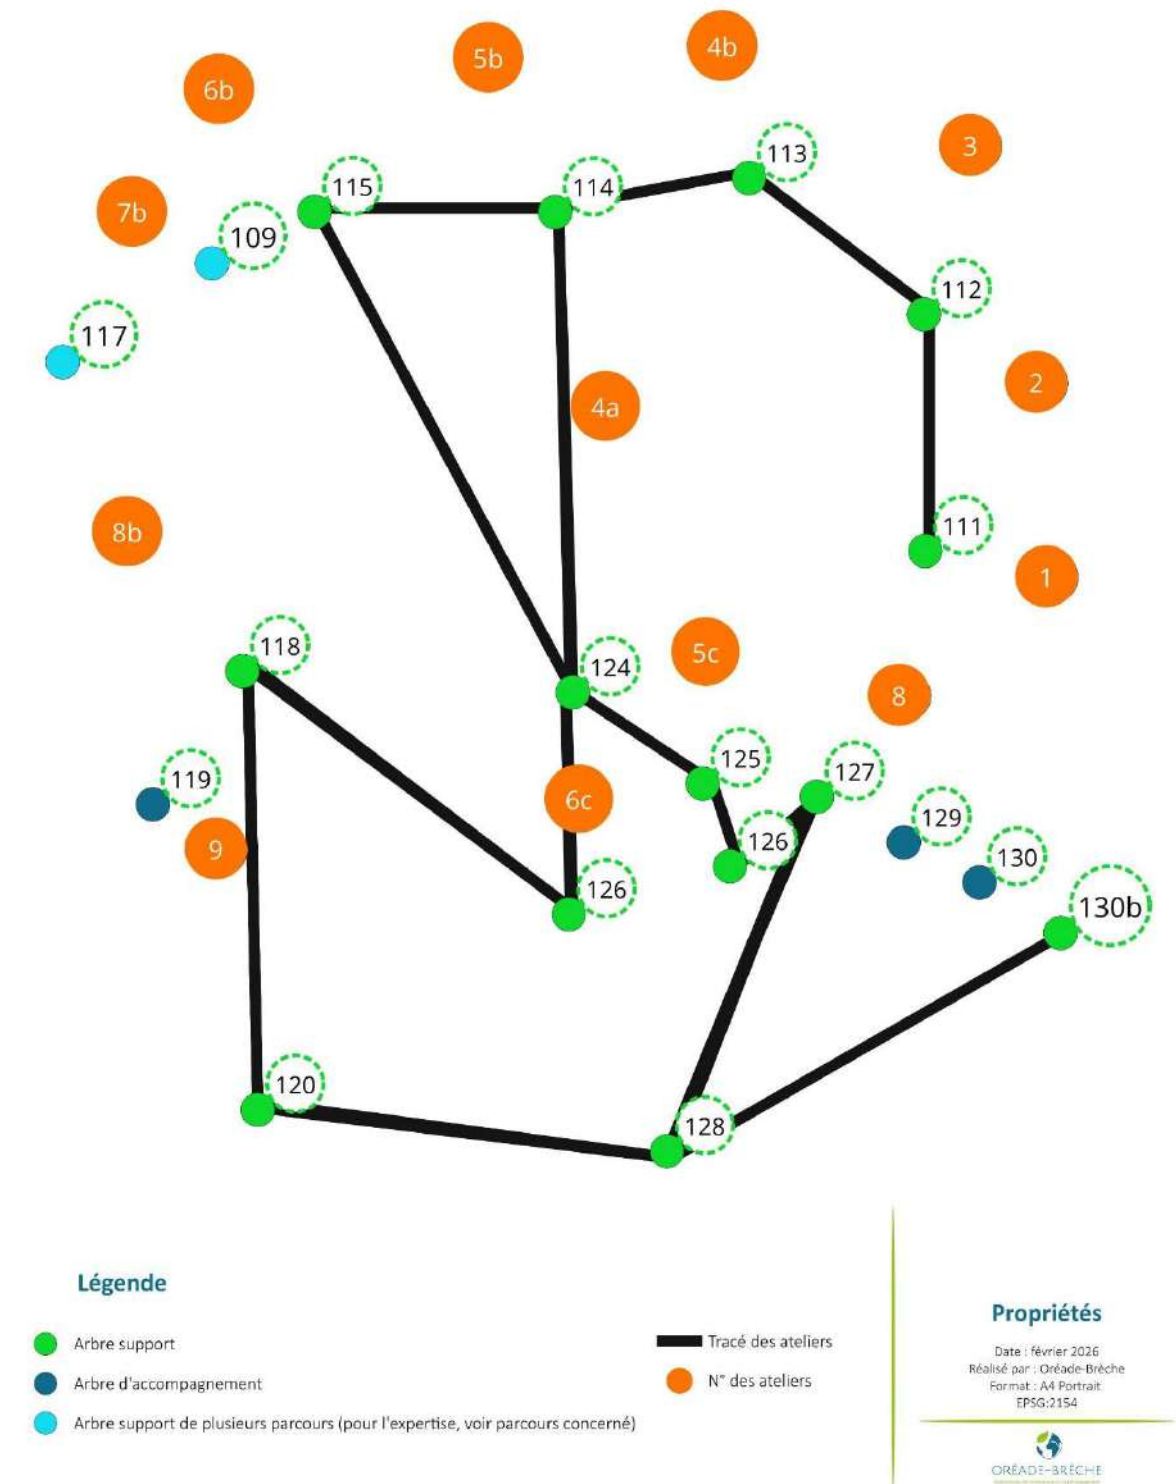

Plan de localisation des arbres du parcours « Lutins »


4.3.12 Horizon

PARCOURS HORIZON					
Nb d'arbres supports	13	Nb d'arbres d'accompagnement	1	Nb total d'arbres sur le parcours	14

SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	3
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	2	Mise sur pilotis	4
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajout de protections	4
Haubanage	-	Haubanage	-	Découper plateforme	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	1

OBSERVATIONS					
Taille de bois mort : n°137 et 139 Ajout de protections : n°132, 133, 135 et 138 Retrait d'équipement (cales) : n°137 Mise sur pilotis : n°145 Fixation par sangle (Plateforme pétale): n°131, 135 et 141					

BILAN	
Le parcours peut être ouvert en 2026.	

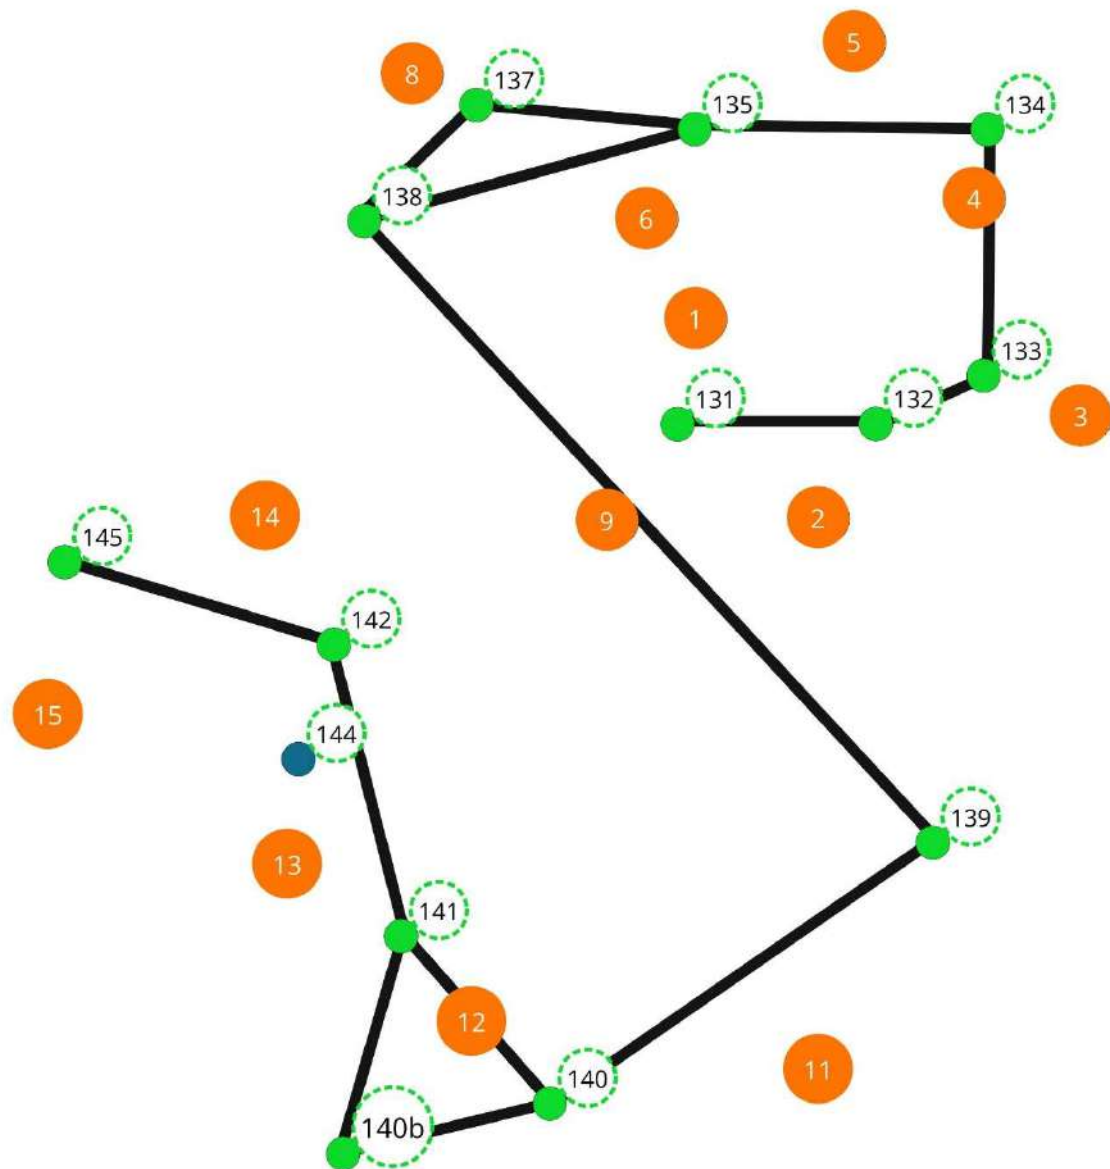

Légende

- Arbre support
- Arbre d'accompagnement
- Arbre support de plusieurs parcours (pour l'expertise, voir parcours concerné)

- Tracé des ateliers
- N° des ateliers

Propriétés

Date : février 2026
Réalisation : Oréade-Brèche
Format : A4 Portrait
EPSG:2154

ORÉADE-BRÈCHE
Bureau d'études et de conseil en urbanisme

Plan de localisation des arbres du parcours « Horizon »


4.3.13 Evasion

PARCOURS EVASION					
Nb d'arbres supports	15	Nb d'arbres d'accompagnement	6	Nb total d'arbres sur le parcours	21

SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage (à envisager)	2	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	3
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	4	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Taille de réduction	1	Ajout de protections	6
Haubanage	-	Haubanage	-	Retrait de plantes grimpantes	1
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	1

OBSERVATIONS	
Abattage à envisager : n°354 et 355 Taille de bois mort : n°152, 354, 153 et 154 Taille de réduction (suppression de chicot) : n°151 Ajout de protections : n°147, 150, 151, 153, 154, 156 Retrait d'équipement (cales) : n°149 Retrait de plantes grimpantes (lierre) : n°162 Fixation par sangle (Plateforme pétale): n°150, 153 et 154	

BILAN	Le parcours peut être ouvert en 2026.
-------	---------------------------------------

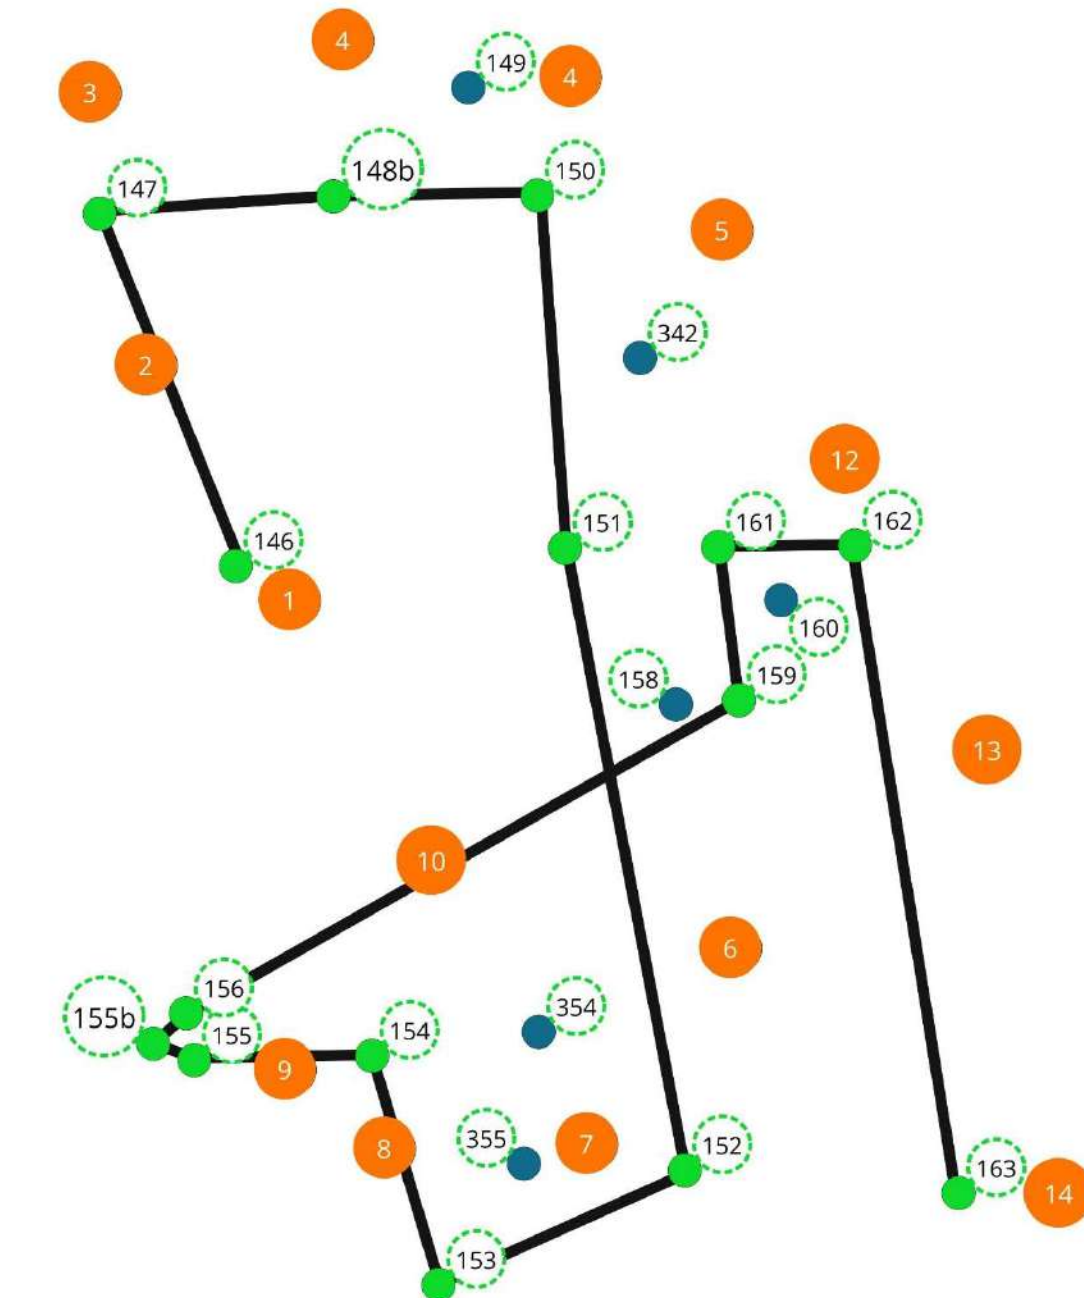

Légende

- Arbre support
- Arbre d'accompagnement
- Arbre support de plusieurs parcours (pour l'expertise, voir parcours concerné)

- Tracé des ateliers
- N° des ateliers

Propriétés

Date : février 2026
Réalisé par : Oréade-Brèche
Format : A4 Portrait
EPSG:2154



Plan de localisation des arbres du parcours « Evasion »


4.3.14 Sensation

PARCOURS SENSATION					
Nb d'arbres supports	17	Nb d'arbres d'accompagnement	-	Nb total d'arbres sur le parcours	17

SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage (à envisager)	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	5
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	1	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Taille de réduction	-	Ajout de protections	9
Haubanage	-	Haubanage	-	Retrait de plantes grimpantes	1
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	1

OBSERVATIONS	
Taille de bois mort : n°165, 166, 174 et 180 Ajout de protections (cales) : n°164, 167, 173, 176, 177, 178, 356, 179 et 179b Retrait d'équipement (cales) : n°173 Retrait de plantes grimpantes (lierre) : n°175 Fixation par sangle (Plateforme pétale): n°168, 172b, 176, 179, 179b	

BILAN	Le parcours peut être ouvert en 2026.
--------------	---------------------------------------

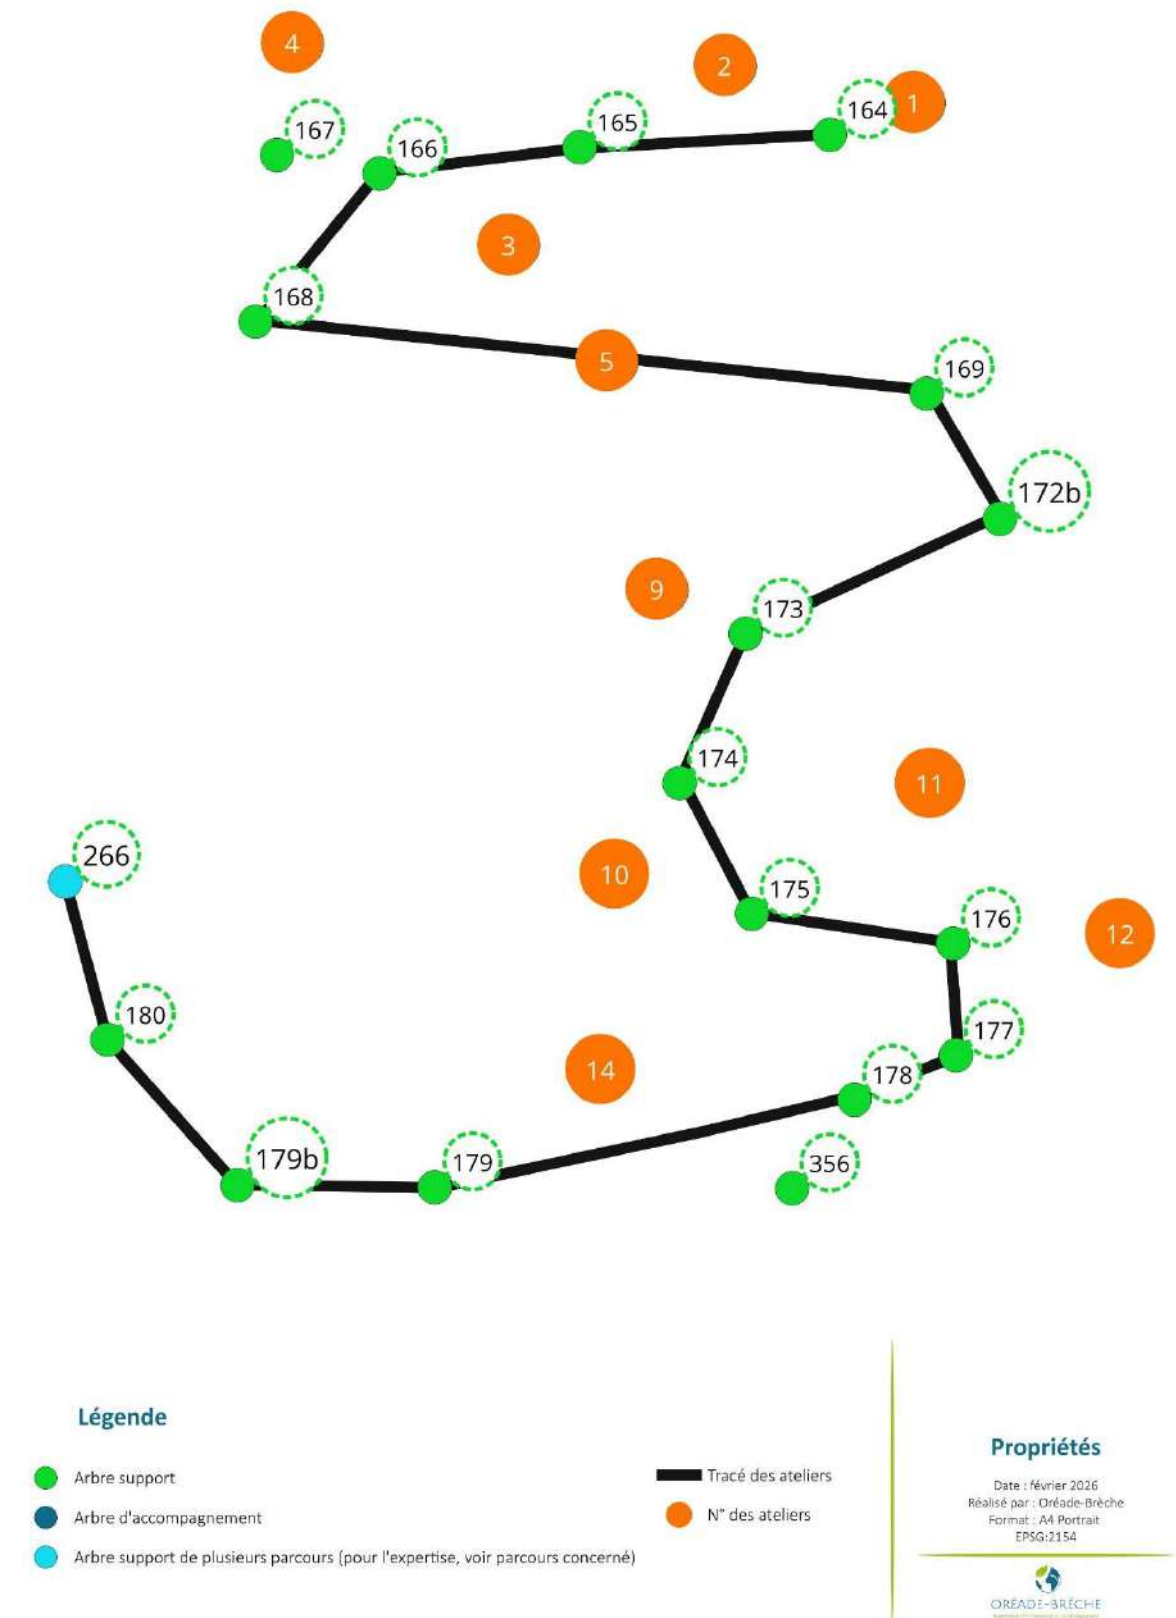

Plan de localisation des arbres du parcours « Sensation »


4.3.15 Vertige

PARCOURS VERTIGE					
Nb d'arbres supports	15	Nb d'arbres d'accompagnement	2	Nb total d'arbres sur le parcours	17

SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage (à envisager)	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	6
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	3	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Taille de réduction	-	Ajout de protections	3
Haubanage	-	Haubanage	-	Retrait de plantes grimpantes	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	-

OBSERVATIONS					
Taille de bois mort : n°184, 185, 193 et 197 Ajout de protections (cales) : n°182, 183, 184, 185, 191, 193, 194, 195, 361, 196, 200, 201 et 368 Fixation par sangle (Plateforme pétale): n°182, 183, 184, 185 et 191					

BILAN	Le parcours peut être ouvert en 2026.
--------------	---------------------------------------

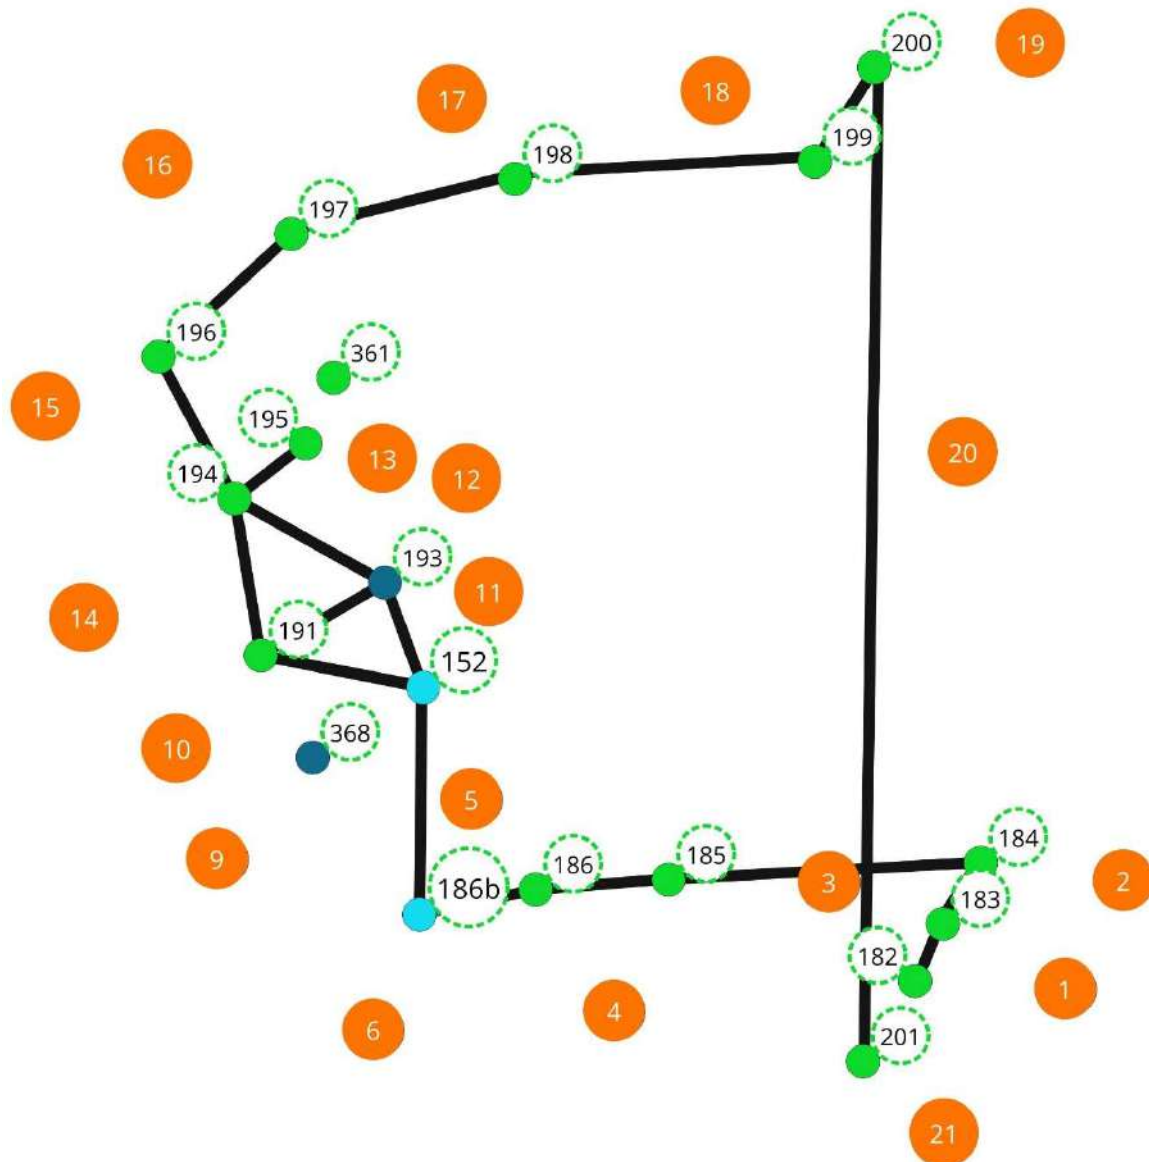

Légende

- Arbre support
- Arbre d'accompagnement
- Arbre support de plusieurs parcours (pour l'expertise, voir parcours concerné)

- Tracé des ateliers
- N° des ateliers

Propriétés


Date : février 2026
Réalisé par : Oréade-Brèche
Format : A4 Portrait
EPSC 2154



Plan de localisation des arbres du parcours « Vertige »

4.3.16 Maxi tyro


PARCOURS MAXI TYRO					
Nb d'arbres supports	25	Nb d'arbres d'accompagnement	-	Nb total d'arbres sur le parcours	25
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2026-2027)	
Abattage	-	Abattage (à envisager)	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	2
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille de bois mort	-	Taille de bois mort	9	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Taille de réduction	-	Ajout de protections	4
Haubanage	-	Haubanage	-	Retrait de plantes grimpantes	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	-
OBSERVATIONS					
Taille de bois mort : n°206, 210, 215, 220, 221, 223, 224, 136 et 227 Ajout de protections (cales) : n°218, 219, 221 et 224 Fixation par sangle (Plateforme pétale): n°221 et 222					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

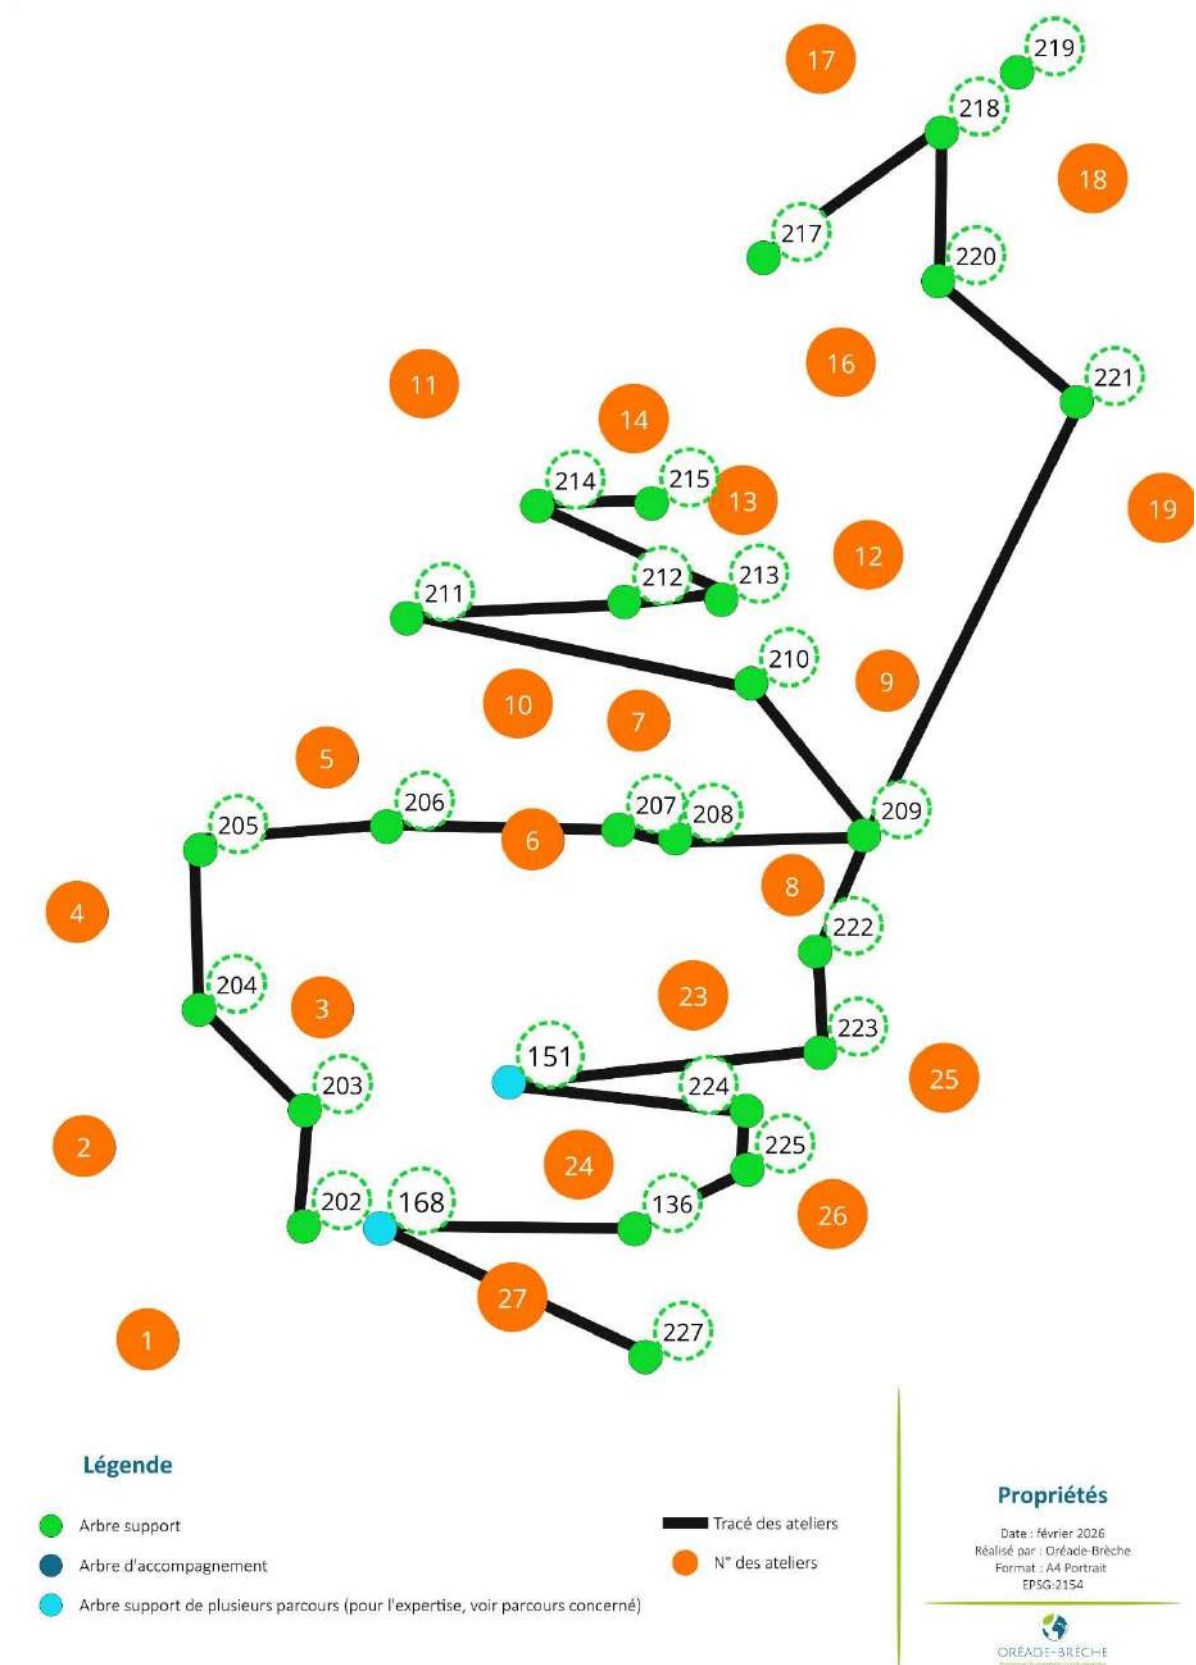

Plan de localisation des arbres du parcours « Maxi tyro »

4.3.17 Champions


PARCOURS CHAMPION					
Nb d'arbres supports	25	Nb d'arbres d'accompagnement	2	Nb total d'arbres sur le parcours	27
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2024-2025)	
Abattage	-	Abattage (à envisager)	2	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	-
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille sanitaire	-	Taille de bois mort	9	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajout de protections	12
Haubanage	-	Haubanage	-	Retrait de plantes grimpantes	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	-
OBSERVATIONS					
Abattage à envisager : n°261 et 264 Taille de bois mort : n°246b, 250, 252, 260, 345, 260b, 262, 263 et 264 Ajout de protections (cales) : n°247, 250, 251, 252, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 262 et 243					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

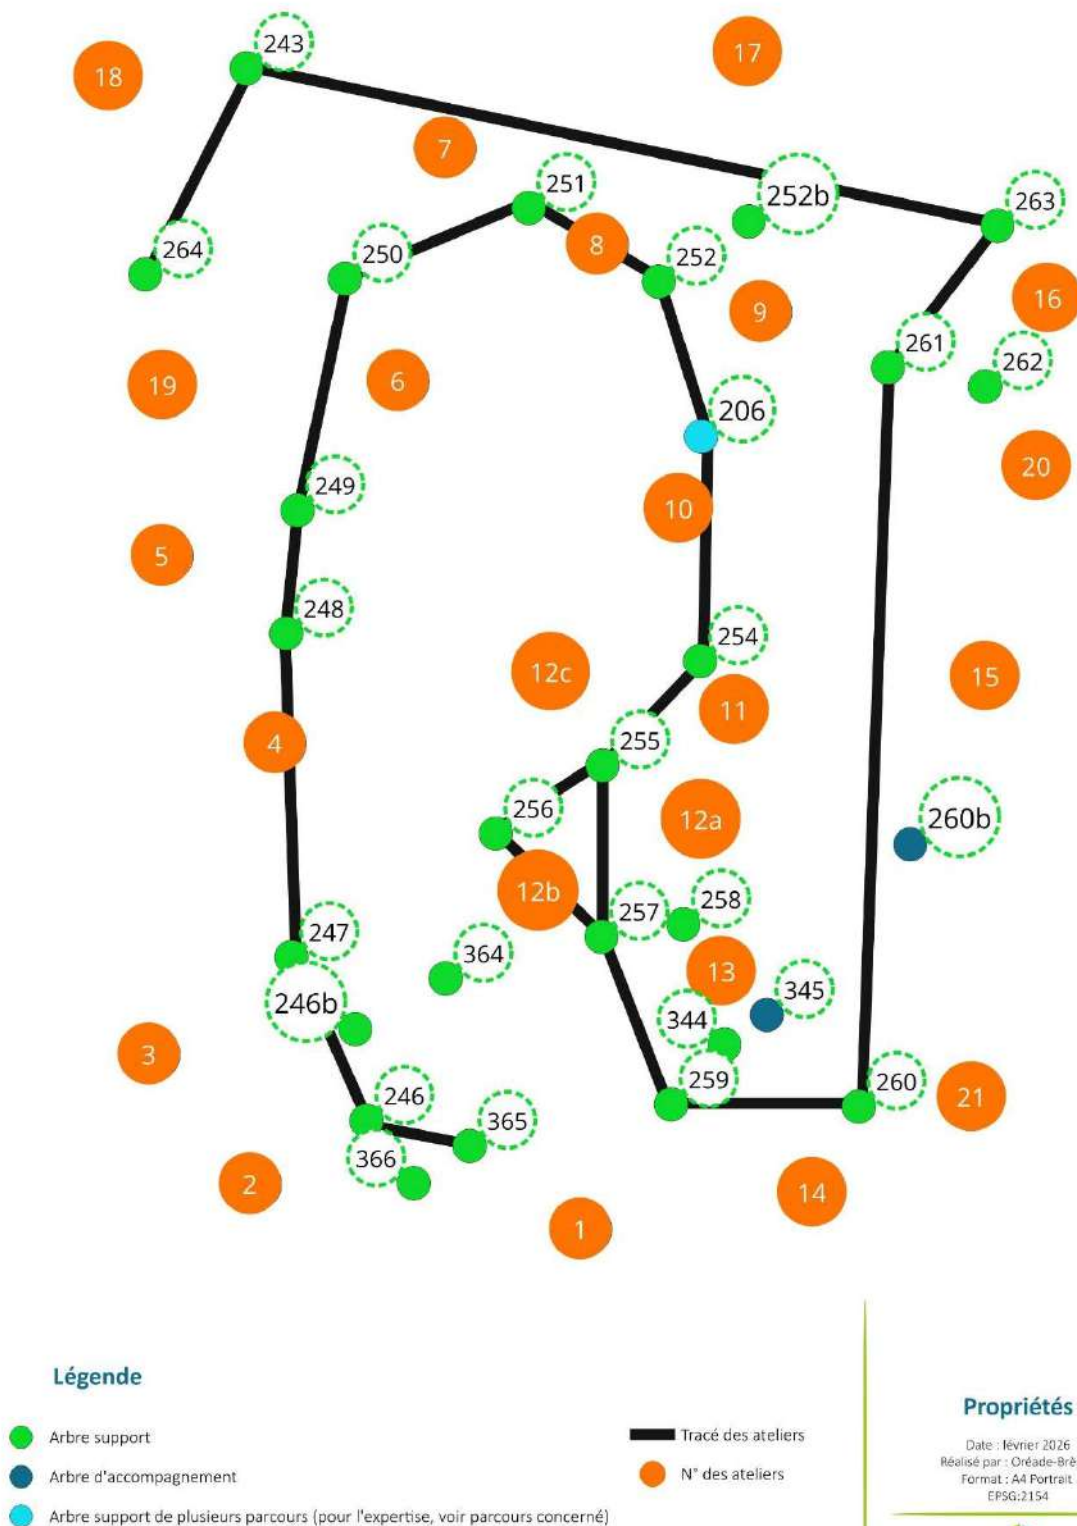

Plan de localisation des arbres du parcours « Champion »

4.3.18 Ascension

PARCOURS ASCENSION					
Nb d'arbres supports	16	Nb d'arbres d'accompagnement	2	Nb total d'arbres sur le parcours	18
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2024-2025)	
Abattage	-	Abattage	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	-
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille sanitaire	-	Taille de bois mort	5	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajout de protections	2
Haubanage	-	Haubanage	-	Retrait de plantes grimpantes	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	2
OBSERVATIONS					
Taille de bois mort : n°266, 272, 273, 274 et 278 Ajout de protections (cales) : n°284 et 284b Retrait d'équipement (cales): n°276 et 280					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

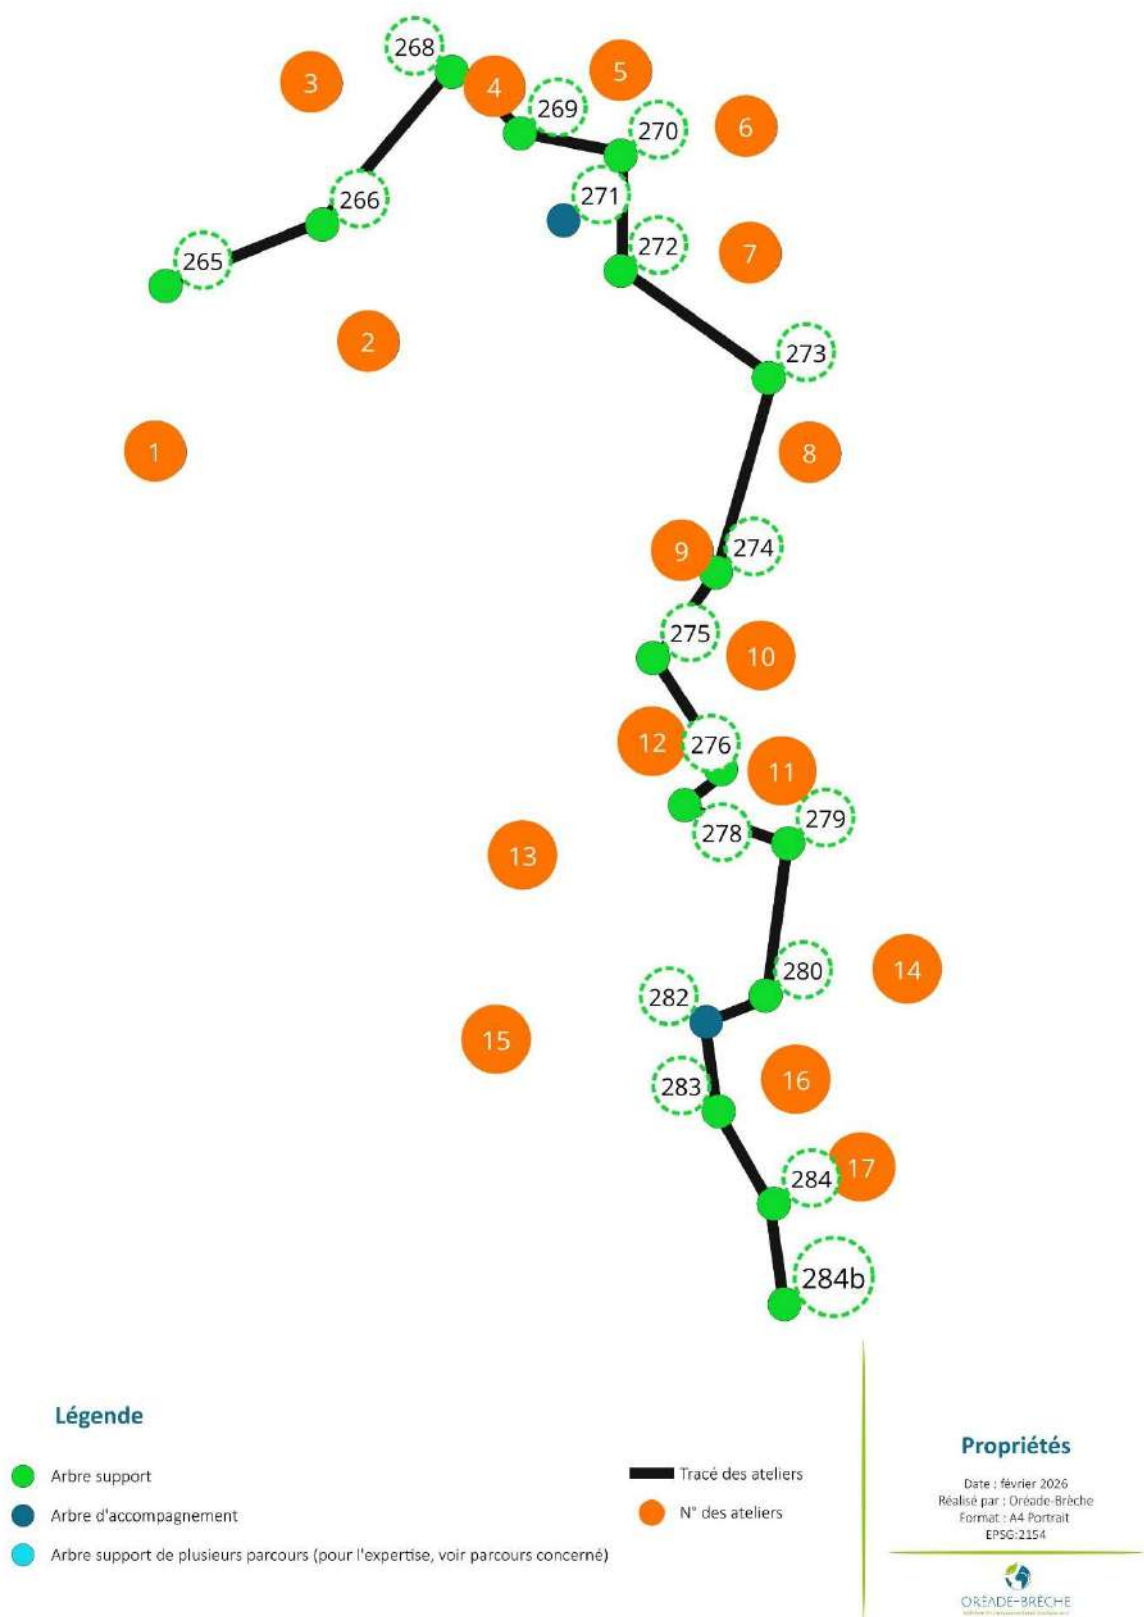

Plan de localisation des arbres du parcours « Ascension »


4.3.19 Agilité et équilibre

PARCOURS AGILITE ET EQUILIBRE					
Nb d'arbres supports	9	Nb d'arbres d'accompagnement	5	Nb total d'arbres sur le parcours	14

SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2024-2025)	
Abattage	-	Abattage (à envisager)	1	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	1	Conversion vers fixation sur sangle	4
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille sanitaire	-	Taille de bois mort	2	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajout de protections	4
Haubanage	-	Haubanage	-	Retrait de plantes grimpantes	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	2

OBSERVATIONS	
Abattage à envisager : n°292 Mise en chandelle : n°294b Taille de bois mort : n°285b et 297 Ajout de protections (cales) : n°285, 286, 293, 367 Retrait d'équipement (cales): n°294 et 298 Fixation par sangle (Plateforme pétale): n°285, 286, 287 et 290	


BILAN	Le parcours peut être ouvert en 2026.
-------	---------------------------------------

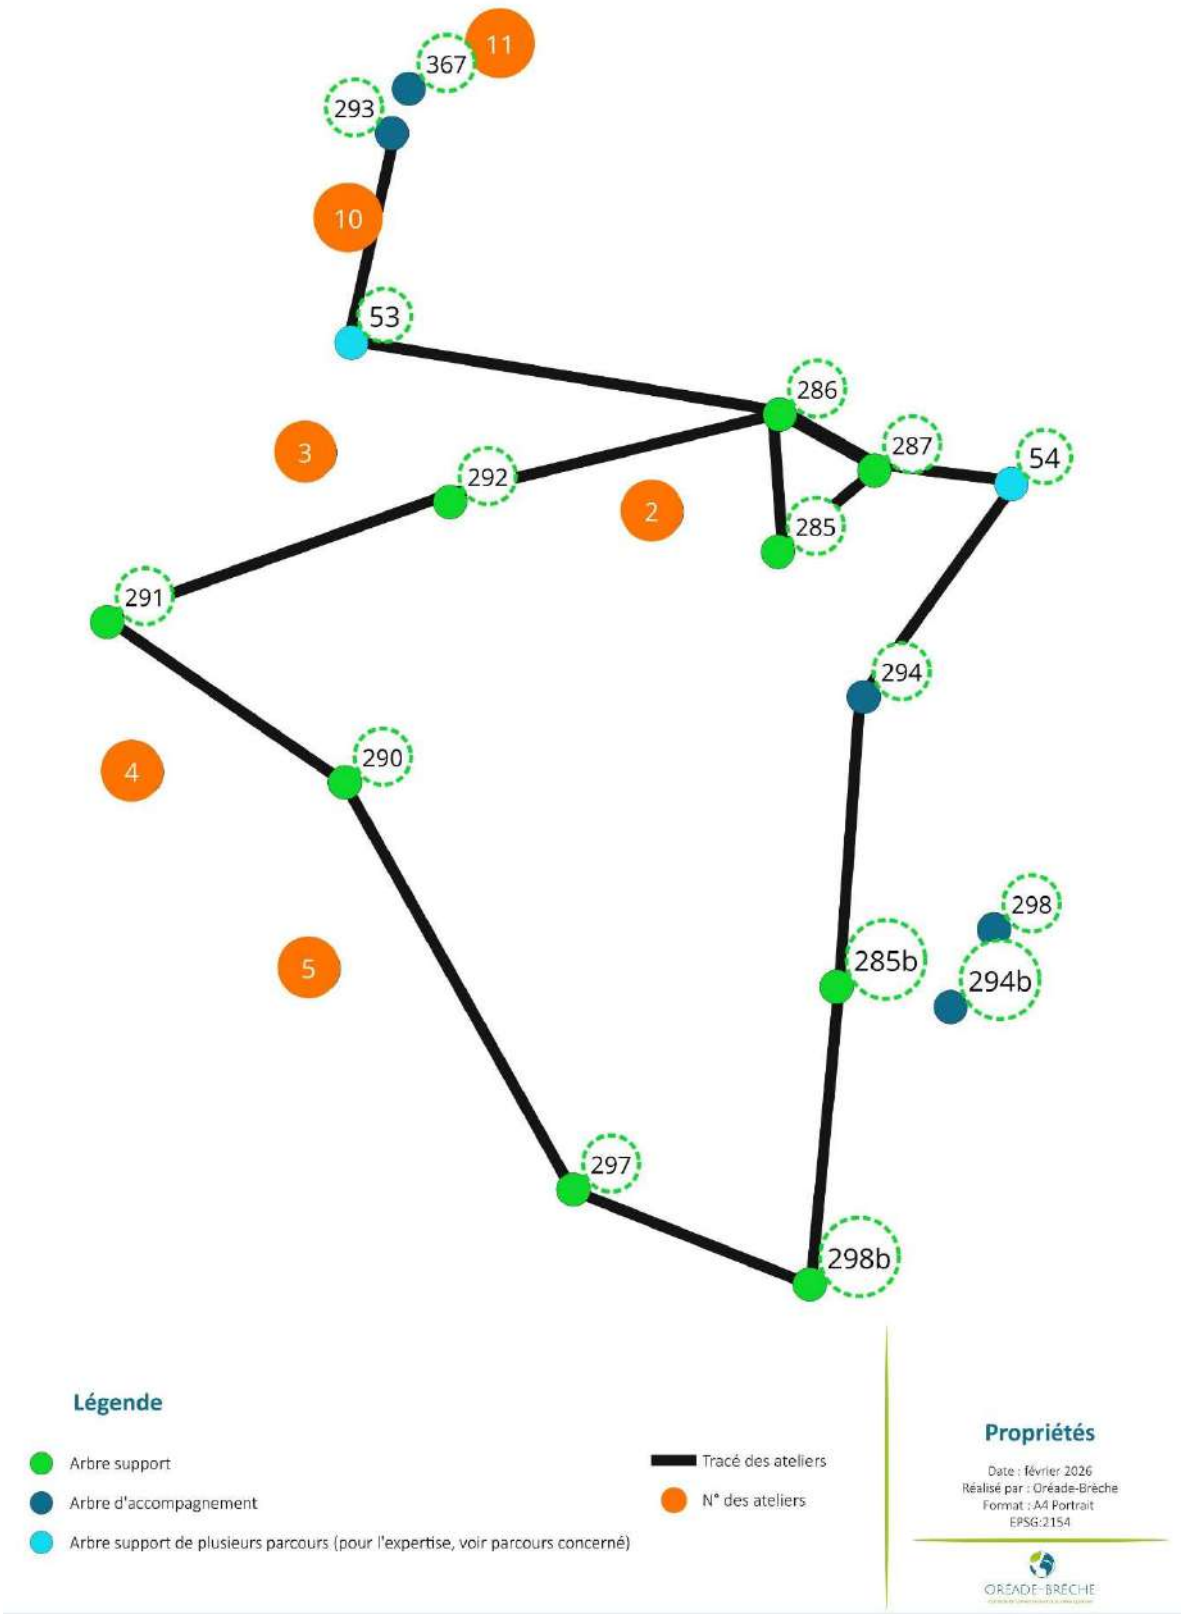

Plan de localisation des arbres du parcours « Agilité et équilibre »

4.3.20 Duel

PARCOURS DUEL					
Nb d'arbres supports	6	Nb d'arbres d'accompagnement	-	Nb total d'arbres sur le parcours	6
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2024-2025)	
Abattage	-	Abattage (à envisager)	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	-
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille sanitaire	-	Taille de bois mort	3	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajout de protections	-
Haubanage	-	Haubanage	-	Retrait de plantes grimpantes	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	-
OBSERVATIONS					
Taille de bois mort : n°369, 370 et 372					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

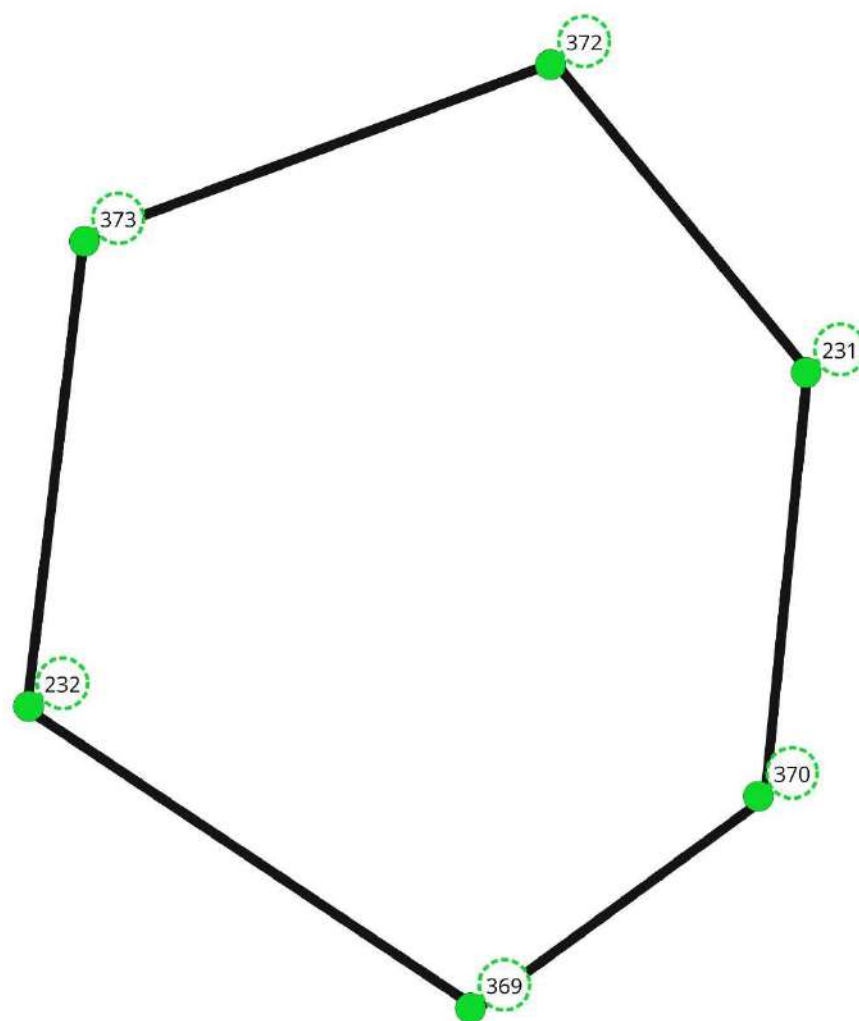

Plan de localisation des arbres du parcours « Duel »

Légende

- Arbre support
- Arbre d'accompagnement
- Arbre support de plusieurs parcours (pour l'expertise, voir parcours concerné)
- Tracé des ateliers


Propriétés

Date : février 2026
Réalisé par : Oréade-Brèche
Format : A4 Paysage
EPSG:2154



4.3.21 Maxi bungi et saut pendulaire

PARCOURS MAXI BUNGI ET SAUT PENDULAIRE					
Nb d'arbres supports	12	Nb d'arbres d'accompagnement	-	Nb total d'arbres sur le parcours	12
SYNTHESE DES TRAVAUX A METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2024-2025)	
Abattage	-	Abattage (à envisager)	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	2
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille sanitaire	-	Taille de bois mort	-	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajout de protections	1
Haubanage	-	Haubanage	-	Retrait de plantes grimpantes	1
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	2
OBSERVATIONS					
Retrait de plantes grimpantes afin d'accroître la visibilité sur tronc : n°332 Ajout de protections (cales) : n°332 Retrait d'équipement (cales): n°327 et 334 Fixation par sangle (Plateforme pétale): n°330 et 332					
BILAN		Le parcours peut être ouvert en 2026.			

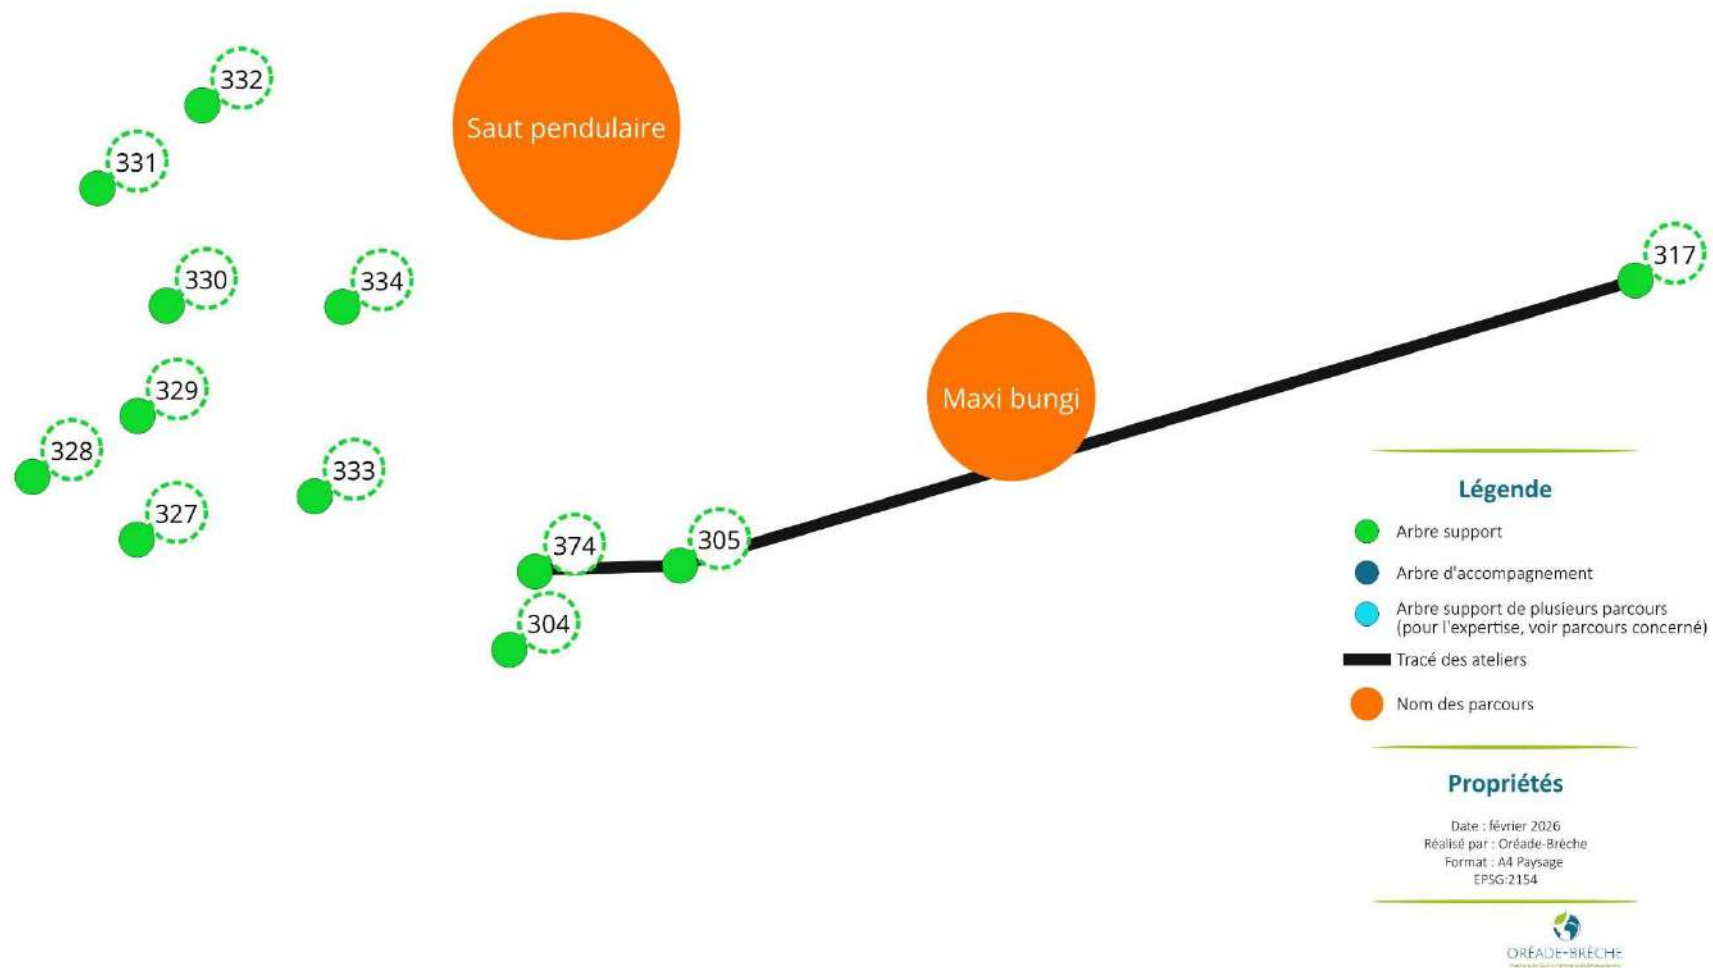

Plan de localisation des arbres du parcours « Maxi bungi et Saut pendulaire »

4.3.22 Avis d'expert

Contexte de l'étude

L'avis d'expert concerne ici les allées et sentiers d'un boisement d'environ 6.5 ha, exploité par O'Fun Park. Les arbres du PAH, porteurs ou d'accompagnement, sont exclus de cette section.


Il s'agit d'une futaie essentiellement composée de chêne pédonculé (*Quercus robur*) et de pin maritime (*Pinus pinaster*) adultes ; on y trouve occasionnellement du hêtre (*Fagus sylvatica*) et du douglas (*Pseudotsuga menziesii*). On observe sur le site de nombreux désordres physiologiques issus d'épisodes de stress climatique récurrents ainsi que de perturbations anthropiques, notamment le cerclage et la compression des troncs. Le piétinement de ce sol forestier est limité par la présence de périmètres de protection ainsi que des strates arbustives et herbacée, dissuasives (ronciers, régénération naturelle de chêne).

En 2026, seul 1 arbre présentant du bois mort, d'ampleur modérée, a été identifié sur site afin de faire l'objet d'une taille de mise en sécurité.

Travaux à mettre en oeuvre

SYNTHÈSE DES TRAVAUX À METTRE EN ŒUVRE					
Travaux à faire avant ouverture au public		Travaux à faire sous 1 an		Travaux de gestion (2024-2025)	
Abattage	-	Abattage (à envisager)	-	Paillage	-
Mise en chandelle	-	Mise en chandelle	-	Conversion vers fixation sur sangle	-
Retrait du parcours	-	Retrait du parcours	-	Conversion vers perçage	-
Taille sanitaire	-	Taille de bois mort	1	Mise sur pilotis	-
Retrait branche suspendue	-	Retrait branche suspendue	-	Ajout de protections	-
Haubanage	-	Haubanage	-	Retrait de plantes grimpantes	-
Approfondissement	-	Approfondissement	-	Retrait d'équipement	-

Le plan de localisation des arbres de l'Avis d'expert figure en page suivante.

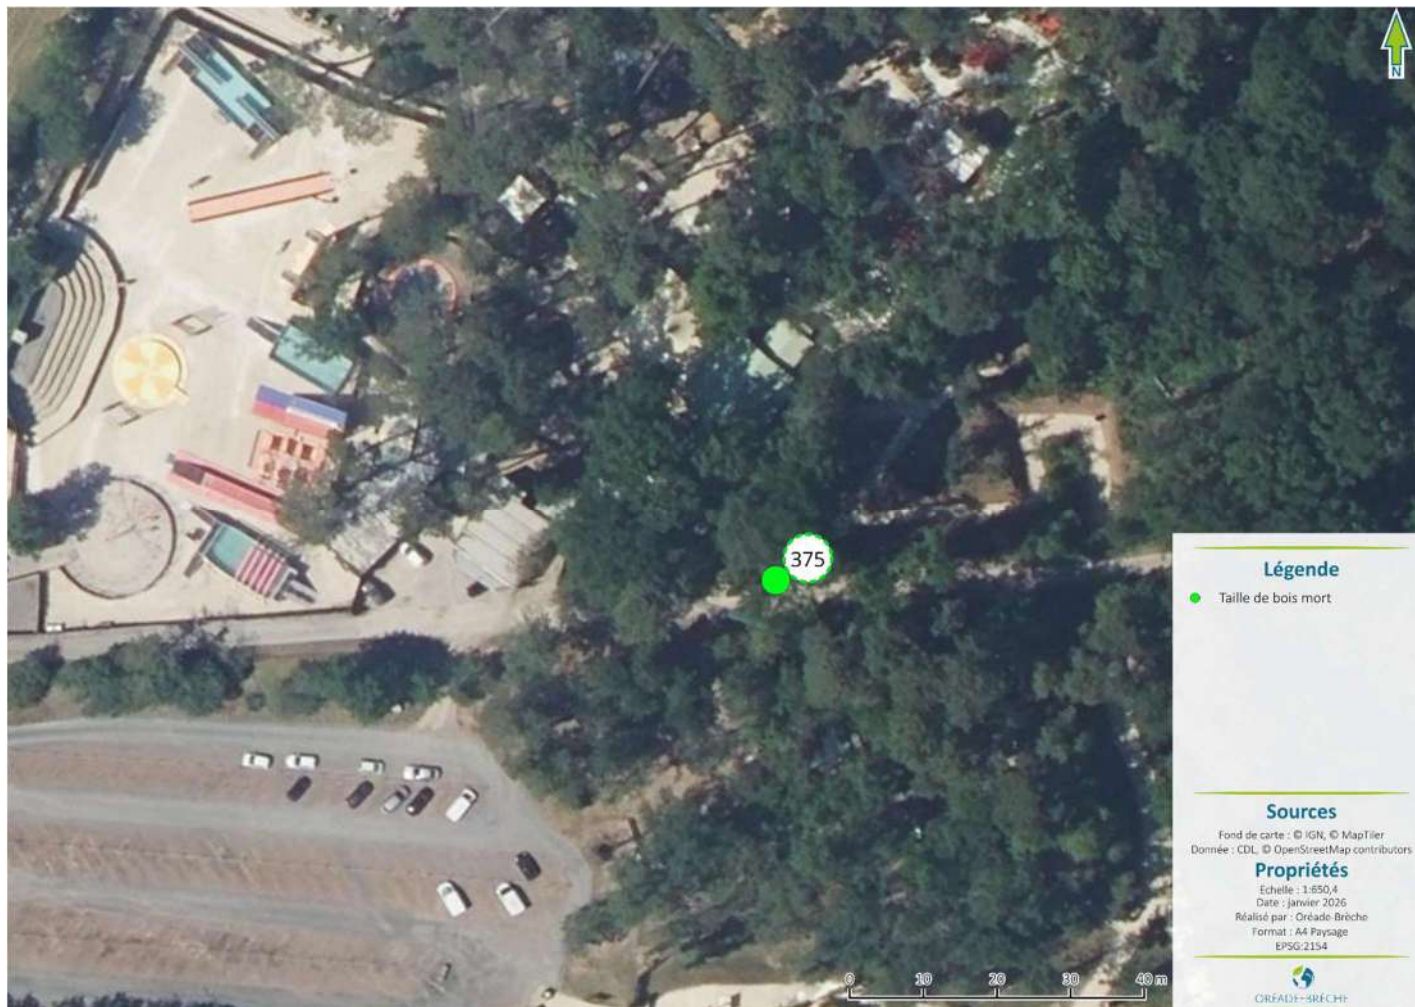

Plan de localisation des arbres de l'Avis d'expert

ANNEXE I. PRATIQUES DE GESTION SPECIFIQUES AUX PAH

Observations sur le comportement des arbres porteurs de structures

La compression des tissus ligneux par les plateformes et par les câbles d'haubanage, entraîne régulièrement dans les PAH des phénomènes de cerclage, des méplats et autres altérations des tissus périphériques conducteurs de sève, assurant habituellement à l'arbre une croissance adaptée à son contexte d'implantation. L'écrasement des tissus ligneux, par les plateformes et les câbles, crée des blessures pouvant mettre en péril l'état sanitaire et mécanique de ces arbres à des échéances variables.

Systèmes de compression partielle – Sangles et cales en bois

Afin de réduire l'effet de cerclage et l'impact de la compression des équipement sur les tissus ligneux, la mise en place de plateformes dites « pétales » est possible (Figure 3) ;

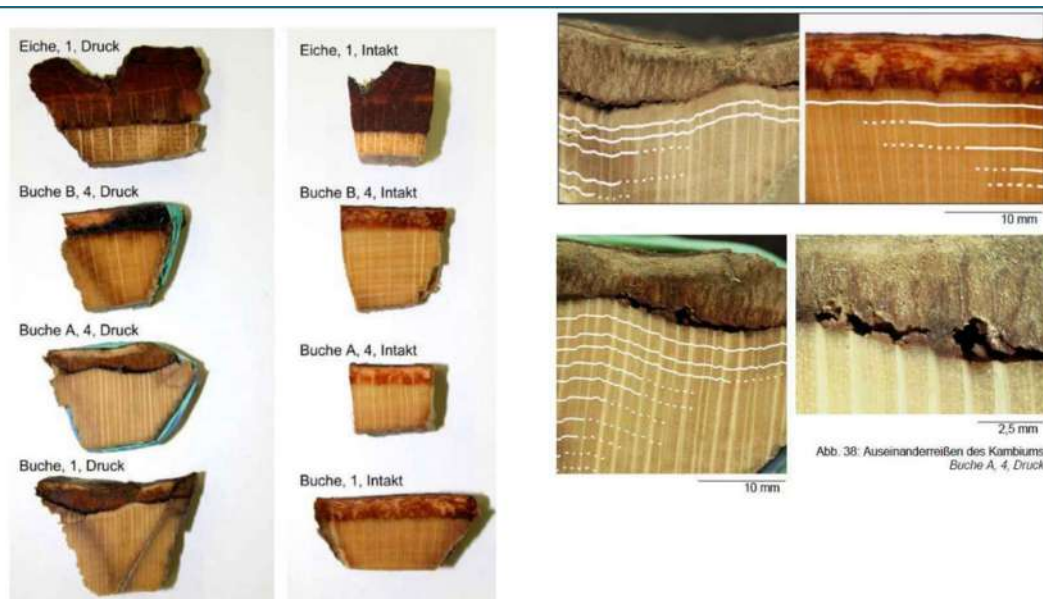


Figure 3 – Impact des pressions (Druck) sur Chêne (Eiche) et Hêtre (Buche). Pour un tronc de 140cm, la réduction du flux de sève est de 14% pour une seule plateforme. A.Valette, SNEPA (2013).

Les plateformes « pétale », dont le serrage se fait par une sangle, offrent une alternative pour supporter des charges de moyenne ampleur, malgré une mortalité rapide des tissus au niveau des cales ; l'avantage est la facilitation de pose et d'ajustement du serrage (Figure 4).

Ces plateformes sont une alternative pour les ateliers destinés à être déplacés fréquemment, pour les sujets de faible diamètre ou de faible vitalité, ne supportant pas ou peu les installations techniques de type perçage.

Pour les plateformes dont la hauteur est inférieure à 2m, un système de mise sur pilotis peut être réfléchi. La plus-value entraînée par ce type d'installation est en adéquation avec la conservation des arbres à long terme.



Figure 4 – Plateformes pétales avec cales et sangles

Systèmes de perçage - intérêts et limites

Une alternative pérenne pour les arbres de diamètre et de vitalité suffisants, est le **perçage** (Figure 5). En 2013 L'Office National des Forêts a mis à disposition un document d'appui technique présentant les avantages et inconvénients des différentes méthodes de fixation (M. Drouard, B. Stephan, M. Treca, 2013).

A l'inverse du cerclage, le **perçage** consiste à traverser partiellement (Figure 7) ou totalement un tronc ou une charpentièrre dans le but d'insérer un axe taraudé sur lequel viendra se visser un ou plusieurs dispositifs (câble, tyrolienne, liteau). La durée de vie de ces systèmes est évaluée à 15 ans par les constructeurs.

La localisation du perçage doit être validée par un professionnel de l'expertise arboricole.

Lien vers le document : *Présentation du perçage méthodologieDVmai13 (les-cabanes.com)*

Les avantages du système de perçage sont les suivants :

- Perturbation des flux de sève faible et localisée au niveau des perçages ;
- Absences d'excroissances diminuant la fragilité mécanique des troncs et charpentières ;
- Préservation des systèmes racinaires
- Capacité de charge importante

Les inconvénients du système sont les suivants :

- Mise en place nécessitant une technicité importante : pour bénéficier des avantages de la technique, la mise en œuvre doit respecter des règles strictes, telles que la validation de la zone d'implantation par un professionnel et la prise en compte des vents dominants.
- Modifications d'implantation plus complexes que par serrage.
- La charge supportée par l'arbre à terme doit correspondre au diamètre de l'arbre



Figure 5 – Exemple de système par perçage partiel - Société Kujanak, brevet de M. Pierre Coillard

Nous citerons ici deux exemples d'entreprises qui proposent ce type d'installation sur le marché, dont certaines sont brevetées. Ces mentions sont indicatives ; d'autres entreprises proposent ce type d'installations. Aucun lien n'existe entre ces professionnels et l'entreprise Oréade-Brèche :

- **Kujanak** – siège sociale situé à Bourg-en-Bresse : propose des kits brevetés prêts à être assemblés et montés, avec une estimation de 2h30 d'installation par plateforme, à 2 opérateurs.

Les parcs mentionnés comme sites de démonstration de ces installations sont Aventure de la Bresse, et Aventure du Bugey.

- **Le Clou S.V.A** – Siège social situé à Briançon : Propose systèmes brevetés et formations, appliquées dans plus d'une centaine de parcs en France et à l'étranger.



Figure 6 – A gauche : Exemple d'un perçage en cours sur Abies sp. – A droite : exemple d'un perçage recouvert sur Pinus sp

Câbles d'haubanage

Une attention particulière doit être portée aux étranglements des troncs causés par les câbles gainés, non protégés par des cales en bois ou non desserrés depuis longtemps (Figure 8). Ces câbles compressent fortement les troncs et finissent pas être englobés par l'arbre, créant ainsi des zones de fragilité mécanique.

Il est souhaitable de vérifier régulièrement les étranglements et serrages, au même titre que les plateformes, pour pouvoir les déplacer le cas échéant, en mettant en place les protections adéquates (privilégier les cales de bois aux gaines). Enfin, il est important de ne pas faire pivoter les plateformes sur une section de tronc ou de charpentièrè déjà compressée, car cela entraîne la mortalité complète du pèriderme, aussi appelée « annèlation », « cerclage » ou « écorçage en anneau ».



Figure 7 – Etranglement du tronc par un câble de hauban du saut pendulaire – sujet n° 328


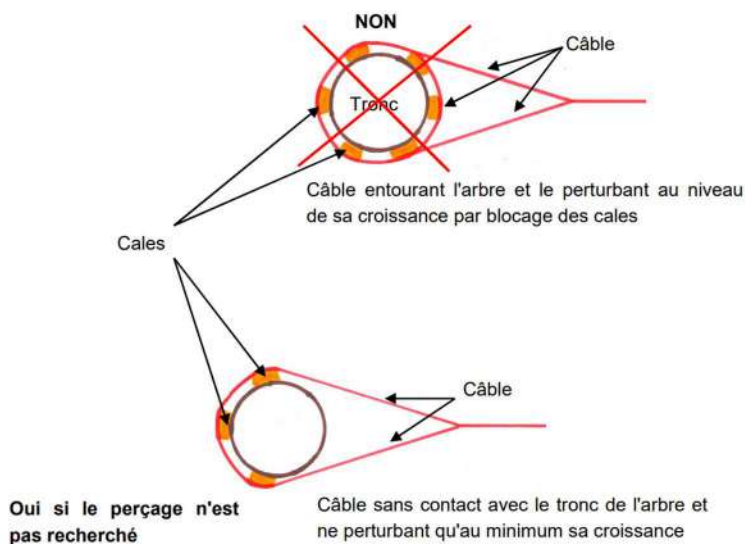


Figure 8 – Cautions d'installation pour les cales (source : M. Drouard)


Principes de découpe des planchers

Figure 9 – Schéma illustrant les différents types de passage de tronc ou de charpentières dans les terrasses.

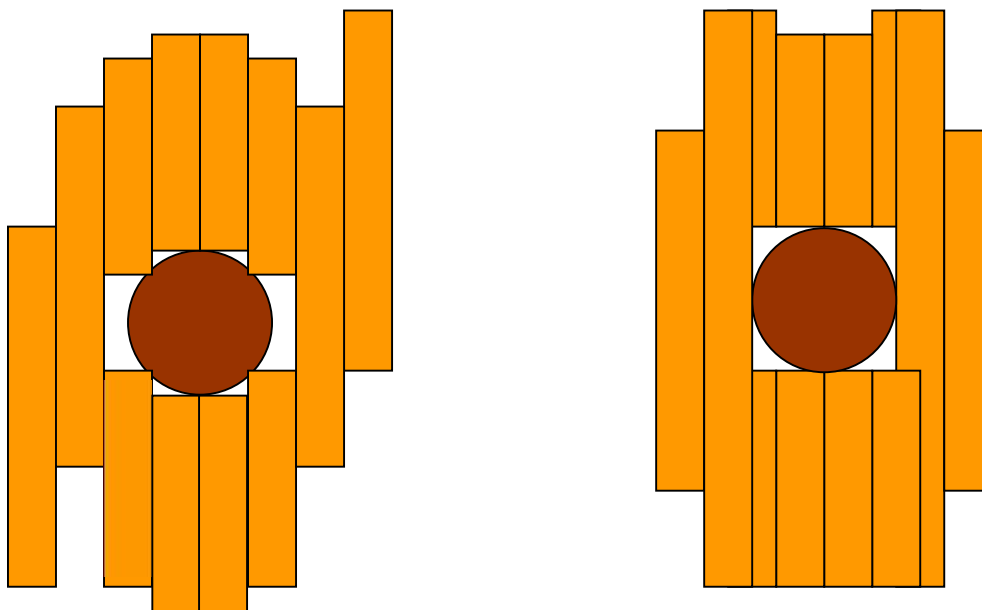

1.a : Passage de tronc ou de charpentières dans une terrasse à éviter : Les angles des planches du plancher de la terrasse auront tendance à blesser l'arbre avec les mouvements de l'arbre ou lors de sa croissance

1.b : Passage de tronc ou de charpentières dans une terrasse à éviter : Le tronc ou la charpentièrre n'a pas d'espace pour bouger lorsqu'il y a du vent, cela entraîne des frottements et des blessures. Lorsque l'arbre se développe en diamètre, il y a apparition d'une blessure au niveau de la zone de contact

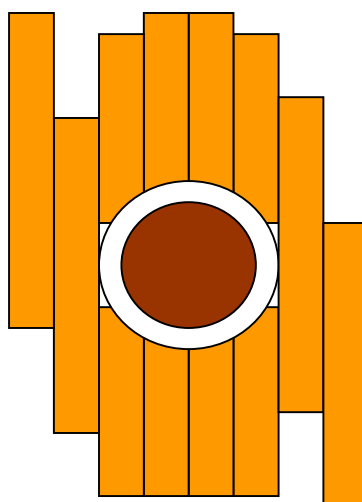


1c : A mettre en œuvre : avec coupe arrondie des planches et en laissant un espace de 8 à 10 cm minimum autour du tronc ou de la charpentièrre.

Un filet peut être posé autour du vide laissé autour du tronc pour éviter les chutes d'objets

Principes de taille

La taille d'un arbre est réalisée pour adapter le végétal à des contraintes humaines. Ces contraintes sont pour l'essentiel, d'une part la sécurité des usagers et des biens, et d'autre part, le volume de l'arbre par rapport à l'espace disponible. En dehors de ces motifs, un arbre n'a généralement pas besoin d'être taillé. La taille doit être raisonnée pour permettre à l'arbre de supporter la taille tout en réduisant le risque. Les principales recommandations pour une taille bien réalisée sont les suivantes :

- **Eviter les réductions massives** compromettant la survie de l'arbre.
- **Couper de préférence des branches de petits diamètres** afin de limiter les risques d'infection : intervenir rapidement lorsque des défauts sont détectés, pour ne pas laisser ces branches grossir. En effet, plus les branches coupées sont épaisses, plus le temps de recouvrement des plaies sera long. L'écorce étant la meilleure protection de l'arbre contre les pathogènes, c'est lors de cette période que les risques d'infection peuvent se multiplier, proportionnellement au nombre de coupes et à leurs surfaces respectives.
- **Couper la branche morte au plus près du bourrelet annulaire sans l'entamer.** La coupe doit généralement être perpendiculaire à l'axe de la branche à éliminer. Cette pratique elle-même respecte le mieux l'anatomie de l'arbre, et permet un recouvrement plus rapide de la plaie : si la taille est effectuée trop loin, il se forme un chicot qui va sécher et pourrir sans permettre à la branche de cicatriser. Si la taille entame le bourrelet annulaire, le recouvrement de la plaie sera plus long. Dans les deux cas, le risque d'infection est augmenté, et l'on peut observer la formation de cavités à la base de l'ancienne branche.

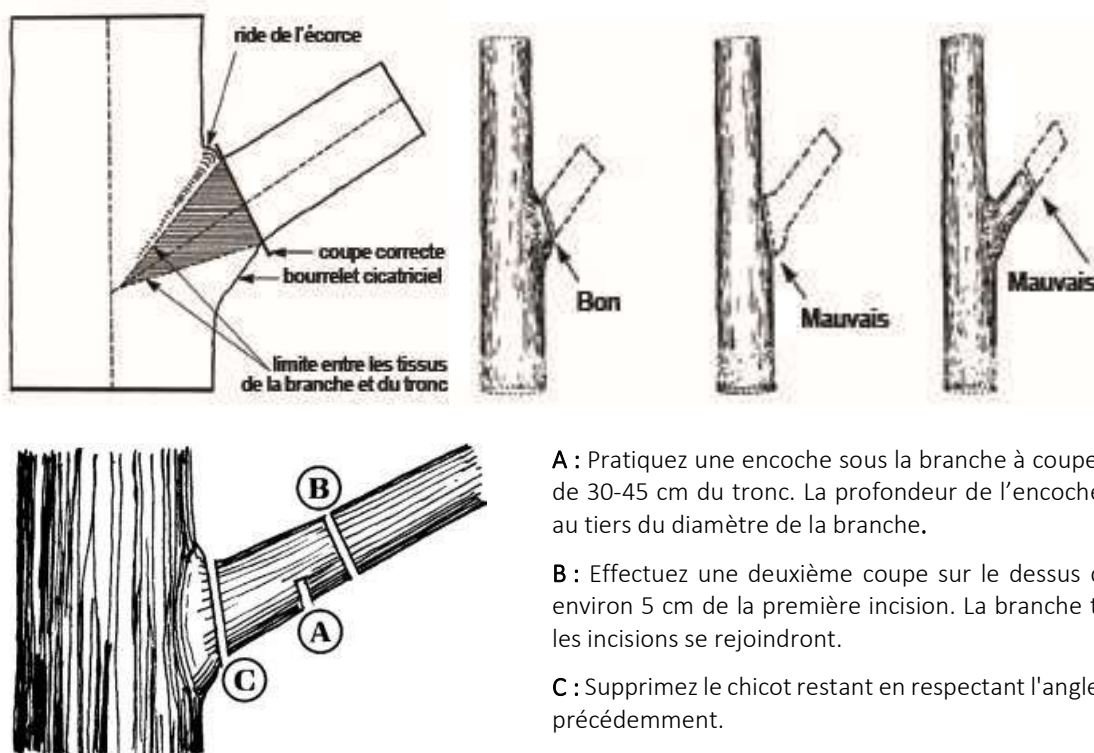

A : Pratiquez une encoche sous la branche à couper à une distance de 30-45 cm du tronc. La profondeur de l'encoche doit être égale au tiers du diamètre de la branche.

B : Effectuez une deuxième coupe sur le dessus de la branche, à environ 5 cm de la première incision. La branche tombera lorsque les incisions se rejoindront.

C : Supprimez le chicot restant en respectant l'angle de coupe décrit précédemment.

Figure 10 – Vue en coupe de l'insertion d'une branche au niveau du tronc l'arbre et positionnement à respecter pour une taille bien réalisée.

ANNEXE III. PHOTOS DES PRINCIPAUX TYPES DE DEFAUTS OBSERVES



Figure 11 – Vertige – n°185 : cerclage sur charpentièr



Figure 12 – Koala - sujet n°3 : Fructification de *Phaeolus Schweinitzii*



Figure 13 – Avis d'expert – n°326 : plaie de cerclage sur tronc



Figure 14 – Sensation – sujet n°179 : tige filetée pénétrante sur charpentièr

ANNEXE IV. DETAILS DES OBSERVATIONS POUR CHAQUE ARBRE

Cette annexe présente l'ensemble des données relevées sur chaque sujet au cours de l'expertise, ainsi que les prescriptions formulées, les suivis à réaliser et les éléments concernés par ces suivis.

Pour faciliter le repérage de ces informations essentielles, les arbres faisant l'objet de prescriptions concernant des interventions de sécurité, des suivis particuliers, ou des propositions de renouvellement, sont matérialisés par une mise en forme spécifique.

La légende des couleurs employées est la suivante :

Texte gras / rouge	Abattage sécuritaire
Texte gras / orange	Autre intervention de mise en sécurité
Texte gras / vert	Abattage de gestion
Texte gras / violet	Complément d'expertise requis
Texte gras / noir	Un nouveau diagnostic est recommandé dans un délai < 5 ans

L'inventaire					Le diagnostic													La gestion					Observations									
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1		Intensité 1	défaut 2			Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Parcours d'Initiation	1	1	Pseudotsuga douglasii - Douglas	32	1716	correct	-		-		Etrangement	faible	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Découpe de plateforme	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Plancher en contact au tronc.Découpe de plancher à 1m.				
	FCOU	O'Fun Park	Parcours d'Initiation	2	2	Quercus robur - Chêne pédonculé	42	16	correct	-		-		-		-		Axe étêté	faible	-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		-	-	Stable	Forte	Anciennement écimé, bonne reprise en tête.				
	FCOU	O'Fun Park	Parcours d'Initiation	3	3	Quercus robur - Chêne pédonculé	47	16	acceptable	-		-		-		-		Bois mort	faible	-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		-	-	Stable	Forte	Houppier clairsemé.				
	FCOU	O'Fun Park	Parcours d'Initiation	4	4	Quercus robur - Chêne pédonculé	35	16	acceptable	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Taille de bois mort dans l'année Découpe de plateforme	-	-	Stable	Forte	Bois mort surplombant l'atelier à retirer. Ouverture de plancher à élargir.				
	FCOU	O'Fun Park	Parcours d'Initiation	5	5	Quercus robur - Chêne pédonculé	47	17	acceptable	-		-		Plaie	faible	Etrangement	faible	-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Découpe de plateforme	-	-	Stable	Forte	Houppier clairsemé.Ouverture de plancher à élargir.				
	FCOU	O'Fun Park	Parcours d'Initiation	6	6	Pinus pinaster - Pin maritime	64	24	correct	-		-		Etrangement	faible	-		-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Découpe de plateforme	-	-	Stable	Forte	Élargir l'ouverture de plancher à 1m				
	FCOU	O'Fun Park	Parcours d'Initiation	7	7	Pseudotsuga douglasii - Douglas	39	18	correct	Plaie aux racines superficielles	moyenne	-		Etrangement	faible	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Découpe de plateforme OUI	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Racine apparente blessé coté chemin.Paillage recommandé au niveau du chemin. Ouverture de plancher à élargir.				
	FCOU	O'Fun Park	Koala	1	1	Quercus robur - Chêne pédonculé	37	10	acceptable	-		-		Etrangement	faible	-		Plaie	moyenne	-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Découpe de plateforme	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Étrangement modéré du tronc par la plateforme.. Plaies de taille sur tronc et charpentières suite à la suppression de branches.Installer la plateforme sur pilotis.				
	FCOU	O'Fun Park	Koala	2	2	Pinus pinaster - Pin maritime	48	17	correct	-		-		Sujet incliné	moyenne	Porodaedalea pini	faible	Porodaedalea pini	faible	-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Installer la plateforme sur pilotis	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Inclinaison en face SE, mesure à 1,3m en face NO : 15 degrés. Pas d'évolution depuis 2024.Présence faible de Porodaedalea pini sur tronc vers 13 m sur, et sur charpentièr SE, 50cm après la fourche principale.Suivre l'inclinaison et les fructifications de (Aucune suggestion) pini. Installer la plateforme sur pilotis.				
	FCOU	O'Fun Park	Koala	3	3	Pinus pinaster - Pin maritime	53	17	correct	Phaeolus schweinitzii	moyenne	-		Etrangement	forte	-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Installer la plateforme sur pilotis	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement du tronc prononcé par la plateforme. Tronc incliné à 10° NNE à 1m, redressé à 4m. houppier déporté face S. Phaeolus schweinitzii à 10cm du collet face NNE en 2021, en face SW en 2022, et à 50cm du collet N en 2025.Installer la plateforme sur pilotis. Actualisation des sondages en 2028.				
	FCOU	O'Fun Park	Koala	4	4	Pinus pinaster - Pin maritime	49	22	correct	-		-		Etrangement	moyenne	Plaie	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Ancienne plaie de suppression sur tronc vers 9m. Tronc étranglé par la plateforme. Modifier la plateforme avec une mise sur pilotis.Mettre la plateforme sur pilotis.				
	FCOU	O'Fun Park	Koala	5	5	Pinus pinaster - Pin maritime	37	19	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Découpe de plateforme	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Houppier comprimé.Ancien étrangement à 70cm de hauteur sur tronc avant remplacement de plateforme, et étrangement actuel léger par le plancher.Élargir l'ouverture de plancher. Mettre la plateforme sur pilotis.				
	FCOU	O'Fun Park	Koala	340	340	Pinus pinaster - Pin maritime	54	23	acceptable	-		-		-		-	Porodaedalea pini	faible	-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		-	visite du houppier par grimpeur	Incertaine	Modérée à forte	Charpentièr surplombant une aire de jeu ("chercheur d'opale"). Ancienne plaie de suppression en tête de tronc, avec carpophores de Porodaedalea pini en périphérie.Contrôle en hauteur à effectuer pour évaluation du défaut.				
	FCOU	O'Fun Park	Koala	6	6	Pinus pinaster - Pin maritime	60	23	correct	-		-		Etrangement	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Découpe de plateforme	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Ancien étrangement à 1m de hauteur sur tronc. Tronc en contact avec le plancher de la plateforme, à découper en 2026.Plancher à découper. Plateforme à mettre sur pilotis pour supprimer l'étrangement.				
	FCOU	O'Fun Park	Koala	8	8	Quercus robur - Chêne pédonculé	47	13	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	Chicot(s)	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Plaies d'étrangement actuelles et anciennes sur tronc.Mettre la plateforme sur pilotis pour supprimer l'étrangement.				
	FCOU	O'Fun Park	Koala	9	9	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	15	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Installer la plateforme sur pilotis	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Ramifications appauvries. Poursuite d'amélioration physiologique depuis 2024.Etrangement du tronc en cours par la plateforme.Bois mort de diamètre moyen à retirer car au-dessus du parcours. Plateforme en étrangement sur tronc. Suivre la physiologie.				
	FCOU	O'Fun Park	Koala	10	10	Quercus robur - Chêne pédonculé	34	13	faible	-		-		Etrangement	moyenne	Axe étêté	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Ramifications appauvries en cime.Etêtage du tronc et plaies de taille avec recouvrement peu actif ou actuellement non-visible. Etranglements du tronc par la plateforme.Mettre la plateforme sur pilotis pour supprimer l'étrangement.				

L'inventaire					Le diagnostic															La gestion					Observations							
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2				Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Ourson	11	11	Pinus pinaster - Pin maritime	61	22	correct	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Découpe de plateforme Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etranglement important de la plateforme et les câbles sur tronc. Attaches enserrant le tronc, à modifier en 2024.Elargir l'ouverture de plateforme. Mettre la plateforme sur pilotis. Ajout de cales sous les cerclages.		
	FCOU	O'Fun Park	Ourson	12	12	Quercus robur - Chêne pédonculé	35	3	mort ou moribond	Cerambyx cerdo	moyenne	-		Axe étêté	forte	Galerie d'insectes	moyenne	-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Défavorable	Faible à modérée	Totem haubanée.Dégradation modérée de l'ancrage, évolutive à moyen terme. Présence de galeries de Cerambyx cerdo au collet. Galeries d'insectes sur tronc. Suivre l'évolution des dégradations, actuellement tolérables au regard des haubans.		
	FCOU	O'Fun Park	Ourson	13	13	Pseudotsuga douglasii - Douglas	43	22	correct	Plaie aux racines superficielles	faible	-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Découpe de plateforme Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etranglement du tronc par la plateforme, le plancher et les haubans.Découpe de plancher et ajout de protections à effectuer. Plateforme à mettre sur pilotis.		
	FCOU	O'Fun Park	Ourson	14	14	Quercus robur - Chêne pédonculé	44	15	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Regain de physiologie depuis 2025Etranglement modéré du tronc par la plateforme.Mise sur pilotis recommandée.		
	FCOU	O'Fun Park	Ourson	15	15	Quercus robur - Chêne pédonculé	41	16	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Mise en lumière récente et regain de physiologie depuis 2025..Etranglement modéré du tronc par la plateforme.Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement.		
	FCOU	O'Fun Park	Ourson	16	16	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	14	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Physiologie en amélioration depuis 2024.Anciennes plaies d'étranglement sur tronc. Etranglement du tronc en cours par la plateforme à 1m.Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement.		
	FCOU	O'Fun Park	Ourson	17	17	Quercus robur - Chêne pédonculé	43	41	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Vigueur satisfaisante en 2026.Etranglement du tronc par la plateforme. Branches mortes d'ampleur moyenne au-dessus du parcoursBois mort à retirer vers 8m. Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement.		
	FCOU	O'Fun Park	Ourson	19	19	Quercus robur - Chêne pédonculé	32	14	faible	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Houppier clairsemé.Étranglement modéré du tronc par la plateforme.Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement.		
	FCOU	O'Fun Park	Ourson	20	20	Pseudotsuga douglasii - Douglas	54	2	mort ou moribond	Ancrage defectueux		-		Axe étêté	faible	-		-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Défavorable	Faible à modérée	Totem de 2,5m servant à la réception uniquement, dont la tenue mécanique est jugée actuellement satisfaisante. Décollement d'écorce sur collet et tronc		
	FCOU	O'Fun Park	Petit panda	21	21	Quercus robur - Chêne pédonculé	38	16	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		Plaie d'arrachement	faible	-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Physiologie en amélioration depuis 2024.Plaie d'arrachement à 8m sur tronc, recouvrement actif. Loge de pic à 5m de hauteur sur une charpentière, en face S. La cavité est localisée, de faible ampleur, représentant 31% du diamètre (D= 32cm).		
	FCOU	O'Fun Park	Petit panda	22	22	Quercus robur - Chêne pédonculé	16	36	acceptable	-		-		-		-		-		-		Bois mort	faible	-	Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Désordres physiologiques modérés.Plaies de taille sanitaire sur charpentières. Etranglement modéré du tronc par la plateforme.Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement.	
	FCOU	O'Fun Park	Petit panda	23	23	Quercus robur - Chêne pédonculé	39	18	acceptable	-		-		Etranglement	faible	-		Plaie d'arrachement	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Bonne tendance de vigueur depuis 2025.Début d'étranglement du tronc par le câble de l'atelier. Etranglement Modéré du tronc par la plateforme.Cales à ajouter sous câbles de filet. Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement.		
	FCOU	O'Fun Park	Petit panda	24	24	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	16	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Bonne tendance de vigueur depuis 2025.Étranglement modéré du tronc par la plateforme.Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement.		
	FCOU	O'Fun Park	Petit panda	25	25	Pinus pinaster - Pin maritime	50	21	correct	-		-		Etranglement	moyenne	Bois mort	faible	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Incliné à 11° E, mesuré à 1.7m.Plateforme en étranglement sur tronc.Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement.		
	FCOU	O'Fun Park	Petit panda	26	26	Quercus robur - Chêne pédonculé	43	16	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		Cavité sur insertion de branche	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Houppier fragmenté. Bonne tendance depuis 2025.Cavié vers 8m N issue d'une plaie d'arrachement, en cours de consolidation.Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement. Suivre la physiologie.		
	FCOU	O'Fun Park	Petit panda	27	27	Quercus robur - Chêne pédonculé	41	16	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		Bois mort	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Houppier déporté.Plaies d'étranglement ancienne et actuelles autour d'1m.Ajout de cales à réaliser au dessus de la plateforme. Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement.		
	FCOU	O'Fun Park	Petit panda	28	28	Quercus robur - Chêne pédonculé	54	17	correct	-		-		Etranglement	faible	-		Plaie	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etranglement du tronc initié par la plateforme.Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement.		

L'inventaire					Le diagnostic															La gestion					Observations							
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2				Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Girafe	30	30	Quercus robur - Chêne pédonculé	28	13	déprissant	-	-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	Branche déprissante	forte	-	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Défavorable	Faible à modérée	Poursuite du dépérissement depuis 2025.Plateforme en étranglement sur tronc à 1m.Déclin à suivre. Bois mort à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Girafe	31	31	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	16	acceptable	-	-		Etrangement	moyenne	-		Plaie	moyenne	-		-	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Fixation de la plateforme par perçage	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Bonne tendance de vigueur globale.Etrangement modéré du tronc par les plateformes. Effectuer une modification de plateforme, avec passage sur pilotis pour la plateforme basse, et perçage pour la plateforme haute. Cerambyx cerdo vers 6m SO.			
	FCOU	O'Fun Park	Girafe	32	32	Quercus robur - Chêne pédonculé	44	16	faible	-	-		Etrangement	moyenne	-		-		-		Bois mort	faible	-	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Etat globalement régressif. Houppier clairsemé en cime. Rejets de vigueur modérée entre 4 et 8m sur tronc.Etrangement modéré de la plateforme sur tronc.Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement.		
	FCOU	O'Fun Park	Girafe	33	33	Quercus robur - Chêne pédonculé	40	18	acceptable	-	-		Etrangement	moyenne	Fissure longitudinale	faible	-		-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Cime clairsemée.Ancienne fissuration de faible ampleur sur tronc, stabilisée. Etrangement modéré du tronc par la plateforme. Écoulement d'ampleur modérée sur tronc.Mise sur pilotis recommandée pour supprimer l'étranglement.			
	FCOU	O'Fun Park	Girafe	34	34	Quercus robur - Chêne pédonculé	62	20	acceptable	-	-		Etrangement	moyenne	-		-		-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par perçage	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Désordres physiologiques modérés.Plaies d'étranglement notables, multiples, anciennes et actuelles.Mise sur pilotis pour la plateforme inférieure, et perçage recommandé pour la plateforme supérieure. Suivre la physiologie.			
	FCOU	O'Fun Park	Girafe	35	35	Quercus robur - Chêne pédonculé	49	18	acceptable	-	-		Etrangement	forte	-		-		-		-	-	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Bonne tendance de vigueur depuis 2026Etrangement notable du tronc par la plateforme supérieure.Mise sur pilotis recommandée pour la plateforme inférieure pour supprimer 1 cerclage sur 2.			
	FCOU	O'Fun Park	Girafe	36	36	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	18	acceptable	-	-		Etrangement	forte	-		-		-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par perçage Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement notable du tronc par la plateforme supérieure.Mise sur pilotis recommandée pour la plateforme basse. Perçage recommandé pour la plateforme supérieure. Ajout de cales sous les haubans.			
	FCOU	O'Fun Park	Girafe	37	37	Quercus robur - Chêne pédonculé	48	18	acceptable	-	-		Etrangement	moyenne	-		-		-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par perçage Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement notable du tronc par la plateforme supérieure. Et les câbles.Mise sur pilotis recommandée pour la plateforme inférieure. Perçage recommandé pour la plateforme supérieure. Ajout de cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Girafe	38	38	Quercus robur - Chêne pédonculé	74	23	acceptable	-	-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par perçage Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement du tronc par la plateforme et les câbles. Bois mort d'ampleur notable au dessus du parcours vers 15m face SMise sur pilotis recommandée pour la plateforme basse. Perçage recommandé pour la plateforme supérieure.			
	FCOU	O'Fun Park	Ecureuil	41	41	Quercus robur - Chêne pédonculé	50	18	acceptable	-	-		Etrangement	faible	Plaie	moyenne	-		-		-	-	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Anciennes plaies d'étranglement sur tronc.			
	FCOU	O'Fun Park	Ecureuil	42	42	Quercus robur - Chêne pédonculé	64	21	acceptable	-	-		Etrangement	faible	-		Bois mort	moyenne	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Bonne tendance de vigueur depuis 2025.Retirer le bois mort.			
	FCOU	O'Fun Park	Ecureuil	43	43	Quercus robur - Chêne pédonculé	37	16	acceptable	-	-			moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Vigueur modérée.Ecoulements noirs sur tronc.Bois morts surplombant le parcours à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Ecureuil	44	44	Quercus robur - Chêne pédonculé	60	23	acceptable	-	-		-		-		-		-		-	-	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Désordres physiologiques modérés.Etrangement notable du tronc par la plateforme à 5m. Plaies de taille récentes vers 15m.Retrait de la plateforme recommandé pour maintien de la physiologie			
	FCOU	O'Fun Park	Ecureuil	45	45	Quercus robur - Chêne pédonculé	60	24	acceptable	-	-		-		-		Cavité sur insertion de branche	moyenne	Plaie d'arrachement	moyenne	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Houppier déporté face NO. Plaie d'arrachement ancienne formant une cavité sur insertion de charpentièrre plagiotrope (D=30cm) à 8mNO. Sondages en grimper réalisés en 2024.Bois sain sous le décollement d'écorce, malgré la présence de galeries d'insectes xylophages. Légère dégradation de la cavité. L'ouverture de la plaie est de 23%. L'éper écoulement noir en 2026.Suivre l'évolution du défaut.				
	FCOU	O'Fun Park	Ecureuil	46	46	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	23	acceptable	-	-		Rejets	forte	-		Bois mort	faible	Axe étêté	moyenne	Branche déprissante	moyenne	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Etat régressif depuis 2025. Branches anciennement écimées, de faible vigueur.			
	FCOU	O'Fun Park	Ecureuil	47	47	Quercus robur - Chêne pédonculé	56	25	acceptable	-	-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par perçage Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement notable du tronc par la plateforme à 5m. Bois mort sans cible.Ajouter des cales sous les câbles. Modification du système de fixation recommandé.			
	FCOU	O'Fun Park	Ecureuil	48	48	Quercus robur - Chêne pédonculé	62	25	acceptable	-	-		Etrangement	moyenne	-		-		-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Sujet support de 2 parcours et sert de point d'ancrage d'un hauban câblé pour l'arbre n° 55. Etrangement du tronc par les plateformes et les câbles.Modification du système de fixation recommandée, avec 2 plateformes sablées.			

L'inventaire						Le diagnostic														La gestion					Observations							
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2				Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Ecureuil	49	49	Quercus robur - Chêne pédonculé	44	17	faible	-		-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement du tronc en cours par la plateforme.Effectuer une mise sur pilotis pour la plateforme d'arrivée.
	FCOU	O'Fun Park	Ouistitis	52	52	Quercus robur - Chêne pédonculé	62	17	faible	-		-		Etrangement	faible	Plaie	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Désordres physiologiques prononcés.Ancienne plaie de cerclage sur tronc. Cerambyx cerdo sur tronc entre 1.5 et 2m. Ancienne plaie longitudinale en face S entre 2,5 et 5m sur tronc. LPlateforme à mettre sur pilotis.
	FCOU	O'Fun Park	Ouistitis	53	53	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	21	acceptable	-		-		Etrangement	faible	Plaie	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Anciennement écimé.Anciennes plaies de cerclage sur tronc.Mise sur pilotis recommandée pour la plateforme inférieure.
	FCOU	O'Fun Park	Ouistitis	52b	52b	Pinus pinaster - Pin maritime	43	21	correct	-		-		Trou de pic	moyenne	Porodaedalea pini	faible	-		-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Plaie d'ampleur moyenne sur tronc vers 19m, avec bourrelets actifs. Loges de pic multiples. Fructification de Porodaedalea pini.Sondages loge de pic 15m en 2024 : altération compartimentée, avec une PRBS moyenne de 42% (31cm de diamètre au défaut), supérieure aux seuils acceptables habituellement constatés.Actualiser les sondages en 2027.
	FCOU	O'Fun Park	Ouistitis	54	54	Quercus robur - Chêne pédonculé	57	17	acceptable	-		-		Etrangement	forte	-		-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cerclages multiples, avec câble en cours de recouvrement. Structures déplacées depuis 2023. Plaie de taille sur tronc, en cours de recouvrement. Ecoulements noirs sur troncMise sur pilotis de la plateforme recommandée.
	FCOU	O'Fun Park	Ouistitis	55	55	Quercus robur - Chêne pédonculé	57	23	acceptable	-		-		Etrangement	faible	-		Bois mort	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Retrait d'équipement Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Sujet support de 3 parcours (plateformes à 1.4m, à 8m et à et 10.5m).Désordres physiologiques modérés.Présence de hauban et câbles à 14m sur tronc. Etrangement faible du tronc par la plateforme à 1m. Gros bois morts à supprimer depuis 2023Cales délaissées, à retirer. Cales à ajouter. Plateforme inférieure à mettre sur pilotis.
	FCOU	O'Fun Park	Ouistitis	55	55	Quercus robur - Chêne pédonculé	47	6	dépérissant	-		-		Axe étêté	forte	-		-		-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Défavorable	Faible à modérée	Chandelle entourée d'une cabaneSuivre l'évolution des dégradations de cet axe haubané.
	FCOU	O'Fun Park	Ouistitis	57	57	Quercus robur - Chêne pédonculé	58	24	faible	-		-		-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Regain de vigueur depuis 2025.Fourche à 8m. Plateforme déplacée depuis 2023. Petit bois mort épars.Mettre la plateforme sur pilotis pour conserver la vigueur.
	FCOU	O'Fun Park	Ouistitis	58	58	Quercus robur - Chêne pédonculé	49	22	faible	-		-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	faible	Axe étêté	faible	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Vigueur faible
	FCOU	O'Fun Park	Ouistitis	60	60	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	20	acceptable	-		-		Etrangement	forte	-		-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement notable du tronc par la plateforme et les câbles. Ecoulements noirs sur tronc.Mettre la plateforme sur pilotis.
	FCOU	O'Fun Park	Ouistitis	61	61	Quercus robur - Chêne pédonculé	56	20	acceptable	-		-		-		-		Plaie d'arrachement	moyenne	-		Bois mort	faible	-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Regain de vigueur depuis 2025.Présence d'une plaie longitudinale sur charpentière, SW vers 13m, en cours de recouvrement.Mettre la plateforme sur pilotis pour favoriser la tendance physiologique.
	FCOU	O'Fun Park	Ouistitis	61b	61b	Quercus robur - Chêne pédonculé	37	1	mort ou moribond	-		-		Galerie d'insectes	faible	-		-		-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Totem mort de 1,5m, proche du n°61.Bois en cours de dégradation.
	FCOU	O'Fun Park	Exploration	62	62	Quercus robur - Chêne pédonculé	74	23	acceptable	-		-		Bois mort	faible	Etrangement	faible	-		-		Bois mort	moyenne	-		Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etat régressif. Lierre sur troncCavités issues de suppression ou réduction de branches mortes ou dépérissantes, avec recouvrement vigoureux.
	FCOU	O'Fun Park	Exploration	64	64	Quercus robur - Chêne pédonculé	64	20	faible	-		-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cime séchante.Bois mort à retirer en tête.
	FCOU	O'Fun Park	Exploration	65	65	Quercus robur - Chêne pédonculé	72	25	faible	Décollement de l'écorce	moyenne	-		Etrangement	forte	Cerambyx cerdo	moyenne	Bois mort	moyenne	Décollement de l'écorce	faible	-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Lierre gênant la visibilité sur tronc au niveau de la plateforme. Méplat au collet entre les contreforts face E, avec décollement d'écorce longitudinal débutant sur la même face à H=50cm, jusqu'en cime, notamment sur charpentière S. Présence modérée de Cerambyx cerdo le long du décollement.Fissurations ponctuelles en cime, notamment côté N vers 20m, à suivre. Plateforme nétales recommandée pour
	FCOU	O'Fun Park	Exploration	66	66	Quercus robur - Chêne pédonculé	55	24	acceptable	-		-		Cavité ouverte	faible	-		-		-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cavité ouverte sur tronc vers 9m, semble superficielle. Câbles en contact au tronc
	FCOU	O'Fun Park	Exploration	67	67	Quercus robur - Chêne pédonculé	74	25	acceptable	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Bois morts à retirer au dessus des parcours

L'inventaire					Le diagnostic															La gestion					Observations							
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2				Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Exploration	68	68	Quercus robur - Chêne pédonculé	53	23	acceptable	-		-		-		Bois mort	faible	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Anciennes plaies d'étranglement avec câbles restants.				
	FCOU	O'Fun Park	Exploration	69	69	Quercus robur - Chêne pédonculé	57	26	acceptable	-		-		Plaie	moyenne	-		-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Anciennes plaies de cerclage sur tronc.				
	FCOU	O'Fun Park	Exploration	71	71	Quercus robur - Chêne pédonculé	54	24	acceptable	-		-		Plaie	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Anciennes plaies de cerclage vers 4,5mBois mort à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Exploration	350	350	Quercus robur - Chêne pédonculé	59	25	acceptable	-		-		Plaie	moyenne	-		-		-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	-	-	Stable	Forte	Anciennes plaies de cerclage sur tronc.				
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	76	76	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	23	acceptable	-		-		Etranglement	forte	Bois mort	faible	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Haubané au n°65.Etranglement du tronc par la plateforme à 3m.Ajouter des cales sous câbles. Passer à une système de fixation sur sangles.			
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	77	77	Quercus robur - Chêne pédonculé	39	16	acceptable	-		-		Etranglement	forte	Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Etranglement important du tronc par la plateforme.Installer une fixation de plateforme avec sangles.			
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	78	78	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	25	faible	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-	Défauts mineurs évolutifs	Retrait d'équipement	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Bois morts et cales délaissées à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	79	79	Quercus robur - Chêne pédonculé	43	21	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	Plaie d'arrachement	moyenne	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Retrait d'équipement	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Cime claisemée avec chicot en tête de tronc.Bois morts en tête.Cales délaissées à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	80	80	Quercus robur - Chêne pédonculé	58	23	faible	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Etat globalement régressif.Plaies d'étranglement anciennes et actuelles.			
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	81	81	Quercus robur - Chêne pédonculé	56	23	acceptable	-		-		Bois mort	moyenne	Etranglement	moyenne	Plaie	moyenne	Cerambyx cerdo	faible	-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Quelques plaies de tailles d'ampleur modérée avec cônes d'insertion en cours de dégradation et présence ponctuelle de Cerambyx cerdo en ces pointsPasser à une fixation de plateforme par sangle.			
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	82	82	Quercus robur - Chêne pédonculé	58	23	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Sujet haubané au n° 88.Etranglement du tronc par la plateforme.			
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	83	83	Quercus robur - Chêne pédonculé	43	21	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		-	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Anciennement écimé. Vigueur modérée.Étranglement du tronc par la plateforme à 9m, àBois mort à retirer au dessus du parcours.			
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	84	84	Quercus robur - Chêne pédonculé	45	20	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		Cavité sur insertion de branche	faible	-		-	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Incline à 16.5° E.Plaie d'arrachement vers 10m avec écoulement sur cône d'insertion en cours de dégradation.			
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	85	85	Quercus robur - Chêne pédonculé	42	24	acceptable	-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	Retrait d'équipement	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Anciennes plaies multiples dans le houppier.Cales délaissées à retirer			
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	86	86	Quercus robur - Chêne pédonculé	48	22	acceptable	-		-		Etranglement	faible	-		Axe étêté	moyenne	-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Anciennement écimé.Début de compression du tronc par la plateforme.Ajouter des cales sur le câble du milieu.			
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	87	87	Quercus robur - Chêne pédonculé	89	25	correct	-		-		Etranglement	faible	Plaie	moyenne	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Quelques câbles en contact au tronc. Plaies d'ampleur modérée entre 4 et 10m.Ajouter des cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	88	88	Quercus robur - Chêne pédonculé	57	25	correct	-		-		-		-		-		-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Haubané au n°82.Ancienne plaie d'étranglement sur tronc. Loges de pic sur tronc vers 6 et 7m en face N, avec léger renflement du tronc, évolution à suivre sous 2 ans. Loge de pic sur charpentièrè N vers 10m.Ajouter des cales sous les câbles			

L'inventaire					Le diagnostic																La gestion					Observations						
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications					Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation	
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2				Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	89	89	Pinus pinaster - Pin maritime	55	22	correct	-		-		Etrangement	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement important du tronc par la plateforme.Conversion vers système de plateforme avec sangle, recommandée.				
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	90	90	Pinus pinaster - Pin maritime	63	23	correct	-		-		Etrangement	moyenne	Bois mort	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement important du tronc par la plateforme et des câbles.Ajouter des cales sous les câbles.				
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	91	91	Quercus robur - Chêne pédonculé	56	13	faible	-		-		-		-		Cavité sur insertion de branche	moyenne	Charpentièr morte	moyenne	-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Tentative de descente de cime en cours.Bois morts et plaies de taille multiples.Taille de bois mort à effectuer. Ajouter des cales. Passer à une plateforme sur sangles.	
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	92	92	Quercus robur - Chêne pédonculé	56	13	dépérissant	-		-		Etrangement	forte	-		Branche dépérissante	moyenne	#N/A		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Rejets peu vigoureux mais bien répartis dans le houppier .				
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	93	93	Castanea sativa - Châtaigner	31	8	faible	-		-		-		-		Axe étêté	forte	#N/A		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Sujet écimé à 8m.				
	FCOU	O'Fun Park	Évolution	94	94	Quercus robur - Chêne pédonculé	34	16	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement du tronc par la plateforme et les câbles.Ajouter des cales sous les câbles. Mettre la plateforme sur pilotis.				
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	95	95	Quercus robur - Chêne pédonculé	64	19	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Câbles en contact au tronc.Ajouter des cales sous les câbles. Mettre la plateforme sur pilotis.				
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	97	97	Quercus robur - Chêne pédonculé	43	17	acceptable	-		-		Axe étêté	moyenne	-		Cavité sur insertion de branche	faible	-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Regain de vigueur depuis 2024.Cavité ouverte de faible ampleur sur insertion de branche face E. Câbles en contact au tronc.Ajouter des cales sous les câbles.				
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	98	98	Quercus robur - Chêne pédonculé	44	20	acceptable	-		-		-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Stable	Forte	Etrangement du tronc par la plateforme et les câbles.Ajouter des cales sous les câbles. Mettre la plateforme sur pilotis.				
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	99	99	Quercus robur - Chêne pédonculé	47	18	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement du tronc par un câble.Mettre la p plateforme sur pilotis.				
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	100	100	Quercus robur - Chêne pédonculé	48	16	faible	Cerambyx cerdo	faible	-		-		-		Chicot(s)	faible	-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cerambyx cerdo observé à proximité du collet.Mettre plateforme sur pilotis.				
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	101	101	Quercus robur - Chêne pédonculé	43	18	faible	Cerambyx cerdo	faible	-	moyenne	Écoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	faible	Plaie	moyenne	Bois mort	moyenne	-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Faible à modérée	Descente de cime peu vigoureuse.Présence d'Armillaria mellea suspectée en 2023 ; les sondages sur contreforts révèlent à cette même date un altération superficielle. Suivre la physiologie. Présence d'écoulement noirs sur tronc. Bois mort éparse à retirer.Supprimer le bois mort.				
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	102	102	Quercus robur - Chêne pédonculé	42	19	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		Chicot(s)	faible	-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Câbles en contact au tronc. Anciennes plaies d'étrangement apparentes. Chicot sans risque de chute notable face S.Mettre la plateforme sur pilotis.				
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	103	103	Quercus robur - Chêne pédonculé	44	19	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	faible	-		Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Bonne tendance de vigueur depuis 2024.Étrangement du tronc par les câbles. Bois morts dans le houppier au-dessus du parcours.Retrait de bois mort recommandé depuis 2023. Ajouter des cales. Mettre la plateforme sur pilotis.				
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	104	104	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	22	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	faible	-		Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Étrangement du tronc par les câbles.Ajouter des cales sous les câbles.				
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	105	105	Quercus robur - Chêne pédonculé	40	22	dépérissant	-		-		Écoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	faible	-		Bois mort	moyenne	Branche dépérissante	forte	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Défavorable	Faible à modérée	Cime séchante.Surveiller la mortalité à venir. Abattage à envisager.				
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	106	106	Quercus robur - Chêne pédonculé	37	22	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	Plaie	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Abattage à envisager Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Câbles en contact au tronc. Plaies d'ancien étrangement visibles.Ajouter des cales sous les câbles.				

L'inventaire					Le diagnostic															La gestion					Observations							
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2				Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	107	107	Quercus robur - Chêne pédonculé	31	14	faible	-	-	-	Etrangement	moyenne	-	-	Chicot(s)	moyenne	-	-	-	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Défavorable	Faible à modérée	Étaye le n°108.Etat régressif.Sujet anciennement écimé, avec chicots restants en tête de tronc, en cours de dégradation. Début de décollement d'écorce sur tronc au niveau des étranglements. Écoulements épars, d'ampleur modérée.Ajouter des cales sous les câbles. Descente de cime possible.			
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	108	108	Quercus robur - Chêne pédonculé	42	22	acceptable	-	-	-	Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	faible	-	-	Bois mort	moyenne	Trou de pic	faible	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Étayé par le n°107Début de loge pic de faible ampleur sur charpentièr vers 14m. Branche morte d'ampleur moyenne au-dessus du parcoursSupprimer le bois mort.			
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	109	109	Quercus robur - Chêne pédonculé	35	21	acceptable	-	-	-	Plaie	moyenne	-	-	-	-	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Anciennes plaies d'étrangement sur tronc vers 5m.			
	FCOU	O'Fun Park	Hiboux	110	110	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	22	faible	-	-	-	Etrangement	moyenne	-	-	-	-	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Descente de cime en cours.Étrangement du tronc par la plateforme, et câbles en contact au troncAjouter des cales sous les câbles. Mettre la plateforme sur pilotis.			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	111	111	Quercus robur - Chêne pédonculé	51	17	acceptable	-	-	-	Etrangement	moyenne	Axe étêté	moyenne	-	-	-	-	-	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Anciennement écime à 14m.Étrangement du tronc par la plateforme, et câbles en contact au tronc.Ajouter des cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	112	112	Quercus robur - Chêne pédonculé	42	19	acceptable	-	-	-	Etrangement	moyenne	Trou de pic	moyenne	Branche dépérissante	faible	-	-	-	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Retrait d'équipement Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Anciennement sec en cime, avec chicot de faible ampleur restant et nouveau houppier en formation.Étrangement du tronc par la plateforme, et câbles en contact au tronc. Loge de pic en tête de tronc, sur axe sans charge notable.Cales délaissées à retirer. Ajouter des cales sous les câbles. Passer à une fixation de plateforme sur sangles.			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	113	113	Quercus robur - Chêne pédonculé	35	18	acceptable	-	-	-	Etrangement	faible	Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	-	-	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Descente de cime probable.Écoulements modérés. Câble en contact au tronc.Cales à ajouter sur 2nd niveau de câblage.			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	114	114	Quercus robur - Chêne pédonculé	45	16	acceptable	-	-	-	Etrangement	forte	-	-	-	-	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement notable du tronc par la plateforme.Installer une plateforme sur sangles.			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	115	115	Quercus robur - Chêne pédonculé	48	18	faible	-	-	-	Rejets	faible	-	-	Bois mort	moyenne	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Borde l'angle du chemin.Bonne tendance de vigueur en 2026.Bois morts multiplesTaille de bois mort à effectuer.			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	124	124	Quercus robur - Chêne pédonculé	43	17	acceptable	-	-	-	Etrangement	faible	-	-	Rejets	moyenne	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Bonne tendance depuis 2025.Étrangement notable du tronc par les 2 plateformes à 1.8 et 5m.			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	125	125	Quercus robur - Chêne pédonculé	32	13	faible	-	-	-	Etrangement	moyenne	Chicot(s)	faible	-	-	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Haubané au n°124.Vigueur acceptable depuis 2025.Etrangement du tronc par un câble.Ajouter des cales sous le câble			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	126	126	Quercus robur - Chêne pédonculé	54	21	acceptable	-	-	-	Etrangement	moyenne	-	-	Bois mort	faible	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Descente de cime éventuelle.Etrangement modéré du tronc par la plateforme.Mise sur pilotis recommandée pour préserver la physiologie.			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	127	127	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	16	acceptable	-	-	-	Etrangement	faible	Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	faible	-	-	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Câbles en contact au tronc.Ajouter des cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	128	128	Quercus robur - Chêne pédonculé	49	15	faible	-	-	-	Décollement de l'écorce	faible	Cerambyx cerdo	moyenne	-	-	-	-	-	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Faible à modérée	Décollement d'écorce longitudinal sur tronc et présence de galeries de Cerambyx cerdo.Mettre la plateforme basse sur pilotis.			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	120	120	Quercus robur - Chêne pédonculé	68	16	faible	-	-	-	Etrangement	moyenne	-	-	Cavité sur insertion de branche	faible	Branche dépérissante	moyenne	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cime séchante.Etrangement du tronc par la plateforme. Branche moribonde avec cavité et présence xylophage à l'insertion.Supprimer les bois morts.			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	119	119	Quercus robur - Chêne pédonculé	53	17	faible	-	-	-	-	-	-	-	Bois mort	moyenne	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cime clairsemée.Supprimer le bois mort surplombant le parcours.			
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	118	118	Quercus robur - Chêne pédonculé	53	17	acceptable	-	-	-	Etrangement	moyenne	Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	-	-	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Vigueur modérée.Etrangement du tronc par la plateforme et les câbles.Alléger la contrainte au tronc par une pose de plateforme sangleée.			

L'inventaire					Le diagnostic														La gestion					Observations									
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation			
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1		défaut 2			Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien	
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	126	126	Quercus robur - Chêne pédonculé	56	15	faible	-		-		Etrangement	moyenne	Plaie	moyenne	Forme défectueuse		Galerie d'insectes	faible		faible	-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Câbles en contact au tronc au niveau d'une plaie. Plaie avec galerie xylophage sur charpentièrre N.Ajouter des cales sous les câbles.
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	129	129	Quercus robur - Chêne pédonculé	50	18	acceptable	-		-		Plaie d'arrachement	moyenne	Galerie d'insectes	faible	-					-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Plaie d'arrachement sur tronc vers 9m E, avec bois encore sain mais présence xylophage. Bourrelets incomplets observés lors du contrôle en hauteur de 2024.Plaie d'arrachement sur insertion d'une petite charpentièrre en cime, actuellement tolérable. Suivre les défauts.	
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	130	130	Quercus robur - Chêne pédonculé	51	20	acceptable	-		-		-		-		Cavité ouverte		Trou de pic	moyenne		moyenne	-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Vigueur faible en cime.Ancienne plaie vers 8m, avec renflement du tronc et loge de pic en face N. Contrôle en hauteur 2024 : cavité profonde de 37%, pour un (D=57cm, PRBS estimée : 63%). Le sondage à la canne révèle un bois encore sain.Pas d'altération sur la partie saine du tronc face sud. La cavité est actuellement tolérable et localisée à la hauteur du défaut observé.
	FCOU	O'Fun Park	Lutins	130b	130b	Quercus robur - Chêne pédonculé	59	19	acceptable	-		Plaie d'arrachement	moyenne	-		-		-		-			-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Plaie d'arrachement sur tronc vers 12 m. Sondages 2024 > PRBS de 20% à l'insertion. Consolidation périphérique épaisse. Éclatement faible.Suivre l'évolution du défaut, actuellement jugé tolérable.	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	131	131	Quercus robur - Chêne pédonculé	58	22	acceptable	-		-		Etrangement	forte	-		-		-			-		-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Houppier clairsemé en tête.Étrangement du tronc par la plateforme à 3m. Écoulements importants sur tronc.Installer une plateforme pétale.	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	132	132	Quercus robur - Chêne pédonculé	53	8	faible	-		-		Axe étêté	forte	-		-		-			-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Mise en chandelle faite en 2025 à la suite de d'une descente de cime.Ajouter des cales sous les câbles. Suivre la physiologie et les dégradations.	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	133	133	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	20	acceptable	-		-		Etrangement	forte	Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)		Trou de pic	moyenne				-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Plaie de suppression de charpentièrre sur tronc à 15m, en cours de recouvrement. Etrangement notable du tronc par plateforme et câble. Loge de pic vers 7m O, renflement sur tronc.Côtrôle hauteur 2024 > cavité sur 34% de la section, (D=53cm), remontante d'au moins 15cm et descendante sur 10cm (PRBS estimée : 66%. Bois sain Ajouter des cales sous	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	134	134	Quercus robur - Chêne pédonculé	63	21	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		Plaie	moyenne				-		-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Plaies d'ampleur modérée sur charpentières. Début d'étrangement du tronc par la plateforme vers 6m. Câbles en contact au tronc.	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	135	135	Quercus robur - Chêne pédonculé	24	68	acceptable	-		-		Etrangement	faible	Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)		Plaie d'arrachement	moyenne				-		-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Étrangement du tronc par la plateforme à 9m. Câble en contact au tronc. Plaie d'arrachement sur branche, actuellement sans charge mécanique.Ajouter des cales. Plateforme sur sangle recommandée pour réduire l'étrangement.	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	137	137	Quercus robur - Chêne pédonculé	67	23	déprissant	-		-		Etrangement	forte	Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	Charpentièrre morte	moyenne	Branche dépérissante	forte		-		-	Défauts Irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année Retrait d'équipement	+	+	Incertaine	Faible à modérée	Anciennement support de 2 parcours. Plateforme encore présente.Étrangement du tronc initié par la plateforme, et câbles gainés en cours d'englobement vers 11m. Charpentièrre morte au-dessus d'un parcours voisin en face S.Équipements et bois mort surplombant un parcours, à retirer.	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	138	138	Quercus robur - Chêne pédonculé	56	25	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		Plaie	faible				-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Câbles en cours d'englobement par le tronc.Ajouter des cales sous les câbles.	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	139	139	Quercus robur - Chêne pédonculé	63	23	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-			-		-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement initié par la plateforme avec tige filetée pénétrante. Bois mort d'ampleur modérée au-dessus d'un parcours voisin,Étrangement du tronc par la plateforme. Bois mort surplombant un parcours.	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	140	140	Quercus robur - Chêne pédonculé	54	23	faible	-		-		Etrangement	forte	-		Galerie d'insectes	moyenne	Bois mort	faible	Branche dépérissante	moyenne		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Étrangement du tronc par la plateforme. Galeries d'insecte en cime. Faible charge mécanique supportée.	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	140b	140b	Quercus robur - Chêne pédonculé	54	23	faible	-		-		-		-		-					-		-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etat globalement régressif, avec descente de cime en cours.	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	141	141	Quercus robur - Chêne pédonculé	62	23	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		Plaie d'arrachement	moyenne					-	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Plaie d'arrachement importante sur charpentièrre au niveau d'une ancienne fourche maitresse vers 18m O. Consolidation vigoureuse en cours.Modifier le système de fixation de plateforme.	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	144	144	Quercus robur - Chêne pédonculé	65	25	correct	-		-		-		-		Plaie	forte				-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Plaie d'arrachement de forte ampleur sur tronc, vers 12m SE, avec bois sain évalué en 2024 par contrôle en hauteur. Ouverture de plaie : 50%, et éclatement de l'axe de 0.2 à 0.3.	
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	142	142	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	22	déprissant	-		-		Etrangement	moyenne	Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	-					-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Défavorable	Faible à modérée	Etrangement du tronc par la plateforme.	

L'inventaire					Le diagnostic															La gestion					Observations							
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2				Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Horizon	145	145	Quercus robur - Chêne pédonculé	60	25	acceptable	-	-		Plaie	moyenne	-		-	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Installer la plateforme sur pilotis	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Traces d'ancien étranglement sur tronc.Mettre la plateforme sur pilotis.				
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	146	146	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	20	acceptable	-	-		Etranglement	moyenne	Plaie	moyenne	Chicot(s)	faible	Plaie	moyenne	-	-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Étranglement du tronc par la plateforme. Plaie en cours de recouvrement vers 6m.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	147	147	Quercus robur - Chêne pédonculé	58	20	acceptable	-	-		Etranglement	faible	-		Cavité ouverte	faible	Bois mort	moyenne	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Sujet haubané.Câbles en contact sur charpentières. Bois mort sans cible.Ajouter des cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	148b	148b	Quercus robur - Chêne pédonculé	57	21	faible	-	-		Etranglement	faible	-		Plaie	moyenne	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Câbles en contact sur charpentièrre.Ajouter des cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	149	149	Quercus robur - Chêne pédonculé	50	18	acceptable	-	-		Etranglement	moyenne	-		-	-	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Retrait d'équipement	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Parcours retiré.Plateforme et équipements à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	150	150	Quercus robur - Chêne pédonculé	51	18	acceptable	-	-		Etranglement	moyenne	-		Plaie	moyenne	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Étranglement du tronc par la plateforme. Câbles en contact au tronc.Ajouter des cales sous les câbles. Plateforme sur sangle recommandée.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	342	342	Quercus robur - Chêne pédonculé	57	16	faible	-	-		Rejets	moyenne	-		Axe étêté	moyenne	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Borde un atelier.Charpentières écimées.Chicots en tête.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	151	151	Quercus robur - Chêne pédonculé	84	26	acceptable	-	-		-		-		Plaie d'arrachement	moyenne	Etranglement	moyenne	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de réduction dans l'année Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Houppier légèrement fragmenté.Plaie d'arrachement récente. Étranglement de charpentièrre par plateforme et câbles.Ajouter des cales sous les câbles. Supprimer le chicot laissé par l'arrachement.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	152	152	Quercus robur - Chêne pédonculé	66	24	dépérissant	-	-		Etranglement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		-	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Défavorable	Faible à modérée	Nouvellement ajouté au parcours Vertige.Cerclages multiples sur tronc.Bois mort à supprimer			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	354	354	Quercus robur - Chêne pédonculé	54	20	faible	-	-		Plaie	moyenne	Cerambyx cerdo	moyenne	Charpentièrre morte	moyenne	-		-	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Défavorable	Faible à modérée	Plaie notable vers 6m, avec galeries de Cerambyx cerdo. Consolidation hétérogène. Bois mort vers 10m.Défaut actuellement tolérable mais évolutif. Abattage à envisager.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	355	355	Quercus robur - Chêne pédonculé	43	23	dépérissant	-	-		Trou de pic	moyenne	Branche dépérissante	moyenne	-		-		-	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Abattage à envisager	+	+	Défavorable	Faible à modérée	Loges de pic multiples.Défauts actuellement tolérables. Abattage à envisager.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	153	153	Quercus robur - Chêne pédonculé	55	22	faible	-	-		Etranglement	forte	-		Bois mort	moyenne	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Abattage à envisager Taille de bois mort dans l'année Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Faible à modérée	Étranglement du tronc par la plateforme et les câbles.Bois mort à retirer. Cales à ajouter sous les câbles. Plateforme pétale recommandée.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	154	154	Quercus robur - Chêne pédonculé	64	22	faible	-	-		#N/A		-		Etranglement	forte	Cerambyx cerdo	faible	-	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cerclage sur charpentièrre due aux équipements. Galeries de Cerambyx cerdo observées sur plaie.Bois mort à supprimer. Ajouter des cales sous les câbles. Plateforme pétale recommandée.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	155	155	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	25	acceptable	-	-		Etranglement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cerclage sur tronc. Bois mort sans cible.Ajouter des cales sous le câble.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	155b	155b	Quercus robur - Chêne pédonculé	60	27	acceptable	-	-		-		-		Etranglement	moyenne	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cerclage sur charpentièrre.Ajouter des cales sous le câble.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	156	156	Quercus robur - Chêne pédonculé	78	25	acceptable	-	-		Etranglement	forte	-		Etranglement	faible	-		-	-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Houppier fragmenté.Cerclages sur tronc et charpentièrre.Ajouter des cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	159	159	Quercus robur - Chêne pédonculé	55	25	faible	-	-		Cerambyx cerdo	faible	-		-		-		-	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cerambyx cerdo en bas de tronc. Plaie sur ancienne fourche, en cours de dégradation.			

L'inventaire					Le diagnostic															La gestion					Observations							
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2				Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	158	158	Quercus robur - Chêne pédonculé	57	correct	-		-		-		Plaie	moyenne	Bois mort	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Ancienne plaie d'étranglement sur tronc.				
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	160	160	Quercus robur - Chêne pédonculé	53	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Anciennes plaies de cerclage sur tronc.				
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	161	161	Quercus robur - Chêne pédonculé	47	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		Bois mort	forte	-		-		Défauts mineurs évolutifs	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Etranglement du tronc par la plateforme.Modifier le système pour une plateforme pétale				
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	162	162	Quercus robur - Chêne pédonculé	56	acceptable	-		-		-		-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Retrait de plantes grimpantes	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Lierre sur tronc masquant la vue sur le support de plateforme.Supprimer le lierre pour la visibilité sur plateforme.			
	FCOU	O'Fun Park	Evasion	163	163	Quercus robur - Chêne pédonculé	45	faible	-		-		-		-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Come séchante.				
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	164	164	Quercus robur - Chêne pédonculé	51	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Etranglement du tronc par le câble inférieur.Ajouter des cales sous le câble.			
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	165	165	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	acceptable	-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Bois mort surplombant le filet, à supprimer.			
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	166	166	Quercus robur - Chêne pédonculé	62	acceptable	-		-		Plaie	faible	Etranglement	moyenne	Bois mort	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Bois mort surplombant le filet.Taille de bois mort à effectuer.			
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	167	167	Quercus robur - Chêne pédonculé	57	acceptable	-		-		-		Bois mort	faible	-		Etranglement	faible	-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Haubané au n°166Câble en contact sur charpentière.Ajouter des cales sous le câble.			
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	168	168	Quercus robur - Chêne pédonculé	47	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		#N/A	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Support de 2 parcours. Haubané au 201.Câbles et plateforme en étranglement sur tronc.Ajouter des cales sur câble supérieur. Système de fixation sur sangle recommandé pour la plateforme supérieure.			
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	169	169	Quercus robur - Chêne pédonculé	55	dépérissant	Cerambyx cerdo	moyenne	-		Cerambyx cerdo	moyenne	-		Charpentièr dépérissante	forte	-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		-	-	Défavorable	Faible à modérée	Galeries de Cerambyx cerdo et loges de pic multiples. Charpentières mortes écimées. Câbles en contact au tronc. Quelques ramifications subsistent.Dégradations actuellement tolérables, à suivre.			
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	172b	172b	Quercus robur - Chêne pédonculé	49	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Étranglement du tronc par la plateforme.Fixation sur sangles recommandée.			
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	173	173	Quercus robur - Chêne pédonculé	45	acceptable	-		-		Etranglement	faible	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Retrait d'équipement Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Troisième sujet après tyrolienne.Étranglement léger du tronc par la plateforme et par le câble à 13m.Cales délaissées à retirer. Ajouter des cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	174	174	Quercus robur - Chêne pédonculé	68	acceptable	-		-		Etranglement	faible	-		Axe étêté	moyenne	Branche dépérissante	faible	-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Bonne tendance de vigueur en 2026.Ancienne plaie sur charpentières anciennement éciméesBois mort à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	175	175	Quercus robur - Chêne pédonculé	57	acceptable	-		-		-		Branche dépérissante	faible	Bois mort	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Retrait de plantes grimpantes	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Lierre sur tronc gênant la vue sur défauts éventuels.Retirer le lierre pour visibilité sur tronc.			
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	176	176	Quercus robur - Chêne pédonculé	68	correct	-		-		-		Bois mort	moyenne	Etranglement	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Étranglement de charpentièr par câbles et plateforme.Bois mort à retirer. Cales à ajouter. Plateforme pétale recommandée.			
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	177	177	Quercus robur - Chêne pédonculé	76	acceptable	-		-		Etranglement	forte	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Etranglement important du tronc par les câbles du filet. Loge de pic sur tronc vers 11m. Bois mort sans cible.Ajouter des cales sous les câbles.			

L'inventaire					Le diagnostic																La gestion					Observations						
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications					Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation	
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2				Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	178	178	Quercus robur - Chêne pédonculé	72	25	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	Plaie	forte	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Étranglement modéré de la charpentièr par la plateforme à 9m le câble du hauban et la ligne de vie. Plaie longitudinale quasi refermée sur une charpentièr entre 9 et 11mAjouter des cales sous les câbles.				
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	356	356	Quercus robur - Chêne pédonculé	48	24	acceptable	-		-		Etranglement	forte	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Haubané au n°178.Étranglement du tronc par le câble du hauban.Ajouter des cales sous le hauban.				
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	179	179	Quercus robur - Chêne pédonculé	71	28	acceptable	-		-		-		-		Etranglement	forte	-		-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Étranglement sur tronc et charpentièr par la plateforme et les câbles. Tige filetée pénétrante sur charpentièr.Ajouter des cales sous les câbles. Plateforme sur sangle recommandée.			
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	179b	179b	Quercus robur - Chêne pédonculé	71	26	acceptable	-		-		-		-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Sujet support de 2 parcours.Houppier clairsemé.Etranglement profond d'une charpentièr par un câble vers 16m, Tige pénétrante dans la charpentièr SO, avec bois en cours de dégradation, et galeries de Cerambyx cerdo.Modifier le système de fixation des plateformes pour préserver la physiologie. Ajouter des cales sous les câbles.				
	FCOU	O'Fun Park	Sensation	180	180	Quercus robur - Chêne pédonculé	51	24	déprissant	-		-		Etranglement	forte	Cerambyx cerdo	moyenne	Charpentièr déprissante	moyenne	Bois mort	moyenne	-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Défavorable	Faible à modérée	Rejets de faible vigueur sur 60% du houppier.Étranglement important du tronc par les équipement, avec décollement d'écorce et trous de Cerambyx cerdo ponctuels sur tronc.Bois mort à retirer.
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	182	182	Quercus robur - Chêne pédonculé	72	27	acceptable	Cavité ouverte	faible	Champignon saprophyte	faible	Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	Etranglement	moyenne	-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Houppier clairsemé.Plaies au collet avec absence de recouvrement. Décollement d'écorce et écoulements modérés. Armillaria sp. Suspectée. Les sondages (D collet =129) cm révèlent une cavité en face S entre 15 et 20cmAjouter des cales sous les câbles. Passer à ú système de plateformes sur sangle.				
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	183	183	Quercus robur - Chêne pédonculé	48	26	faible	-	faible	-		Etranglement	forte	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cerclage du tronc important.Ajouter des cales sous les câbles. Passer à un système de fixation sur sangle.				
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	184	184	Quercus robur - Chêne pédonculé	75	26	acceptable	-	faible	-		Chicot(s)	faible	Etranglement	forte	Bois mort	moyenne	-		-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Câbles en contact au tronc. Une plaie de suppression d'une charpentièr sur tronc vers 8m avec loge de pic en dessous, pas de renflement significatifAjouter des cales sous les câbles. Passer à un système de fixation sur sangle.			
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	185	185	Quercus robur - Chêne pédonculé	73	27	acceptable	-	faible	-		-		-		Bois mort	moyenne	Etranglement	forte	Chicot(s)	moyenne	-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etranglement notable de l'axe principal. Chicots épars.Passer à une plateforme sur sangles.
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	186	186	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	22	acceptable	-	faible	-		Plaie	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Écoulement sur tronc face E vers 1 et 2.5m.				
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	191	191	Quercus robur - Chêne pédonculé	65	25	faible	-		-		Etranglement	forte	Décollement de l'écorce	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Faible à modérée	Borde le chemin de débardage. Atelier traineau coté N.Etranglement du tronc par la plateforme à 9 m. Décollement d'écorce avec présence xylophage vers 6m.Modifier le système de fixation de la plateforme. Ajouter des cales.				
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	194	194	Quercus robur - Chêne pédonculé	71	26	correct	-	faible	-		Etranglement	forte	-		Bois mort	faible	-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Réception liane.Etranglement du tronc par la plateforme et par les câbles gainés. Relié au 195 par un filet.Ajouter des cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	195	195	Quercus robur - Chêne pédonculé	48	25	faible	-	faible	-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	Etranglement	forte	-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Défavorable	Faible à modérée	Relié au n°194 par filet.Etranglement notable du tronc par les câbles.Ajouter des cales sous les câbles.				
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	361	361	Quercus robur - Chêne pédonculé	69	25	acceptable	-	faible	-		Etranglement	forte	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Haubané au n°195.Houppier clairsemé.Etranglement du tronc par le câble.Ajouter des cales.				
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	196	196	Quercus robur - Chêne pédonculé	75	26	correct	-		-		Etranglement	forte	-		Bois mort	faible	-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Stable	Forte	Câbles en contact au tronc.Ajouter des cales sous le câble.			
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	197	197	Quercus robur - Chêne pédonculé	88	25	déprissant	-	faible	-		Charpentièr déprissante	moyenne	Cerambyx cerdo	faible	Etranglement	forte	Bois mort	moyenne	-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Défavorable	Faible à modérée	Galeries de Cerambyx cerdo sur tronc. Étranglement notable des charpentières.Bois mort à retirer.
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	198	198	Quercus robur - Chêne pédonculé	59	20	acceptable	-	faible	-		Etranglement	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Étranglement du tronc par la plateforme.				

L'inventaire					Le diagnostic																La gestion					Observations						
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications					Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation	
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2				Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	199	199	Quercus robur - Chêne pédonculé	79	23	correct	-	faible	-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		-	-	Stable	Forte	Bois mort sans cible.	
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	200	200	Quercus robur - Chêne pédonculé	71	23	acceptable	-	faible	-		-		-		Bois mort	faible	-		Etrangement	forte	-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Câbles é cours d'englobement sur contreforts racinaires.Ajouter des cales sous le câble.	
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	201	201	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	25	faible	Etrangement	forte	Champignon saprophyte	faible	Etrangement	forte	-		Charpentièr déperissant	forte	Cavité ouverte	faible	-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Faible à modérée	Etrangement du tronc par la plateforme, et par les câbles. Ecoulements. Petite cavité sur charpentièr, actuellement tolérable.Ajouter des cales sous les câbles.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	202	202	Quercus robur - Chêne pédonculé	62	25	acceptable	-	forte	-		Etrangement	moyenne	-		-		-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Charpentièr morte à réduire de 3m face S. Câble en contact au troncAjouter des cales sous le câble.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	203	203	Quercus robur - Chêne pédonculé	70	26	acceptable	-	forte	-		-		-		Décollement de l'écorce	faible	Etrangement	moyenne	-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Écoulement et décollement d'écorce de faible ampleur sur insertion de charpentières. Etrangement sur charpentièr.Ajouter des cales sous les câbles.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	204	204	Quercus robur - Chêne pédonculé	56	15	acceptable	Etrangement	forte	Rejets	forte	Etrangement	forte	Plaie	moyenne	-		-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Cerclages importants sur tronc.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	205	205	Quercus robur - Chêne pédonculé	78	20	correct	-	forte	-		-		-		Bois mort	faible	-		-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		-	-	Stable	Forte	Aucun défaut significatif observé.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	206	206	Quercus robur - Chêne pédonculé	58	26	déperissant	Armillaria sp.	moyenne	Cavité ouverte	moyenne	Etrangement	moyenne	-		Fissure longitudinale	moyenne	Trou de pic	moyenne	Charpentièr morte	moyenne	-	Défauts Irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Défavorable	Faible à modérée	Nombreux haubans stabilisant le sujet.Cavité avec Armillaria sp. au collet. Etrangement du tronc par un câble vers 15m. Ancienne fissuration longitudinale traversante sur charpentièr avec loge de pic.Contrôles en hauteur 2024 : PRBS estimée de 39% (D=33cm). Sondages collet 2025 : PRBS de 29% au collet (D=105cm), les déradations principales sont en face S. E et N (9 à 13cm de bois sain au collet).	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	207	207	Quercus robur - Chêne pédonculé	74	26	correct	-	moyenne	-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	Etrangement	moyenne	-		-		-		-	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Écoulements sur tronc. Etrangement du tronc par la plateforme et le câble.Ajouter des cales sous le câble.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	208	208	Quercus robur - Chêne pédonculé	60	26	acceptable	-	moyenne	-		-		-		Bois mort	faible	Etrangement	moyenne	-		-	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Cerclage sur charpentièr.Ajouter des cales sous le câble.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	209	209	Quercus robur - Chêne pédonculé	125	20	déperissant	-	moyenne	-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		-	-	Défavorable	Faible à modérée	Support de 4 plateformes.Ancienne fissuration longitudinale sur charpentièr face NE (H15m, D25cm), Plaie d'arrachement longitudinale sur charpentièr orientée NOO, longue de 1.5 à 2m, en face supérieure, avec bois encore sain et bourrelets sains et épais.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	210	210	Quercus robur - Chêne pédonculé	73	15	faible	-	moyenne	-		Etrangement	moyenne	-		Charpentièr morte	moyenne	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Anciennes plaies sur insertion de charpentièr masquées par les polypodes. Autres plaies sans bourrelet de recouvrement. 2 charpentières mortes.Ajouter des cales sous les câbles.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	211	211	Quercus robur - Chêne pédonculé	50	14	correct	-	moyenne	-		Etrangement	moyenne	Chicot(s)	moyenne	Etrangement	moyenne	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Étranglements sur tronc et charpentièr.Ajouter des cales sous les câbles.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	212	212	Quercus robur - Chêne pédonculé	65	16	acceptable	-	moyenne	-		Plaie	moyenne	-		Bois mort	faible	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Plaies de taille éparées avec recouvrement peu vigoureux.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	213	213	Quercus robur - Chêne pédonculé	73	16	faible	-	moyenne	-		Etrangement	moyenne	-		Plaie d'arrachement	moyenne	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Houpier fragmenté.Etrangement du tronc par le câble de Tyro et celui du pont. Loge de pic sur charpentièr O. Axe sans cible.Ajouter des cales sous les câbles.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	214	214	Quercus robur - Chêne pédonculé	53	17	acceptable	-	moyenne	-		Etrangement	faible	-		Bois mort	faible	Plaie	moyenne	-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Cable en contact au tronc.Ajouter des cales sous le câble.	
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	215	215	Quercus robur - Chêne pédonculé	95	16	acceptable	-	moyenne	-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Câbles en contact au tronc.Ajouter des cales sous les câbles.	

L'inventaire					Le diagnostic															La gestion					Observations							
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2				Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	217	217	Quercus robur - Chêne pédonculé	72	20	faible	-	moyenne	-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	-	-	-	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	-	-	Incertaine	Faible à modérée	Cépée de 2 brins. Etat régressif.				
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	218	218	Pinus pinaster - Pin maritime	67	23	correct	-	moyenne	-		Etrangement	forte	Trou de pic	faible	-	-	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Haubané au n°219.Cerclage sur tronc.Ajouter des cales sous le câble.			
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	219	219	Pinus pinaster - Pin maritime	80	25	acceptable	-		-		Etrangement	forte	-		Bois mort	moyenne	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Haubané au n°218.Cerclage sur tronc. Bois mort sans cible.Ajouter des cales sous le câble m.			
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	220	220	Quercus robur - Chêne pédonculé	65	25	faible	Plaie	moyenne	-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Incertaine	Faible à modérée	Écoulements multiples.Plaie sur contrefort racinaire. Bois mort à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	221	221	Quercus robur - Chêne pédonculé	87	23	faible	-		-		Etrangement	forte	-		Bois mort	moyenne	-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Faible à modérée	Étrangement notable du tronc par plateformes et câbles.Bois mort à supprimer. Ajouter des cales. Plateformes pétales recommandées.			
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	222	222	Quercus robur - Chêne pédonculé	58	22	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		-		-	-	-	Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Étranglements sur tronc.Plateforme pétale recommandée.			
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	223	223	Quercus robur - Chêne pédonculé	56	21	faible	-		-		-		-		Charpentièr dépréssante	moyenne	Bois mort	faible	-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Charpentières dépréssantes.			
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	224	224	Quercus robur - Chêne pédonculé	72	24	acceptable	-		-		-		-		Bois mort	faible	Plaie	moyenne	-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Plaies éparées.Ajouter des cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	225	225	Quercus robur - Chêne pédonculé	68	24	acceptable	-		-		-		-		Plaie	faible	-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		-	-	Stable	Forte	Aucun défaut significatif observé.			
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	136	136	Quercus robur - Chêne pédonculé	81	24	dépréssant	-		-		-		-		Plaie	moyenne	-		-	Défauts Irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Défavorable	Faible à modérée	Parcours horizon retiré.Anciennement cerclé sur charpentièr.Charpentières mortes à supprimer. Suivre la physiologie.			
	FCOU	O'Fun Park	Maxi tyro	227	227	Quercus robur - Chêne pédonculé	43	23	correct	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Stable	Forte	Bois mort surplombant l'échelle, à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Champion	246	246	Quercus robur - Chêne pédonculé	81	20	acceptable	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		-	-	Stable	Forte	Long bois mort à supprimer.			
	FCOU	O'Fun Park	Champion	246b	246b	Quercus robur - Chêne pédonculé	31	16	dépréssant	-		-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	faible	-		Bois mort	moyenne	-		-	Défauts Irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Défavorable	Faible à modérée	Bois mort à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Champion	247	247	Quercus robur - Chêne pédonculé	45	18	faible	-		-		Trou de pic	faible	Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	faible	Cavité ouverte	faible	Fissure longitudinale	faible	-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Loge de pic sur cône d'insertion d'ancienne charpentièr, au niveau de la plateforme, actuellement sans incidence notable.Ancienne fissuration refermée sur charpentièr orientée SSE vers 15m ; Câbles en étrangement sur tronc.Ajouter des cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Champion	364	364	Quercus robur - Chêne pédonculé	63	25	correct	-		-		Plaie	faible	-		-		-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		-	-	Stable	Forte	Hauban filet			
	FCOU	O'Fun Park	Champion	365	365	Quercus robur - Chêne pédonculé	72	25	acceptable	-		-		-		-		Bois mort	faible	-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		-	-	Stable	Forte	Ligne de vie filet.			
	FCOU	O'Fun Park	Champion	366	366	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	20	acceptable	-		-		Chicot(s)	faible	-		Bois mort	moyenne	-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		-	-	Stable	Forte	Aucun défaut significatif observé.			

L'inventaire					Le diagnostic														La gestion					Observations								
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1		défaut 2			Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Champion	248	248	Quercus robur - Chêne pédonculé	58	25	acceptable	-		-		-		-		Bois mort	faible	-		-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	-	-	Stable	Forte	Aucun défaut significatif observé.	
	FCOU	O'Fun Park	Champion	249	249	Quercus robur - Chêne pédonculé	62	25	correct	-		-		-		-		-		-		-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	-	-	Stable	Forte	Aucun défaut significatif observé.Cales délaissées sur tronc, à retirer	
	FCOU	O'Fun Park	Champion	250	250	Quercus robur - Chêne pédonculé	55	25	faible	-		-		Etranglement	forte	-		Bois mort	moyenne	Trou de pic	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Cerclage sur tronc.Ajouter des cales sous les câbles. Bois mort vers 18m, à retirer.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	251	251	Quercus robur - Chêne pédonculé	72	25	acceptable	-		-		-		-		Etranglement	forte	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Cerclage sur charpentièrre.Ajouter des cales sous les câbles.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	252	252	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	24	faible	-		-		Etranglement	forte	-		Bois mort	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Cerclage sur tronc.Bois mort à retirer. Ajouter des cales sous les câbles.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	252b	252b	Quercus robur - Chêne pédonculé	79	23	acceptable	-		-		Etranglement	forte	-		Bois mort	faible	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Haubané au n°252.Carpophores dégradés sur collet E en 2025. Armillaria sp. Probable.Sondages contreforts 2025 : légère irrégularité sur les derniers cm, sans activité lignivore claireAjouter des cales sous le câble.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	254	254	Quercus robur - Chêne pédonculé	72	25	acceptable	-		-		Plaie	moyenne	Etranglement	faible	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Plaie ancienne vers 9m avec cône d'insertion présentant Cerambyx cerdo et léger écoulement ; bois encore sain.Ajouter des cales sous le câble.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	255	255	Quercus robur - Chêne pédonculé	64	25	acceptable	-		-		Plaie	moyenne	-		Bois mort	faible	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Ajouter des cales sous le câble inférieur.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	256	256	Quercus robur - Chêne pédonculé	50	24	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Cerclage sur tronc.Ajouter des cales sous les câbles.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	257	257	Quercus robur - Chêne pédonculé	64	25	faible	-		-		Etranglement	faible	-		Etranglement	forte	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Faible à modérée	Avec filet relié au n°258.Etat régressif depuis 2023.Cerclage sur tronc.Ajouter des cales sous les câbles.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	258	258	Quercus robur - Chêne pédonculé	78	25	déprissant	-		-		Etranglement	forte	Cerambyx cerdo	moyenne	Etranglement	forte	-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Défavorable	Faible à modérée	Avec filet relié au n°257.Galeries de Cerambyx cerdo sur tronc.Ajouter des cales sous les câbles.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	344	344	Quercus robur - Chêne pédonculé	55	22	acceptable	-		-		-		-		-		-		-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		-	-	Stable	Forte	Hauban du saut pendulaire.Aucun défaut significatif observé.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	259	259	Quercus robur - Chêne pédonculé	64	25	acceptable	-		-		-		-		Etranglement		Bois mort	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Loge de pic sur charpentièrre au niveau d'une plaie de taille à 8m face N.Bois mort à supprimer face O. Ajouter des cales sous les câbles.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	260	260	Quercus robur - Chêne pédonculé	76	25	acceptable	-		-		-		-		Etranglement	forte	Plaie	moyenne	Cerambyx cerdo	faible	Bois mort	moyenne	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Cerclage sur charpentièrre principale, avec plaie au même point.Bois mort à retirer. Ajouter des cales sous les câbles.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	345	345	Quercus robur - Chêne pédonculé	55	25	faible	-		-		-		-		Plaie	moyenne	Bois mort	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Bois mort épars à retirer.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	260b	260b	Quercus robur - Chêne pédonculé	51	25	déprissant	-		-		-		-		Charpentièrre morte	moyenne	-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année	-	-	Défavorable	Faible à modérée	Borde la tyrolienne.Taille de bois mort à effectuer.
	FCOU	O'Fun Park	Champion	261	261	Quercus robur - Chêne pédonculé	55	25	déprissant	-		-		-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		-	-	Défavorable	Faible à modérée	Réception filet.Abattage à envisager.

L'inventaire					Le diagnostic																La gestion					Observations						
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications					Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation	
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2				Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Champion	262	262	Quercus robur - Chêne pédonculé	68	23	faible	-		-		-		-		Etranglement	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Abattage à envisager Taille de bois mort dans l'année Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Bois mort épars à retirer.		
	FCOU	O'Fun Park	Champion	263	263	Quercus robur - Chêne pédonculé	97	26	acceptable	-		-		Etranglement	faible	Plaie	moyenne	Bois mort	moyenne	Plaie d'arrachement	moyenne	Plaie	faible	-	Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	+	+	#N/A	#N/A	Plaie d'arrachement ancienne sur charpentièr e centrale vers 15m, avec loge de pic couplée à une cavité ouverte ; bourrelets vigoureux observés sur le pourtour de cette plaie.Bois mort à retirer. Ajouter des cales sous les câbles.	
	FCOU	O'Fun Park	Champion	243	243	Quercus robur - Chêne pédonculé	71	22	acceptable	-		-		Etranglement	moyenne	-		-		-		-		-	Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Anciennement couplé au parcours Bucheron.Câbles en contact au tronc.Ajouter des cales sous les câbles.	
	FCOU	O'Fun Park	Champion	264	264	Quercus robur - Chêne pédonculé	64	23	dépréissant	-		-		Etranglement	forte	Cerambyx cerdo	faible	Charpentièr e morte	moyenne	-		-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Défavorable	Faible à modérée	Décollement d'écorce observé sur tronc en 2025, avec loges de Cerambyx cerdo entre 1.5 2m.Taille de bois mort à effectuer. Abattage à envisager.	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	265	265	Quercus robur - Chêne pédonculé	51	24	acceptable	-		-		Plaie	faible	-		-		-		-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Abattage à envisager	+	+	Stable	Forte	Aucun défaut significatif observé.	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	266	266	Quercus robur - Chêne pédonculé	69	25	dépréissant	-		-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	-		Bois mort	moyenne	Trou de pic	faible	-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Défavorable	Faible à modérée	Écoulement sur tronc. Bois morts surplombant le chemin. Cerambyx cerdo entre 0 et 50 vers 17m E ; Trou de pic à l'extrémité du défaut.Taille de bois mort à effectuer.	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	268	268	Quercus robur - Chêne pédonculé	62	25	faible	-		-		Trou de pic	faible	-		Bois mort	faible	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Descente de cime de faible vigueur.Loge de pic de faible ampleur sur tronc vers 8m et sur bois mort en tête.	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	269	269	Quercus robur - Chêne pédonculé	68	25	acceptable	-		-		-		-		Cerambyx cerdo	moyenne	-		-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Plaie en cours de consolidation sur ancien chicot, à l'insertion d'une charpentièr e, avec dégradation de Cerambyx cerdo, actuellement d'ampleur modérée.	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	270	270	Quercus robur - Chêne pédonculé	61	21	acceptable	-		-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	-		Bois mort	faible	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Bois mort sans cible	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	271	271	Quercus robur - Chêne pédonculé	55	24	faible	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		-	Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Descente de cime.Bois mort surplombant le chemin, à retirer.	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	272	272	Quercus robur - Chêne pédonculé	81	25	acceptable	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Stable	Forte	Bois mort surplombant le parcours, à retirer.	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	273	273	Quercus robur - Chêne pédonculé	93	28	acceptable	-		-		-		-		Charpentièr e morte	moyenne	-		-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Stable	Forte	Bois morts épars à retirer.	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	274	274	Quercus robur - Chêne pédonculé	59	28	acceptable	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Stable	Forte	Bois mort surplombant le parcours, à supprimer.	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	275	275	Quercus robur - Chêne pédonculé	69	25	acceptable	-		-		Cavité sur insertion de branche	moyenne	-		Plaie d'arrachement	moyenne	Chicot(s)	faible	Développement de rejets sur support altéré	faible	-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Plaie longitudinale sur tronc, entre 1.5 et 6m, colonisée par Trametes sp. (observée en 2023) ; consolidation convenable.	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	276	276	Quercus robur - Chêne pédonculé	61	20	faible	Plaie	faible	-		Cerambyx cerdo	faible	-		Bois mort	faible	-		-		-	Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Retrait d'équipement	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Descente de cime éventuelle.Décollement d'écorce et présence xylophage au dessus de la plateforme. Écoulements épars.Cales délaissées à retirer.	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	278	278	Quercus robur - Chêne pédonculé	70	24	acceptable	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Stable	Forte	Bois morts à retirer.	
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	279	279	Quercus robur - Chêne pédonculé	66	22	correct	-		-		-		-		-		-		-		-	Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		+	+	Stable	Forte	Aucun défaut significatif observé.	

L'inventaire					Le diagnostic														La gestion					Observations								
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1		défaut 2			Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	280	280	Quercus robur - Chêne pédonculé	98	correct	-		-		Etrangement	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Retrait d'équipement	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cerclage sur tronc, en cours de recouvrement.Retirer l'équipement désuet.			
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	282	282	Quercus robur - Chêne pédonculé	49	acceptable	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		+	+	Stable	Forte	Bois mort surplombant le parcours, à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	283	283	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	faible	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Faible à modérée	Ramifications appauvries.Bois mort surplombant l'atelier, à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	284	284	Quercus robur - Chêne pédonculé	72	acceptable	-		-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	forte	Etrangement	moyenne	Plaie d'arrachement	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Haubané au n°284b.Cerclage partiel sur tronc.Ajouter des cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Ascension	284b	284b	Quercus robur - Chêne pédonculé	62	acceptable	-		-		Etrangement	forte	Plaie	moyenne	-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Plaie de taille d'ampleur modérée sur ancienne fourche maîtresse.Ajouter des cales sous le hauban.			
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	285	285	Quercus robur - Chêne pédonculé	53	dépérissant	-		-		Etrangement	forte	-		-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Faible à modérée	Étrangement notable du tronc par la plateforme à 8m et par un câble.Modifier le système de fixation de plateforme. Ajouter des cales.			
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	286	286	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	acceptable	-		-		-		-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Situé au NO d'une plateforme connectée à 3 arbres.Étrangement du tronc par la plateforme. Câbles en contact au tronc.Modifier le système de fixation de plateforme. Ajouter des cales sous les câbles.			
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	287	287	Quercus robur - Chêne pédonculé	70	correct	-		-		Plaie	moyenne	Etrangement	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Plaie sur tronc, en cours de recouvrement.Modifier le système de fixation de plateforme.			
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	292	292	Quercus robur - Chêne pédonculé	46	dépérissant	-		-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	Etrangement	moyenne	Charpentièr déprissante	forte	Bois mort	moyenne	-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables		+	+	Défavorable	Faible à modérée	Quelques ramilles restantes.Bois mort sans cible.Abattage à envisager.			
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	291	291	Quercus robur - Chêne pédonculé	62	acceptable	-		-		-		-		Etrangement	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Abattage à envisager	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement sur charpentièr			
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	290	290	Quercus robur - Chêne pédonculé	42	faible	-		-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Descente de cime en cours.Modifier le système de fixation de plateforme.			
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	297	297	Quercus robur - Chêne pédonculé	50	faible	-		-		-		-		Charpentièr déprissante	moyenne	Bois mort	moyenne	-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Incertaine	Faible à modérée	Descente de cime éventuelle.Bois mort à retirer. Cales délaissées sur tronc, à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	298b	298b	Quercus robur - Chêne pédonculé	51	acceptable	-		-		-		-		-		-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		+	+	Stable	Forte	Ramifications appauvries en cime.			
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	285b	285b	Quercus robur - Chêne pédonculé	54	dépérissant	-		-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	-		-		-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Défavorable	Faible à modérée	Écoulements sur tronc entre 0 et 12 m., Loge de pic de faible ampleur à 1m sous la plateformeBois mort à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	294b	294b	Quercus robur - Chêne pédonculé	61	faible	-		-		Cerambyx cerdo	moyenne	Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	Charpentièr morte	moyenne	-		-		Défauts irréversibles mais actuellement encore tolérables	Mise en chandelle dans l'année	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Descente de cime éventuelle.Décollement d'écorce et galeries de Cerambyx cerdo. Début de loge de pic à 8m face est.Mise en chandelle à 10m recommandée.			
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	298	298	Quercus robur - Chêne pédonculé	55	faible	-		-		Plaie	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Retrait d'équipement	+	+	Incertaine	Modérée à forte	298bLéger regain de vigueur depuis 2025.Anciennes plaies d'étrangement sur tronc.Cales délaissées à retirer.			
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	294	294	Quercus robur - Chêne pédonculé	57	faible	-		-		Ecoulement (gomme, sève, mucilage, slim flux, etc.)	moyenne	Etrangement	forte	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Retrait d'équipement	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Cales délaissées à retirer.			

L'inventaire					Le diagnostic															La gestion					Observations							
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2	Intensité 2	défaut 1	Intensité 1	défaut 2				Intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	293	293	Quercus robur - Chêne pédonculé	47	21	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Ajouter des cales sous le câble inférieur.		
	FCOU	O'Fun Park	Agilité et équilibre	367	367	Quercus robur - Chêne pédonculé	36	15	acceptable	-		-		Etrangement	faible	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Câbles en contact au tronc.Ajouter des cales sous les câbles.		
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	193	193	Quercus robur - Chêne pédonculé	65	25	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Borde le chemin. Mâts racinaires amples.Plateforme inférieure à modifier. Ajouter des cales sous les câbles.		
	FCOU	O'Fun Park	Vertige	368	368	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	18	faible	-		-		-		-		Bois mort	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Ajout de protections : cf. Observations	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Haubané au n°152, parcours Vertige et Evasion.Ajouter des cales sous le câble gainé.		
	FCOU	O'Fun Park	Duel	369	369	Quercus robur - Chêne pédonculé	62	20	correct	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	Plaie	faible	-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Stable	Forte	Haubané à un arbre de champion sans plateforme.Bois mort à retirer.		
	FCOU	O'Fun Park	Duel	370	370	Quercus robur - Chêne pédonculé	69	24	acceptable	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Stable	Forte	Bois mort éiancé à supprimer.		
	FCOU	O'Fun Park	Duel	321	321	Quercus robur - Chêne pédonculé	68	25	acceptable	-		-		-		-		Plaie	moyenne	Chicot(s)	faible	-		Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Anciennement sur parcours Bucheron.Anciennes plaies d'étrangement sur charpentières. Chicot sans nécessité de retrait.		
	FCOU	O'Fun Park	Duel	372	372	Quercus robur - Chêne pédonculé	54	25	faible	-		-		-		-		Bois mort	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs	Taille de bois mort dans l'année	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Bois mort à supprimer.		
	FCOU	O'Fun Park	Duel	373	373	Quercus robur - Chêne pédonculé	55	25	faible	-		-		-		-		Plaie	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Bois mort sans cible.		
	FCOU	O'Fun Park	Duel	232	232	Quercus robur - Chêne pédonculé	69	25	acceptable	-		-		Plaie	moyenne	-		Cavité sur insertion de branche	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Anciennement n°232 sur parcours Bucheron.Rejet de faible ampleur sur charpentièr e réduite.		
	FCOU	O'Fun Park	Maxi bungl	305	305	Quercus robur - Chêne pédonculé	69	22	acceptable	-		-		Axe étêté	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Plaies d'ampleur modérée		
	FCOU	O'Fun Park	Saut pendulaire	304	304	Quercus robur - Chêne pédonculé	50	18	correct	-		-		-		-		-		-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		+	+	Stable	Forte	Aucun défaut significatif observé.		
	FCOU	O'Fun Park	Saut pendulaire	333	333	Quercus robur - Chêne pédonculé	61	23	correct	-		-		-		-		-		-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		+	+	Stable	Forte	Anciennement haubané au n°304 abattu en 2023. Sert au saut-pendulaireSujet Incliné ; env. 14,5° en 2024, 11.5° en 2025. 2026 : 12.5°. (h=1,5m)Suivre l'inclinaison.		
	FCOU	O'Fun Park	Saut pendulaire	327	327	Quercus robur - Chêne pédonculé	59	23	correct	-		-		Bois mort	faible	-		-		-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Retrait d'équipement	+	+	Stable	Forte	Sujet servant au saut-pendulaire.Cales délaissées à retirer.		
	FCOU	O'Fun Park	Saut pendulaire	329	329	Quercus robur - Chêne pédonculé	65	25	correct	-		-		Plaie	faible	-		Plaie d'arrachement	faible	Bois mort	faible	-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		+	+	Stable	Forte	Ancienne fissuration sur charpentièr e vers 18m face S, stabilisée, avec bourrelets de recouvrement épais.		
	FCOU	O'Fun Park	Saut pendulaire	330	330	Quercus robur - Chêne pédonculé	47	18	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	Plaie	moyenne	-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Fixation de la plateforme par sangle avec cales	+	+	Incertaine	Modérée à forte	Modifier le système de fixation de plateforme.		
	FCOU	O'Fun Park	Saut pendulaire	331	331	Quercus robur - Chêne pédonculé	59	23	acceptable	-		-		Etrangement	moyenne	-		Bois mort	faible	-		-		Défauts mineurs évolutifs		+	+	Incertaine	Modérée à forte	Etrangement important du tronc par les plateformes.Bois mort à supprimer côté NO dans le houpplier		

L'inventaire					Le diagnostic																La gestion				Observations							
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse- ment		Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	intensité 1	défaut 2	intensité 2	défaut 1	intensité 1	défaut 2	intensité 2	défaut 1	intensité 1	défaut 2	intensité 2	défaut 1	intensité 1	défaut 2				intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé	Tendance évolutive	Espérance de maintien
	FCOU	O'Fun Park	Saut pendulaire	332	332	Quercus robur - Chêne pédonculé	82	23	acceptable	-		-		Etrangement	forte	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs	Retrait de plantes grimpantes Fixation de la plateforme par sangle avec cales Ajout de protections : cf. Observations	-	-	Incertaine	Modérée à forte	Lierre sur tronc. Sujet servant de départ au saut-pendulaire. Etrangement au tronc important par les plateformes, et les tiges filétées, insérées dans le tronc.Modifier le système de fixation du ponton et ajouter des cales sous les câbles. Lierre à supprimer pour visibilité sur tronc.		
	FCOU	O'Fun Park	Saut pendulaire	334	334	Quercus robur - Chêne pédonculé	62	23	correct	-		-		Etrangement	moyenne	-		-		-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables	Retrait d'équipement	-	-	Stable	Forte	2nd niveau de câble en étrangement important sur tronc sans utilité actuelleCales délaissées à retirer.		
	FCOU	O'Fun Park	Maxi bungi	374	374	Quercus robur - Chêne pédonculé	69	23	correct	-		-		-		-		-		-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		-	-	Stable	Forte	Aucun défaut significatif observé.		
	FCOU	O'Fun Park	Maxi bungi	317	317	Quercus robur - Chêne pédonculé	55	23	acceptable	-		-		-		-		-		-		-		Sans défaut ou défauts mineurs consolidables		-	-	Stable	Forte	Haubané au n°305. Lierre sur tronc.Naturellement incliné.		
	FCOU	O'Fun Park	Maxi bungi	328	328	Quercus robur - Chêne pédonculé	52	23	correct	-		-		Plaie	moyenne	-		-		-		-		Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Modérée à forte	Ancienne plaie d'étrangement sur tronc vers 5-6m. Ecoulements résineux		
	0	0				#N/A				-		-		-		-		-		-		-				-	-	#N/A	#N/A			

O'Fun Park

L'inventaire					Le diagnostic															La gestion					Observations						
Date expertise	Equipe	Site	Parcours	Numérotation	Données de l'arbre				Etat physiologique	Collet				Tronc				Branches charpentières				Ramifications				Synthèse des défauts	Travaux recommandés	Approfondisse ment	Conservation		
					Fonction	Essence	Diamètre	Hauteur		défaut 1	intensité 1	défaut 2	intensité 2	défaut 1	intensité 1	défaut 2	intensité 2	défaut 1	intensité 1	défaut 2	intensité 2	défaut 1	intensité 1	défaut 2					intensité 2	Arbre sondé ?	Complément d'expertise recommandé
	FCOU	O'Fun Park	Avis d'expert	375	375	Quercus robur - Chêne pédonculé	59	17	faible	-		-		-		-	Bois mort	moyenne	Trou de pic	moyenne	-		-		Défauts mineurs évolutifs		-	-	Incertaine	Faible à modérée	Surplombe la clôture principale et la piste.Lierre sur tronc.Cavité ouverte et loges de pic sur tronc et charpentière.Bois mort à supprimer.

ATTESTATION DE CONTROLE

Parcours Acrobatique en Hauteur

SITE :

O'FUN PARK

85540 MOUTIERS LES MAUFAITS

La société BUREAU ALPES CONTROLES, représentée par le vérificateur dument qualifié :
M.BRUNIER Kévin,

atteste que : M. THIBAUD

lui a confié par contrat portant les références (ci-après « Contrat ») 730-X-2025-004J/0 une mission
relative au contrôle avant ouverture périodiquedécrit dans la norme NF EN 15567-1

Le contrôle des installations conformément au Contrat a été réalisé du 1^{er} au 6 avril 2026

,
Dans le cadre de sa mission, et selon les termes et conditions du Contrat, la société BUREAU ALPES
CONTROLES a émis un rapport en date du 28 avril sur les ouvrages relevant de sa mission

Dans le cadre de sa mission, et selon les termes et conditions du Contrat, la société BUREAU ALPES
CONTROLES émettra un rapport comportant les conclusions relatives au contrôle sur les installations
relevant de sa mission

Fait à BRUGES, le 28/04/2026

Le vérificateur , BRUNIER Kévin



ALPES CONTRÔLES

Construction & Exploitation

AGENCE CHAMBERY
286 Rue de la BRIQUERIE
73290 LA MOTTE SERVOLEX

Tel: 04 79 68 77 30

exploitation.chambery@alpes-controles.fr

EXP-EL R024 v4

Nos références : 730X2543/4/BRK

Contrat N° : 730-X-2025-004J/0

Date d'édition : 28/04/2026

Nombre de pages : 122 pages

Client : OCEANO LOISIRS / INDIAN FOREST, le bois lambert 85560 MOUTIERS LES MAUFAITS

RAPPORT DE CONTROLE PERIODIQUE D'UN PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR

Intervention du : 1er au 6 avril 2026

Site :

O FUN PARK

LE BOIS LAMBERT

85560 MOUTIERS LES MAUFAITS

Personnes rencontrées :

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à Monsieur THIBAUD Mickael
Correntin nous a accompagnés lors de notre visite.

Diffusion

m.thibaud@cia2o.com

direction@ofgp.fr

rh@ofgp.fr

Le vérificateur, BRUNIER Kévin



SOMMAIRE

I- OBJET DU PRESENT RAPPORT	3
II- REFERENTIEL	3
III- CONTENU DE LA MISSION CONFIEE A BUREAU ALPES CONTROLES	3
IV- SIGLES ou ABBREVIATIONS POUVANT ETRE UTILISES DANS LE PRESENT RAPPORT	3
V- DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS CONCERNEES	4
VI- INFORMATION OU DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE CLIENT	5
VII- EXAMEN DES INSTALLATIONS CONCERNEES	6
VIII- CONCLUSIONS GENERALES	121

I- OBJET DU PRESENT RAPPORT

L'objet du présent rapport est de présenter nos conclusions suite au contrôle périodique d'un parcours acrobatique en hauteur et concerne le niveau de sécurité présenté lors de l'utilisation normale par les utilisateurs

Les conclusions formulées dans ce rapport se rapportent exclusivement aux parcours et ateliers inspectés. Ce rapport ne doit pas être reproduit, excepté dans sa totalité, sans l'accord d'Alpes Contrôles et du client.

Bureau Alpes contrôles respecte les critères d'indépendances pour un organisme d'inspection de type A en référence à l'article 4.2.2 et à l'annexe A de la norme NF EN ISO/CEI 17020

II- REFERENTIEL

Lors de nos investigations techniques, afin de porter un jugement sur le niveau de sécurité de chaque atelier, nous utilisons entre autre :

Article L421-3 du code de la consommation	Obligation générale de sécurité
Norme NF EN 15 567-1	Parcours Acrobatique en Hauteur Partie I : exigences de construction et de sécurité
Norme NF EN 13-411	Terminaisons pour câbles en acier
Norme ISO 4309	Câbles : entretien, maintenance, installation, examen et dépose
Document INRS ND 2091-173-98	Lignes de vie : spécifications essais
Norme NF EN 1263-2	Filets de sécurité - Partie 2 : exigences de sécurité pour le montage des filets de sécurité

III- CONTENU DE LA MISSION CONFIEE A BUREAU ALPES CONTROLES

La mission objet du présent rapport est menée conformément aux critères définis dans la norme NF EN 15 567-1 « Structures de sport et d'activités de plein air -Parcours acrobatiques en hauteur - partie 1 : Exigences de construction et de sécurité ».

Le contrôle périodique comprend :

- Un contrôle visuel de routine destiné à identifier les dangers évidents pouvant résulter d'actes de vandalisme, de l'utilisation ou des conditions météorologiques ;
- Un contrôle fonctionnel destiné à vérifier le fonctionnement et l'état de l'équipement ;
- Un essai de fonctionnement effectué en hauteur par un vérificateur pour s'assurer que les ateliers sont adaptés à l'utilisation prévue ;
- Une évaluation des composants usés et exigences pour leur remplacement ;
- La vérification que toutes les instructions de maintenance du fabricant ou du fournisseur ont été suivies ;
- La vérification des câbles gainés de plastique ;
- La vérification du diagnostic arboricole en cours de validité pour s'assurer que tous les arbres utilisés comme système de support ont été jugés sains à leur utilisation ;
- La vérification qu'il existe un rapport de contrôle des EPI.

Sont notamment exclus du contrôle périodique :

- Le respect par l'exploitant des critères définis dans la partie 2 de la norme NF EN 15567. (Surveillance, qualification du personnel, documentation, registres, etc.)
- La vérification, pour les constructions postérieures à juillet 2015, des critères suivants :
 - La conformité aux normes EN ISO 7010 et ISO 22727 des symboles utilisés sur les panneaux de sécurité.
 - La solidité des plateformes sur lesquelles les utilisateurs sont sécurisés par leurs EPI sur un dispositif de sécurité indépendant
- La réalisation d'essais pour la vérification de solidité d'équipements, ni la fourniture de charges.
- L'analyse du plan d'organisation de sécurité et de secours.
- La prise en compte des facteurs locaux tels que la foudre, les inondations, avalanches...
- Les conditions de sécurité relatives à l'accessibilité des différents parcours par les usagers (cheminement au sol) ni sur les dangers liés à l'environnement des jeux (arbres, falaise, rivière...)
- Le diagnostic arboricole
- Le démontage ou l'excavation d'éléments dans le but de réaliser une inspection visuelle. Il appartient au constructeur de s'assurer avant notre visite sur site de la possibilité d'une vérification visuelle de tous les points des installations.
- La vérification périodique des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet d'une vérification journalière et annuelle suivant l'annexe B de la norme NF EN 15567-2 et conformément à la notice d'information du fabricant,
- L'analyse de l'ensemble des rapports d'exploitation quotidiens.
- L'examen approfondi des éléments en bois composant la ou les structures artificielles et/ou les arbres utilisés en poteaux afin d'apprécier leur éventuel vieillissement (fissure, apparition de champignons, insectes xylophages, humidité ...) en ce compris des éléments inaccessibles ou nécessitant une excavation afin de s'assurer de la capacité des structures à supporter les efforts amenés par les ateliers.

Le contrôle périodique n'est ni un contrôle avant ouverture ni un contrôle en cas de modification qui doivent faire l'objet d'une mission et d'un rapport spécifique

IV- SIGLES ou ABBREVIATIONS POUVANT ETRE UTILISES DANS LE PRESENT RAPPORT

Dans le cadre des avis formulés :

- **S** correspond à Satisfaisant
- **NS** correspond à Non Satisfaisant
- **NV** correspond à Non Vérifié
- **SO** correspond à Sans Objet ou non concerné

V- DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS CONCERNEES

Nom des parcours	Année d'ouverture du parcours	Système de sécurité utilisé par les clients (*) (A, B, C, D ou E- collective)	Marque et modèle de la ligne de vie en place	Nombre d'Ateliers
INITIATION (5 identiques)		C	CLI IT type C	10
ACRO GAMES		Sans baudriers	FILET	7
KOALA		E	KOALA	10
OURSON		E	KOALA	10
PETIT PANDA		E	KOALA	9
GIRAFE		E	KOALA	10
OUISTITIS (VIOLET)		C	CLIC' IT type C	9
ECUREUILS (VIOLET)		C	CLIC' IT type C	18
LUTINS (VIOLET)		C	CLIC' IT type C	18
HIBOUX (VIOLET)		C	CLIC' IT type C	14
EXPLORATION (VERT)		C	CLIC' IT type C	10
EVOLUTION (VERT)		C	CLIC' IT type C	20
HORIZON (VERT)		C	CLIC' IT type C	16
EVASION (VERT)		C	CLIC' IT type C	14
ASCENSION (NOIR)		C	CLIC' IT type C	17
SENSATION (ROUGE)		C	CLIC' IT type C	20
VERTIGE (ROUGE)		C	CLIC' IT type C	21
AGILITE (ROUGE)		C	CLIC' IT type C	16
SENSATION (ROUGE)		C	CLIC' IT type C	16
VERTIGE (NOIR)		C	CLIC' IT type C	21
CHAMPION (NOIR)		C	CLIC' IT type C	21
MAXI TYROLIENNE		C	CLIC' IT type C	34
MAXI SAUT		C	CLIC' IT type C	7
TYRO AQUATIQUE		C	CLIC' IT type C	2
				345

(*) voir définition dans l'EN 15567-1 :2015

VI- INFORMATION OU DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE CLIENT

Le client s'assure de la validité et de la véracité des documents et informations mis à disposition de la société BUREAU ALPES CONTROLES.
Le contrôle de la validité et de la véracité des documents ne relève pas de la responsabilité de la société BUREAU ALPES CONTROLES

Documents	Commentaires
▪ Rapports de vérifications antérieurs (rapport contrôle avant ouverture et/ou rapports périodiques)	<i>Existe et mis à notre disposition</i>
▪ Dossier relatif à l'exploitation du site (registre, rapports d'accidents, consignes de sécurité pour les pratiquants, suivi des EPI, rapports d'exploitation quotidiens, etc.).	<i>Non mis à notre disposition</i>
▪ Manuel constructeur qui doit comporter : a) une description technique de l'installation et de chacun de ses composants (certificats matières, etc.) ; b) des instructions sur l'utilisation correcte du parcours; c) un certificat de conformité à l'EN 15567-1 ; d) une déclaration du fabricant mentionnant au moins : 1) les calculs de conception et/ou l'évaluation de la résistance des arbres; 2) les références normatives ; 3) les limites de responsabilité, le cas échéant ; e) les instructions de maintenance spécifiant la fréquence et la méthode de contrôle et d'entretien de l'équipement.	<i>Non mis à notre disposition</i>
▪ Le ou les schémas de conception	<i>Non mis à notre disposition</i>
▪ Rapport du diagnostic arboricole dont sont contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1. L'expert arboricole compétent doit contrôler tous les arbres utilisés afin d'évaluer leur état physiologique et leur aptitude à l'utilisation prévue. Références :	<i>Non mis à notre disposition</i>

VII- EXAMEN DES INSTALLATIONS CONCERNEES

Parcours INITIATION (5 parcours identique)



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours	Oui
Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant	2
Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception	
Date des corrections effectuées, Nom et signature de l'intervenant.	

Parcours (5 parcours identique)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
1	Montée	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	SO	
			Signalétique	SO	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			

Parcours (5 parcours identique)					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
2	Tyro descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	SO	
			Signalétique	SO	
		Défaits observés :			
		➤ Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			

Parcours KOALA



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Structure artificielle et/ou arbre utilisé en poteau

En l'absence d'instruction de maintenance du fabricant ou du fournisseur relative à la vérification des éléments en bois composant la ou les structures artificielles et/ou à la vérification des arbres utilisés en poteaux, il appartient au client de faire réaliser un examen approfondi des éléments desdits éléments.

Cet examen aura notamment pour objet d'apprécier leur éventuel vieillissement (Fissure, apparition de champignons, insectes xylophages, humidité...) en ce compris des éléments inaccessibles ou nécessitant une excavation afin de s'assurer de la capacité des structures à supporter les efforts amenés par les ateliers.

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours KOALA

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
1	Mur incliné	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			

Nos références : 730X2543/4/BRK

EXP-EL R024 v4 – Rapport vérification parcours acrobatique en hauteur (PAH)

Parcours KOALA					
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
2	Pas du Koala	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
3	Passerelle suspendue	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
4	Passerelle suspendue	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			

Parcours KOALA				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
5	Tonneau	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤ Remplacer la planche cassée à la sortie du tonneau		
				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
6	Train de la mine	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	Passerelle obstacles	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours KOALA				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
8	Passerelle ZIG ZAG	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
9	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		➤ L'arbre d'arrivée semble mort, suivre les préconisations de l'expert forestier		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
10	Rampe de sortie	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				

Parcours OURSON



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Structure artificielle et/ou arbre utilisé en poteau

En l'absence d'instruction de maintenance du fabricant ou du fournisseur relative à la vérification des éléments en bois composant la ou les structures artificielles et/ou à la vérification des arbres utilisés en poteaux, il appartient au client de faire réaliser un examen approfondi des éléments desdits éléments.

Cet examen aura notamment pour objet d'apprécier leur éventuel vieillissement (Fissure, apparition de champignons, insectes xylophages, humidité...) en ce compris des éléments inaccessibles ou nécessitant une excavation afin de s'assurer de la capacité des structures à supporter les efforts amenés par les ateliers.

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours OURSON

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Mur incliné	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		

Parcours OURSON				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
2	Le chariot	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		➤ L'arbre à l'arrivée est étêté, suivre les préconisations de l'expert forestier.		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
3	Passerelle desaxées	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours OURSON					
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant			Avis
N°	identification				
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
4	Passerelle suspendue	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	NS	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		➤ Remettre en place le feuillard à l'arrivée.			
					
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
5	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	

Nos références : 730X2543/4/BRK

EXP-EL R024 v4 – Rapport vérification parcours acrobatique en hauteur (PAH)

Parcours OURSON				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
6	Slakline	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	Vague	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
8	Pas de l'ourson	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
9	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours OURSON				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défaits observés : RAPPEL : l'arbre à l'arrivée est étêté, suivre les préconisations de l'expert forestier.		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
10	Passerelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours PETIT PANDA



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Nous vous conseillons de supprimer les échelles d'accès au atelier pour les parents, risque de chute importante.



Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours PETIT PANDA

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Mur incliné	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		

Parcours PETIT PANDA					
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
2	Passerelle inclinée	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
3	Balançoirs népalaises	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			➤
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
4	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			➤
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
5	Passerelle ronds	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			➤

Parcours PETIT PANDA				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
6	Slakline	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	Passerelle népalaise et pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
8	Pas du Panda	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours PETIT PANDA				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant	Avis	
N°	identification			
		Défaits observés : Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
9	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤ RAPPEL : Terminer l'installation de la ligne d'assurage jusqu'au sol ou maintenir la plate forme à moins de 1 m du sol.		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours GIRAFE



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Nous vous conseillons de supprimer les échelles d'accès au atelier pour les parents, risque de chute importante.

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours GIRAFE

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Mur d'escalade	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours GIRAFE					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
2	Balançoires rondins	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
3	Passerelle rondins	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
4	Passerelle vague	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
5	Paserelle double d'os d'ane	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			

Parcours GIRAFE					
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
6	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
7	Pas de la girafe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
8	Passerelle zig zag	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
9	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			

Parcours GIRAFE					
Atelier		Points vérifiés / Défaux observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
10	Rampe de sortie	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaux observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					

Parcours HIBOUX (violet)



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours HIBOUX (violet)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
1	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			

Parcours HIBOUX (violet)						
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant			Avis	
N°	identification					
2	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)		NS	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)		S	
			Atelier		S	
			Éléments d'assurage		S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.		S	
			Signalétique		S	
		Défaits observés :				
		➤ Prévoir de reprendre le serrage de l'arbre de départ.				
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.						
3	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)		S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)		S	
			Atelier		S	
			Éléments d'assurage		S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.		S	
			Signalétique		S	
		Défaits observés :				
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.						
4	Petit pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)		S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)		S	
			Atelier		S	
			Éléments d'assurage		S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.		S	
			Signalétique		S	
		Défaits observés :				
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.						

Parcours HIBOUX (violet)					
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
5	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
6	Passerelle vague	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
7	Passerelle zig zag	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
8	Passerelle à cordes	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			

Parcours HIBOUX (violet)					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
9	Passerelle Zig Zag	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés : ➤			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
		10	Passerelle en équilibre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)
Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S				
Atelier	S				
Éléments d'assurage	S				
Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S				
Signalétique	S				
Défaits observés : ➤					
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
11	Pont de singe			Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)
		Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S		
		Atelier	S		
		Éléments d'assurage	S		
		Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S		
		Signalétique	S		
		Défaits observés : ➤			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
		12	Passerelle Népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)
Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S				
Atelier	S				
Éléments d'assurage	S				
Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S				
Signalétique	S				
Défaits observés : ➤					

Parcours HIBOUX (violet)				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
13	Passage grenouille	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
14	Toboggan	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤ PM : Le décrochage doit impérativement se faire assis dans le toboggan ➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				

Parcours OUISTITIS (violet)



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours OUISTITIS (violet)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		/		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				

Nos références : 730X2543/4/BRK

EXP-EL R024 v4 – Rapport vérification parcours acrobatique en hauteur (PAH)

Parcours OUISTITIS (violet)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
2	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
3	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
4	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
5	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Nos références : 730X2543/4/BRK

EXP-EL R024 v4 – Rapport vérification parcours acrobatique en hauteur (PAH)

Parcours OUISTITIS (violet)					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
6	Passerelle rondins	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
7	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
8	Passerelle népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés : ➤ Remettre en état la plateforme détériorée.			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
9	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés : ➤			

Parcours OUISTITIS (violet)			
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant	Avis
N°	identification		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.	

Parcours ECUREUILS (violet)



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours ECUREUILS (violet)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		/		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				

Parcours ECUREUILS (violet)				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
2	Passerelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
3	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
4	Passerelle à cordes et népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤ Reprendre le serrage sur l'arbre d'arrivée		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				



Parcours ECUREUILS (violet)					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
5	Passerelle équilibre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés : ➤			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
6	Cheval tyro	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	NS	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés : ➤ Reprendre le serrage de l'arbre de départ.			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
7	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés : ➤ Reprendre le serrage de l'arbre de départ.			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			

Parcours ECUREUILS (violet)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
8	Traces de géant	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
9	Filet de traverse	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
10	Passerelle népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
11	Passerelle équilibre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours ECUREUILS (violet)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
12	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
13	Balançoires	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
14	Pont de singe (filet)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
15	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours ECUREUILS (violet)				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
16	Passerelle népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
17	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours LUTINS (violet)



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours LUTINS (violet)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
2	Passerelle d'équilibre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		

Nos références : 730X2543/4/BRK

EXP-EL R024 v4 – Rapport vérification parcours acrobatique en hauteur (PAH)

Parcours LUTINS (violet)				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
3	Filet à grimper	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
4	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
5	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
6	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours LUTINS (violet)				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défauts observés : ➤ Protéger le brin mort à l'arrivée		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	Balançoire sur poulie	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
8	Passerelle Népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
9	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
10	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S

Parcours LUTINS (violet)				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
11	Echelle de sortie	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
12	Echelle (Variante)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
13	Passerelle Népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
14	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S

Parcours LUTINS (violet)				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
15	Passerelle d'équilibre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
16	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤ Aménager l'arrivée afin d'éviter d'éventuelle chute de la plate forme.		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				



Parcours EXPLORATION (VERT)



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours	Oui / non
Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant	
Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception	
Date des corrections effectuées, Nom et signature de l'intervenant.	

Parcours EXPLORATION (VERT)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
1	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)		
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
2	Passerelle d'équilibre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			

Parcours EXPLORATION (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
3	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
4	Passerelle ZIG ZAG	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
5	Balançoires désaxées	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
6	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours EXPLORATION (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	OMAHA BEACH	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
8	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
9	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
10	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S

Parcours EXPLORATION (VERT)			
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant	Avis
N°	identification		
		Signalétique	S
		Défaits observés :	
		➤	
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.	

Parcours EVOLUTION (VERT)



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours EVOLUTION (VERT)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
2	Passerelle d'équilibre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		

Nos références : 730X2543/4/BRK

EXP-EL R024 v4 – Rapport vérification parcours acrobatique en hauteur (PAH)

Parcours EVOLUTION (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
3	Passerelle népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
4	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
5	Balançoires	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
6	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours EVOLUTION (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	Passerelle en rondins	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
8	Passerelle équilibre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
9	Poutre d'équilibre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
10	Balançoires déxasées	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S

Parcours EVOLUTION (VERT)					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés : ➤			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
11	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	NS	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés : ➤ Protéger le brin mort à l'arrivée			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
12	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
13	Passerelle ZIG ZAG	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	



Parcours EVOLUTION (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
14	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Observations :		
		Remettre en état la plate forme à l'arrivée		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
15	Balançoires en corde	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
16	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S

Parcours EVOLUTION (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
17	Filet de traverse	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
18	Passerelle à disques	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
19	Tarzan sur poulie	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
20	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S

Parcours EVOLUTION (VERT)			
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant	Avis
N°	identification		
		Signalétique	S
		Défaits observés : ➤	
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.	

Parcours EVASION (VERT)



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui / non

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours EVASION (VERT)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Echelle perroquet	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : Remettre en état la plateforme détériorée.		

Parcours EVASION (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
2	Passerelle de rondins	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
3	Double tyro	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
4	Liane tyro	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
5	OMAHA BEACH + Filet	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
6	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S

Parcours EVASION (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
	descendante + échelle		Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	Balançoires désaxées		Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
8	Passerelle V		Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
9	Trapèze filet		Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
10	Surf	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	S

Parcours EVASION (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Éléments d'assurage		S
		Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.		S
		Signalétique		S
		Défauts observés : ➤ Protéger ou couper l'angle de la plate forme d'arrivée.		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
11	Slack line	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
12	Filet pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
13	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		

Parcours EVASION (VERT)					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
14	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					

Parcours HORIZON (VERT)



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours HORIZON (VERT)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Nos références : 730X2543/4/BRK

EXP-EL R024 v4 – Rapport vérification parcours acrobatique en hauteur (PAH)

Parcours HORIZON (VERT)					
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
2	Passerelle à cordes	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	NS	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		➤ Reprendre le réglage du serrage des câbles support d'atelier. ➤ L'arbre d'arrivée a été coupé, suivre les préconisations de l'expert forestier			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
		3	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)
Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S				
Atelier	S				
Éléments d'assurage	S				
Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S				
Signalétique	S				
Défauts observés :					

Parcours HORIZON (VERT)					
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
4	Passerelle en rondins	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Observations :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
5	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
6	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	

Parcours HORIZON (VERT)

Atelier		Points vérifiés / Défaux observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défaux observés : ➤ Revisser correctement 2 vis sur la plate forme de départ ➤ Remettre en place correctement le matelas sur l'arbre à droite avant l'arrivée.		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaux observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
8	Tyrolienne montante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaux observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
9	Tonneaux suspendus	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
				S

Parcours HORIZON (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Signalétique		S
		Défauts observés : ➤ Remettre en état la plateforme détériorée. 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
9 bis	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	NS
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤ Remettre en état la plateforme détériorée.		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
9 ter	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
10	Passerelle en V	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	NS
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S

Parcours HORIZON (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤ Remplacer la plate forme de départ qui est cassée		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
11	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
12	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				

Parcours ASCENSION (VERT)



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours	Oui
Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant	3
Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception	
Date des corrections effectuées, Nom et signature de l'intervenant.	

Parcours ASCENSION (VERT)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Echelle PAPOU	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage RODEO STOP N° 0491	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours ASCENSION (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
2	Passerelle planche	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
3	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
4	Filet de traverse	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
5	Passerelle népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		

Parcours ASCENSION (VERT)				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
6	Passerelle en croix	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤ Protéger la partie saillante des vis sur la plate forme de départ.		
		➤ Supprimer le reste de câble, risque de blessure		
		➤		
				
				

Parcours ASCENSION (VERT)					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
8	Passerelle rondins	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
9	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
10	Passerelle népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
11	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			

Parcours ASCENSION (VERT)					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
12	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
13	Passerelle rondins	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
14	Funambule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
15	Passerelle dos d'ane	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			

Parcours ASCENSION (VERT)					
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
16	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		➤ Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			

Parcours MAXI TYROLIENNE



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours MAXI TYROLIENNE

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Echelle (2 tronçons)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : /		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Nos références : 730X2543/4/BRK

EXP-EL R024 v4 – Rapport vérification parcours acrobatique en hauteur (PAH)


Parcours MAXI TYROLIENNE

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
2	Tyrolienne 30 m	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤ Remettre en place le matelas de protection sur l'arbre à droite		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
3	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤ Pour mémoire : la norme réclame un espacement maximum de 60 cm entre partie inférieure de boucles d'assurage. ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
4	Tyrolienne descendante (40 m)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
5	Tyrolienne descendante (70 m)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours MAXI TYROLIENNE

Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
6	Tyrolienne descendante (45 m)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	Tyrolienne descendante (25 m)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Remettre en état la plateforme détériorée.		
				
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				

Parcours MAXI TYROLIENNE

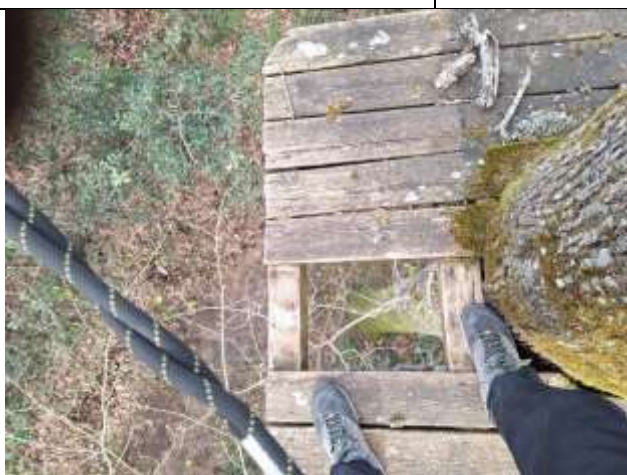Atelier		Points vérifiés / Défaux observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
8	Tyrolienne descendante (15 m)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	NS
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaux observés : ➤ Rénover la plate forme de départ.		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
9	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaux observés : ➤ Pour mémoire : la norme réclame un espacement maximum de 60 cm entre partie inférieure de boucles d'assurage. ➤ Supprimer ou refaire la boucle d'assurage « pour les opérateurs » (liason entre les 2 plates formes.		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				

Parcours MAXI TYROLIENNE				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
10	Tyrolienne 90 m Suivi d'une échelle de 1m	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤ Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
11	Tyrolienne descendante (50 m)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤ RAPPEL : Protéger les 2 arbres en V proche du départ Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
12	Tyrolienne descendante (25 m)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	NS
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤ Rappel : vitesse d'arrivée importante, disposer des matelas plus fermes (mousse plus dense) ➤ De nombreux arbres dans l'espace de progression, à protéger ou abattre ➤ Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
13	Passerelle Népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤		

Parcours MAXI TYROLIENNE					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
14	Tyrolienne 30 m	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	NS	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤ Rappel : protéger l'arbre sur la droite dans l'espace de progression.			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
15	Funanbule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
17	Tyrolienne descendante (150 m) (étang)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
18	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					

Parcours MAXI TYROLIENNE				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
19	Tyrolienne descendante (30 m)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
20	Tyrolienne 35 m	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		➤ Reprendre le réglage de la tyrolienne, qui est très rapide.		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
21	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours MAXI TYROLIENNE				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
22	Tyrolienne 80 m Etang retour	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤ Plateforme d'arrivée : le matelas de pied en fin de vie, à remplacer. ➤ Remettre en état la plateforme d'arrivée		
				
				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
23	Grande échelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	NS
		Défaits observés : ➤ Rehausser la boucle d'assurage au départ. (Ligne de vie à hauteur des genoux) ➤ Pour mémoire : la norme réclame un espacement maximum de 60 cm entre partie inférieure de boucles d'assurage.		

Parcours MAXI TYROLIENNE					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
24	Tyrolienne 190 m	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	NS	
			Signalétique	NS	
		Défaits observés :			
		➤ RAPPEL : DANGER, garantir la visibilité (ou mettre en place un dispositif de régulation des départs) ➤ La tyrolienne survol 2 sentiers piétons, gérer cette zone de croisement ➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
25	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
26	Tyrolienne descendante (50 m)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
27	Echelle + double tyro	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			

Parcours MAXI TYROLIENNE					
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
28	Tyrolienne 50 m	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
29	Tyrolienne 20 m	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
29 bis	Poutre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
30	Tyrolienne 15 m	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			

Parcours MAXI TYROLIENNE					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
31	Tyrolienne 15 m	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
32	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
33	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					

Parcours AGILITE (ROUGE)



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours AGILITE (ROUGE)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	S
			Éléments d'assurage Rodéo stop N° 0490	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Reprendre le serrage des arbres sur la plate forme d'arrivée		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				

Parcours AGILITE (ROUGE)					
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
2	Balançoire à disques	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
3	Etriers	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
4	Slackline	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
5	Balançoire désaxée	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés :			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			

Parcours AGILITE (ROUGE)

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
7	Planches coco	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	NS
		Défauts observés : ➤ Ajouter la signalétique manquante en début d'atelier		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
8	Funambule à cordes	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	NS
		Défauts observés : ➤ Ajouter la signalétique manquante en début d'atelier		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
9	Pont de singe	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	NS
		Défauts observés : ➤ Ajouter la signalétique manquante en début d'atelier		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
10	Cheval Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	NS

Parcours AGILITE (ROUGE)				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défaits observés : ➤ Ajouter la signalétique manquante en début d'atelier		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
11	Passerelle népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurance	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
12	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurance	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		➤ Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
13	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurance	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
14	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO
			Atelier	S
			Éléments d'assurance	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours AGILITE (ROUGE)			
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant	Avis
N°	identification		
		Défauts observés : 	
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.	

Parcours SENSATION (ROUGE)

Description / Photos



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

3

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours SENSATIONS				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Filet à grimper	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : Le câble porteur du rodéo stop devient difficilement inspectable côté gauche. Desserrer la boucle autour de cet arbre.		
				
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
2	Passerelle Népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : Réduire l'angle du câble autour des arbres d'arrivée et de départ et les détendre afin de prévoir une inspection des portions « absorbées » par les arbres (au départ).		
				

Parcours SENSATIONS					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant			Avis
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
3	Balançoires	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	NS	
		Défaits observés : Signalétique détériorée, à reprendre.			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
4	Tyrolienne montante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	NS	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés : La ligne de vie sur la plateforme d'arrivée est trop basse.			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
5	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés : sans			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
7	Passerelle Népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	

Parcours SENSATIONS				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défauts observés : <i>Sans</i>		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
8	Funambule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : Au départ, desserrer la boucle de vie située au niveau de l'arbre, elle devient difficilement inspectable.		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
9	Passerelle obstacles	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	NS
			Signalétique	S
		Défauts observés : - Elaguer le départ de l'atelier (l'espace de chute doit être libre) - Doubler avec de la corde ou cordelette les rondins qui ne sont maintenus qu'avec des élastiques (risques de chute sur l'atelier en-dessous).		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
10	Passerelle équilibre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours SENSATIONS				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défaits observés : A l'arrivée, protéger le bord de la dernière passerelle (risques pour un utilisateur situé sur la plateforme d'arrivée en cas de balan de la dernière passerelle du à l'arrivée d'un autre utilisateur). 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
11	Surf	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	NS
		Défaits observés : - Remplacer les cordes de sécurité de l'atelier. - Signalétique absente. - Risque de coincement de la corde de rappel le long de l'arbre, faciliter son cheminement. - Il manque deux serre-câbles sur chaque fixation de la boucle de ligne de vie en sortie d'atelier, celle-ci devra être fixée par 4 serre-câbles à chaque extrémité: 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
12	Filet de traverse	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours SENSATIONS				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défaits observés : - Desserrer les boucles de vie situées au niveau des arbres supports, elles deviennent difficilement inspectables. - Reprendre la fixation de la boucle de sécurité d'arrivée avec 4 serre-câbles à chaque extrémité : 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
13	Funambule rondins	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : - Les cordes de vie sont à remplacer chaque année. - Reprendre la fixation de la boucle de sécurité d'arrivée avec 4 serre-câbles à chaque extrémité : 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
14	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours SENSATIONS				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défauts observés : Ligne de vie trop basse au départ.		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
15	Passerelle équilibre planches	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
16	Balançoire poutre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
17	Echelle filet	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours SENSATIONS			
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant	Avis
N°	identification		
		Défauts observés : Remettre en état le filet détérioré.	
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.	

Parcours VERTIGE (NOIR)	
Description / Photos	
	
Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours	Oui
Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant	3
Défaits observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition	

Nos références : 730X2543/4/BRK
EXP-EL R024 v4 – Rapport vérification parcours acrobatique en hauteur (PAH)

Parcours VERTIGE (NOIR)

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours VERTIGE

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
1	Arbre d'escalade	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défauts observés Sans			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
		2	Funambule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)
Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S				
Atelier	S				
Éléments d'assurage	S				
Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S				
Signalétique	S				

Parcours VERTIGE				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défaits observés : sans		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
3	Passerelle Népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : Sans		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
4	Funambule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : Sur l'arbre intermédiaire, retirer l'ancien câble gainé (fils saillant) 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
5	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S

Parcours VERTIGE				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : Sans		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
6	Boule Tarzan	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : Sans		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	Fear Factor	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
8	Arbre d'escalade descendant	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours VERTIGE				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
9	Tyrolienne montante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : Sans		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
10	Filet à grimper	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : Sans		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
11	Echelle descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours VERTIGE				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défauts observés : <i>Sans</i>		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
12	Echelle descendante et échap au sol	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S

Parcours VERTIGE				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Défauts observés : - Rappel : réduire la hauteur de chute maximale (facteur de chute supérieur à 1 dangereux) Espacement de 90 cm entre boucles constaté dans la portion verticale sous la plateforme de départ du saut de tarzan ; - Rappel : plusieurs rondins à remplacer au niveau de l'échelle :  - Rappel : restaurer le système de protection du câble par martyr ; - Il manque un serre-câble sur la fixation de la ligne de vie de l'échelle, ajouter un 4^{ème} serre-câble :  - Le câble support de l'échelle n'est pas visible car sous gaines plastiques au niveau des arbres supports. Ces gaines devront être retirées afin de permettre l'inspection du câble : 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
13	Saut de Tarzan	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	NS

Parcours VERTIGE				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	NS
		Défaits observés :		
		Remplacer le martyr situé au niveau de l'encrage : 		
		- Cordes de sécurité à remplacer ; - Les câbles supports du tarzan et du filet de réception (ainsi que la ligne de vie) ne sont pas visibles car sous gaines plastiques au niveau des arbres supports. Ces gaines devront être retirées afin de permettre l'inspection des câbles : 		
		- A l'arrivée, ajouter une signalétique imposant de s'accrocher sur les boucles de sécurité (risque de retour contre l'arbre de départ depuis l'arbre d'arrivée si le changement n'a pas été fait). - Il manque un serre-câble sur la fixation de la boucle de ligne de vie du filet de réception, un 4^{ème} serre-câble devra être ajouté : 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
14	Funambule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S

Parcours VERTIGE				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Atelier		S
		Éléments d'assurance		S
		Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.		S
		Signalétique		NS
		Défaits observés : Sens du parcours inversé au niveau de cet atelier, placer la consigne située en sortie de jeu au début. Identifier la présence de cette échappatoire en entrée de jeu pour éviter le saut tarzan. 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
15	Balançoires	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurance	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : Il manque un serre-câble sur la fixation de la boucle de ligne de vie située au niveau de la plateforme de sortie, un 4^{ème} serre-câble devra être ajouté : 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
16	Tyro montante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S

Parcours VERTIGE				
Atelier		Points vérifiés / Défaux observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaux observés : La ligne de vie ne peut pas être inspectée entièrement au niveau de l'arbre de sortie d'atelier, reprendre le serrage de celui-ci : 		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
17	Funambule à corde sur poulie	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaux observés : • Rappel : ralentir le retour des lianes. • Remplacer les cordes de sécurité. • La ligne de vie ne peut pas être inspectée entièrement au niveau de l'arbre d'entrée d'atelier, reprendre le serrage de celui-ci : 		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
18	Tyrolienne montante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S

Parcours VERTIGE				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : sans		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
19	Passerelle Népalaise	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : sans		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
20	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	NS
			Signalétique	S
		Défaits observés : Elaguer afin de supprimer les branches dans l'espace libre et permettre ainsi d'assurer une visibilité parfaite entre départ et arrivée (ou mettre en place un dispositif de régulation des départs).		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
21	Echelle peroquet	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : Certains rondins devront être remplacés.		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
Parcours CHAMPION				

Parcours VERTIGE			
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant	Avis
N°	identification		
			
Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours		Oui	
Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant		3	
Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception			
Date des corrections effectuées, Nom et signature de l'intervenant.			

Parcours CHAMPION				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Filet à grimper	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		- L'espacement entre boucles doit être limité à 60cm (ou le marquage rouge étendu aux câbles entre boucles) - Reprendre la fixation de la ligne de vie avec 4 serre-câbles au départ de l'atelier et protéger le brin mort :  - Une partie du câble n'est pas visible et ne peut être inspecté sous la gaine. Dans ce cadre, il conviendra de retirer cette gaine plastique.		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
2	Passerelle rondins	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
3	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	NS
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		- Elaguer de nouveau l'arbre situé à mi-parcours de la tyrolienne afin d'assurer une bonne visibilité de l'arrivée depuis le départ. - Tapis de réception à remettre en place à l'arrivée.		

Parcours CHAMPION				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
4	Saut de puce	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		• Les cordes d'assurage sont trop longues ; les utilisateurs ne parvenant pas à tenir la liane risquent de se retrouver sous la plateforme d'arrivée, avec facteur de chute élevé. • Protéger à minima la plateforme d'arrivée avec un matelas. • Bloquer le manillon de la grosse manille :		
				
		• Mettre en place d'un morceau de câble martyr pour protéger le contact câble/manille •		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
5	Tyrolienne descendante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	NS
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		• Protéger la plateforme d'arrivée avec un matelas.		

Parcours CHAMPION				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
6	Balançoires désaxées	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	NS
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : Protéger la tige filetée au niveau de la plateforme de départ :		
				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	Echelle à main	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : - Rappel : Relier les 2 poulies par une corde d'assurage ; - Bloquer le manillon de la manille ; - Remplacer les cordes de sécurité :		
				

Parcours CHAMPION				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
8	FEAR FACTOR	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	NS
		Défaits observés :		
		- A la fin, protéger les gaines noires afin de ne pas inviter les pratiquants à se lever :  - Code couleur rouge à restaurer.		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
9	Funambule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		sans		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
11	Les cordes à disques	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	NS
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés :		
		Protéger les filetages saillants au départ des pas de géant : 		

Parcours CHAMPION						
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis		
N°	identification					
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
11a	Saut de Tarzan	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S		
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S		
			Atelier	NS		
			Éléments d'assurage	NS		
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S		
			Signalétique	NS		
		Défaits observés :				
		• Code couleurs rouge à mettre en place sur les lianes ; • Sans emmagasineur, la corde peut blesser un autre usagé au moment du saut, guider la corde de rappel ; • Corde de sécurité à remplacer ; • Reprendre la fixation de la ligne de vie de sortie d'atelier (filet) avec 4 serre-câbles :				
						
		• Le câble support du filet et de la ligne de vie ne peut être inspecté entièrement en raison des gaines plastiques situées au niveau des arbres supports. Retirer ces gaines pour permettre une inspection complète.				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.				
11b	Funambule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S		
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S		
			Atelier	S		
			Éléments d'assurage	NS		
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S		
			Signalétique	S		
		Défaits observés :				
		• Le câble de ligne de vie de l'atelier ne peut être inspecté entièrement en raison des gaines plastiques situées au niveau des arbres supports. Retirer ces gaines pour permettre une inspection complète.				
				Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours CHAMPION					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
11b	Funambule (suite)	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	NS	
		Défaits observés :			
		Ajouter la signalétique manquante.			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
		12	Tyro montante	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)
Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S				
Atelier	S				
Éléments d'assurage	S				
Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S				
Signalétique	S				
Défaits observés :					
Ajouter le matelas manquant au niveau de la plateforme de départ.					
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
13	Cordes commando			Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)
		Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S		
		Atelier	S		
		Éléments d'assurage	S		
		Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S		
		Signalétique	S		
		Défaits observés .:			

Parcours CHAMPION				
Atelier		Points vérifiés / Défaux observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
14	Planches coco mains	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaux observés : Sans.		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
15	Filet par dessous	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaux observés : Sans		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
16	Passerelle inversée	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaux observés : Sans		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
17	La grosse boule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaux observés : Sans		

Parcours CHAMPION					
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.			
18	Funambule	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Sans			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
19	Tyrolienne	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Sans			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
20	Saut de puce	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		Sans			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
21	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	NS	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	S	
		Défaits observés :			
		.			

Parcours CHAMPION			
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant	Avis
N°	identification		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.	

Parcours TYRO AQUATIQUE	
	
Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours	Oui
Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant	2
Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception	
Date des corrections effectuées, Nom et signature de l'intervenant.	

Pour information la vérification a été effectué avec le bassin d'arrivée vide d'eau, donc nous ne pouvons pas nous prononcer sur le bon réglage des tyroliennes



Remarques générales :

La tour de départ est en bon état visuel, la structure d'arrivée également, cependant enrayser la corrosion sur les pieds de la structure de départ ainsi que sur certaines zones de la structure.

Dégager les poteaux sur la tour de départ.





Enrayer la corrosion des boulons au départ et à l'arrivée.



- Nettoyer la zone d'arrivée, afin de rendre l'accès plus facile.



Parcours TYRO AQUATIQUE				
Atelier		Points vérifiés / Défaits observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Tyrolienne gauche	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : /		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
2	Tyrolienne droite	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défaits observés : ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours GRAND SAUT



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours

Oui

Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant

2

Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition

Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception

Date des corrections effectuées,
Nom et signature de l'intervenant.

Parcours GRAND SAUT				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	SO
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
2	Pont de singe filet	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		➤ Remettre en état le filet détérioré. 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours GRAND SAUT				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
3	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés : ➤ Rappel : Réduire la hauteur de chute maximale dans les sections verticale (facteur de chute supérieur à 1 non satisfaisant). Espacement recommandé de 0.6 m entre les boucles ; ➤		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
4	Pont de singe filet	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	NS
		Défauts observés : • L'accès à la plateforme de sortie depuis le filet est difficile. Celui-ci devra être facilité afin de prévenir tout risque de chute hors du filet		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
5	Echelle	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	NS
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	NS
		Défauts observés : ➤ Rappel : nous recommandons de réduire la hauteur de chute maximale dans les sections verticale (facteur de chute supérieur à 1 non satisfaisant). Espacement recommandé de 0.6 m entre les boucles ;		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours GRAND SAUT				
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
6	Pont de singe filet	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	NS
			Éléments d'assurage	NS
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	NS
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
7	Grand saut	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	SO
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	S
		Défauts observés :		
		- Seul le point d'encrage était présent lors du contrôle. Les cordes et autres dispositifs utilisés pour l'activité n'ont pas été observés. - Protéger le contact câble/câble au départ entre câble porteur du filet et câble du grand saut : 		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours ACRO GAMES



Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours	Oui
Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant	3
Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment qu'il existe des calculs de conception	
Date des corrections effectuées, Nom et signature de l'intervenant.	

Parcours ACRO GAMES

Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis
N°	identification			
1	Filet à traverser	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	SO
		Défauts observés : /		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		
2	Pas de géant	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S
			Atelier	S
			Éléments d'assurage	S
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S
			Signalétique	SO
		Défauts observés :		
		Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours ACRO GAMES					
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
3	Tonneau	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	SO	
		Défauts observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
4	Planche	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	SO	
		Défauts observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
5	Mur d'escalde	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	SO	
		Défauts observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					
6	Poutre	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	SO	
		Défauts observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					

Parcours ACRO GAMES					
Atelier		Points vérifiés / Défauts observés / Corrections effectuées par l'exploitant		Avis	
N°	identification				
7	Zone trampoline	Points vérifiés	Plateforme de départ (support, hauban,...)	S	
			Plateforme d'arrivée (support, hauban,...)	S	
			Atelier	S	
			Éléments d'assurage	S	
			Espace de chute, délimitation des cheminements au sol.	S	
			Signalétique	SO	
		Défauts observés :			
		➤			
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.					

VIII- CONCLUSIONS GENERALES

L'exploitation du ou des parcours objet du contrôle périodique nécessite la prise en compte des observations figurant dans le présent rapport.

En l'absence d'instruction de maintenance du fabricant ou du fournisseur relative à la vérification des éléments en bois composant la ou les structures artificielles et/ou à la vérification des arbres utilisés en poteaux, il appartient au client de faire réaliser un examen approfondi desdits éléments.
Cet examen aura notamment pour objet d'apprécier leur éventuel vieillissement (Fissure, apparition de champignons, insectes xylophages, humidité...) en ce compris des éléments inaccessibles ou nécessitant une excavation afin de s'assurer de la capacité des structures à supporter les efforts amenés par les ateliers.

ALPES CONTRÔLES

Construction & Exploitation

Bureau Alpes Contrôles

Les Bureaux du Lac Bât. 1

4 rue Théodore Blanc

33049 Bordeaux Cedex

Tél: 05.35.38.10.51

exploitation.sud-ouest@alpes-contrôles.fr

EXP-EL R026 V3

Nos références : 730X2543-19 /BRK

Contrat N° : 730-X-2025-004J

Date d'édition : 28/04/2026

Nombre de pages : 21

Client :

OCEANO LOISIRS, le bois lambert 85560 MOUTIERS LES MAUFAITS

RAPPORT DE CONTROLE AVANT OUVERTURE D'UN PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR

Intervention du : 1^{ER} AVRIL 2026

Site :

OCEANO LOISIRS, le bois lambert 85560 MOUTIERS LES MAUFAITS

Personnes rencontrées :

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à CORRENTIN
CORRENTIN nous a accompagné lors de notre visite.

Diffusion

m.thibaud@cia2o.com

direction@ofgp.fr

Modification éventuelle

Ce rapport annule et remplace le rapport du : sans objet

Objet de la modification : sans objet

**Le vérificateur,
BRUNIER Kévin**



SOMMAIRE

I- OBJET DU PRESENT RAPPORT	3
II- REFERENTIEL	3
III- CONTENU DE LA MISSION CONFIEE A BUREAU ALPES CONTROLES	3
IV- SIGLES ou ABBREVIATIONS POUVANT ETRE UTILISES DANS LE PRESENT RAPPORT	3
V- DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS CONCERNEES	4
VI- INFORMATION OU DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE CLIENT	4
VII- EXAMEN DES INSTALLATIONS CONCERNEES	5
VIII- CONCLUSIONS GENERALES	21

I- OBJET DU PRESENT RAPPORT

L'objet du présent rapport est de présenter nos conclusions suite au contrôle avant ouverture d'un parcours acrobatique en hauteur et concerne le niveau de sécurité présenté lors de l'utilisation normale par les utilisateurs.

Dans le cas de modification pour des applications critiques, un contrôle est requis et doit respecter les exigences du contrôle avant ouverture. *(Une application critique est une situation dans laquelle les conséquences d'une défaillance sont susceptibles de provoquer une blessure grave ou mortelle).*

Les conclusions formulées dans ce rapport se rapportent exclusivement aux parcours et ateliers inspectés. Ce rapport ne doit pas être reproduit, excepté dans sa totalité, sans l'accord d'Alpes Contrôles et du client.

Bureau Alpes contrôles respecte les critères d'indépendances pour un organisme d'inspection de type A en référence à l'article 4.2.2 et à l'annexe A de la norme NF EN ISO/CEI 17020

II- REFERENTIEL

Lors de nos investigations techniques, afin de porter un jugement sur le niveau de sécurité de chaque atelier, nous utilisons entre autre :

Article L421-3 du code de la consommation	Obligation générale de sécurité
Norme NF EN 15 567-1	Parcours Acrobatique en Hauteur Partie I : exigences de construction et de sécurité

III- CONTENU DE LA MISSION CONFIEE A BUREAU ALPES CONTROLES

La mission objet du présent rapport est menée conformément aux critères définis dans la norme NF EN 15 567-1 « Structures de sport et d'activités de plein air -Parcours acrobatiques en hauteur - partie 1 : Exigences de construction et de sécurité ».

Le contrôle avant ouverture comprend :

- Un contrôle visuel ;
- Un essai de fonctionnement effectué en hauteur par un vérificateur pour s'assurer que les ateliers sont adaptés à l'utilisation prévue ;
- La vérification que le parcours a été construit selon les schémas de conception (par exemple angles des haubans) ;
- La vérification que le calcul de conception et/ou l'évaluation de la résistance des arbres ont été réalisés ;
- La vérification du diagnostic arboricole en cours de validité pour s'assurer que tous les arbres utilisés comme système de support ont été jugés sains à leur utilisation.

Sont notamment exclus du contrôle avant ouverture :

- Le diagnostic arboricole
- La note de calcul de conception
- Le respect par l'exploitant des critères définis dans la partie 2 de la norme NF EN 15567. (surveillance, qualification du personnel, documentation, registres, etc.)
- La réalisation d'essais pour la vérification de solidité d'équipements, ni la fourniture de charges.
- L'analyse du plan d'organisation de sécurité et de secours.
- La prise en compte des facteurs locaux tels que la foudre, les inondations, avalanches...
- Les conditions de sécurité relatives à l'accessibilité des différents parcours par les usagers (cheminement au sol) ni sur les dangers liés à l'environnement (arbres, falaise, rivière...)
- Le démontage ou l'excavation d'éléments dans le but de réaliser une inspection visuelle. Il appartient au constructeur de s'assurer avant notre visite sur site de la possibilité d'une vérification visuelle de tous les points des installations.
- La vérification périodique des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet d'une vérification journalière et annuelle suivant l'annexe B de la norme NF EN 15567-2 et conformément à la notice d'information du fabricant,
- L'examen approfondi des éléments en bois composant la ou les structures artificielles et/ou les arbres utilisés en poteaux afin d'apprécier leur éventuel vieillissement (fissure, apparition de champignons, insectes xylophages, humidité ...) en ce compris des éléments inaccessibles ou nécessitant une excavation afin de s'assurer de la capacité des structures à supporter les efforts amenés par les ateliers.

Le contrôle avant ouverture n'est pas un contrôle périodique.

IV- SIGLES ou ABBREVIATIONS POUVANT ETRE UTILISES DANS LE PRESENT RAPPORT

Dans le cadre des avis formulés :

- **S** correspond à Satisfaisant
- **NS** correspond à Non Satisfaisant
- **NV** correspond à Non Vérifié
- **SO** correspond à Sans Objet ou non concerné

V- DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS CONCERNEES

Nom des parcours	Année d'ouverture du parcours	Système de sécurité utilisé par les clients (*) (A, B, C, D ou E- collective)	Marque et modèle de la ligne de vie en place	Nombre d'Ateliers
PARCOUR DUEL (VERT)	2026	C	CLIC'IT TYPE C	16

(*) voir définition dans l'EN 15567-1 :2015

VI- INFORMATION OU DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE CLIENT

Le client s'assure de la validité et de la véracité des documents et informations mis à disposition de la société BUREAU ALPES CONTROLES. Le contrôle de la validité et de la véracité des documents ne relève pas de la responsabilité de la société BUREAU ALPES CONTROLES qui s'assure de leur existence

Documents	Commentaires
Le ou les schémas de conception	Existe et mis à notre disposition Non mis à notre disposition
- Manuel constructeur qui doit comporter : a) une description technique de l'installation et de chacun de ses composants (certificats matières, etc...) b) des instructions sur l'utilisation correcte du parcours c) un certificat de conformité à l'EN 15567-1 d) une déclaration du fabricant mentionnant au moins : 1) les calculs de conception (*) 2) les références normatives 3) les limites de responsabilité, le cas échéant e) les instructions de maintenance spécifiant la fréquence et la méthode de contrôle et d'entretien de l'équipement.....	Existe et mis à notre disposition Non mis à notre disposition Existe et mis à notre disposition Non mis à notre disposition Existe et mis à notre disposition Non mis à notre disposition Existe et mis à notre disposition Non mis à notre disposition
Rapport du diagnostic arboricole dont sont contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1. L'expert arboricole compétent doit contrôler tous les arbres utilisés afin d'évaluer leur état physiologique et leur aptitude à l'utilisation prévue. Références :	Existe et mis à notre disposition Non mis à notre disposition
En complément, si contrôle en cas de modification	
Rapports de vérifications antérieurs (rapport contrôle avant ouverture et/ou rapports périodiques)	Existe et mis à notre disposition Non mis à notre disposition
Dossier relatif à l'exploitation du site (registre, rapports d'accidents, consignes de sécurité pour les pratiquants, suivi des EPI, rapports d'exploitation quotidiens, etc.).	Existe et Mis à notre disposition Non mis à notre disposition

(*) Les calculs de conception doivent être fournis pour toutes les structures artificielles. Ils doivent confirmer que la ou les structures portantes sont adaptées à l'utilisation prévue.
Les calculs de conception doivent également concerner l'ensemble des câbles (ligne de vie, tyrolienne ...)

VII- EXAMEN DES INSTALLATIONS CONCERNEES

Parcours DUEL (VERT)	
	
Niveau de surveillance déclaré par l'exploitant	2
Public autorisé	ENFANTS/ ADULTES
Ligne de vie - Diamètre - Type	12 7x19
Présence au départ d'une signalétique indiquant la difficulté d'ensemble du parcours	Oui
Défauts observés concernant le parcours et/ou les documents mis à notre disposition Le rapport de diagnostic arboricole dont son contenu doit être conforme à l'annexe A de la norme NF EN 15567-1 n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer que l'état physiologique et l'aptitude des arbres utilisés correspondent à l'utilisation prévue Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment que des calculs de conception et/ou l'évaluation de la résistance des arbres ont été réalisés	
Date des corrections effectuées, Nom et signature de l'intervenant.	

Parcours DUEL (VERT)	
Atelier N° 1	 
Désignation : Echelle	
Points vérifiés	Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur	NS
Continuité des moyens d'assurage, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques	S
Repérage des lignes de vie et points d'assurage (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Haubanage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Espace de chute sans obstacle	S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)	SO
Absence d'élément saillant	S
Absence de risque évident de coincements	S
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)	S
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet	S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation	SO
Défauts observés :	
Absence de défaut observé	
→	
→	
→	
→	
→	
→	
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.	

Parcours DUEL (VERT)	
Atelier N° 2	 
Désignation :	Tyrolienne descendante
Points vérifiés	
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur	NS
Continuité des moyens d'assurance, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques	S
Repérage des lignes de vie et points d'assurance (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Haubanage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Espace de chute sans obstacle	S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)	SO
Absence d'élément saillant	S
Absence de risque évident de coincements	S
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)	SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet	S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation	S
Défauts observés :	
Absence de défaut observé	
→	
→	
→	
→	
→	
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.	

Parcours DUEL (VERT)		
Atelier N°	3	 
Désignation :	Passerelle équilibre	
Points vérifiés		Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur		NS
Continuité des moyens d'assurage, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques		S
Repérage des lignes de vie et points d'assurage (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Haubanage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Espace de chute sans obstacle		S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)		SO
Absence d'élément saillant		S
Absence de risque évident de coincements		S
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)		SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet		S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation		SO
Défauts observés :		
Absence de défaut observé		
→		
→		
→		
→		
→		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours DUEL (VERT)		
Atelier N°	4	
Désignation :	Funambule	 
Points vérifiés		Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur		
Continuité des moyens d'assurance, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques		
Repérage des lignes de vie et points d'assurance (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		
Haubanage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		
Espace de chute sans obstacle		
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)		
Absence d'élément saillant		
Absence de risque évident de coincements		
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)		
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet		
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation		
Défauts observés :		
Absence de défaut observé		
→		
→		
→		
→		
→		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours DUEL (VERT)		
Atelier N° 5	 	
Désignation : Passerelle népalaise		
Points vérifiés		Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur		NS
Continuité des moyens d'assurance, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques		S
Repérage des lignes de vie et points d'assurance (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Haubannage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Espace de chute sans obstacle		S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)		S
Absence d'élément saillant		S
Absence de risque évident de coincements		S
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)		SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet		S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation		SO
Défauts observés :		
Absence de défaut observé		
→		
→		
→		
→		
→		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours DUEL (VERT)		
Atelier N° 6	 	
Désignation : Pont de singe		
Points vérifiés		Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur		NS
Continuité des moyens d'assurage, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques		S
Repérage des lignes de vie et points d'assurage (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Haubanage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Espace de chute sans obstacle		S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)		SO
Absence d'élément saillant		S
Absence de risque évident de coincements		S
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)		SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet		S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation		SO
Défauts observés :		
Absence de défaut observé		
→		
→		
→		
→		
→		
→		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours DUEL (VERT)		
Atelier N° 7	 	
Désignation : Surf		
Points vérifiés		Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur		NS
Continuité des moyens d'assurage, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques		S
Repérage des lignes de vie et points d'assurage (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Haubanage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Espace de chute sans obstacle		S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)		S
Absence d'élément saillant		S
Absence de risque évident de coincements		S
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)		SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet		S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation		SO
Défauts observés :		
Absence de défaut observé		
→		
→		
→		
→		
→		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours DUEL (VERT)		
Atelier N°	8	 
Désignation :	Echelle	
Points vérifiés		Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur		NS
Continuité des moyens d'assurance, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques		S
Repérage des lignes de vie et points d'assurance (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Haubannage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Espace de chute sans obstacle		S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)		SO
Absence d'élément saillant		S
Absence de risque évident de coincements		S
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)		SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet		S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation		SO
Défauts observés :		
Absence de défaut observé		
→		
→		
→		
→		
→		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours DUEL (VERT)	
Atelier N°	9 (2EME NIVEAU)
Désignation :	Echelle
 	
Points vérifiés	Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur	NS
Continuité des moyens d'assurage, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques	S
Repérage des lignes de vie et points d'assurage (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Haubanage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Espace de chute sans obstacle	S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)	SO
Absence d'élément saillant	S
Absence de risque évident de coincements	S
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)	SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet	S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation	SO
Défauts observés :	
Absence de défaut observé	
→	
→	
→	
→	
→	
→	
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.	

Parcours DUEL (VERT)		
Atelier N°	10 (2eme NIVEAU)	
Désignation :	Tyrolienne descendante	
 		
Points vérifiés		Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur		NS
Continuité des moyens d'assurance, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques		S
Repérage des lignes de vie et points d'assurance (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Haubannage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Espace de chute sans obstacle		S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)		S
Absence d'élément saillant		S
Absence de risque évident de coincements		SO
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)		SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet		S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation		S
Défauts observés :		
Absence de défaut observé		
→		
→		
→		
→		
→		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours DUEL (VERT)		
Atelier N°	11 (2eme NIVEAU)	 
Désignation :	Passerelle équilibre	
Points vérifiés		Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur		
Continuité des moyens d'assurage, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques		
Repérage des lignes de vie et points d'assurage (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		
Haubanage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		
Espace de chute sans obstacle		
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)		
Absence d'élément saillant		
Absence de risque évident de coincements		
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)		
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet		
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation		
Défauts observés :		
Absence de défaut observé		
→		
→		
→		
→		
→		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours DUEL (VERT)		
Atelier N°	12 (2eme NIVEAU)	
Désignation :	Funambule	
		
Points vérifiés		Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur		NS
Continuité des moyens d'assurance, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques		S
Repérage des lignes de vie et points d'assurance (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Haubannage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Espace de chute sans obstacle		S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)		S
Absence d'élément saillant		S
Absence de risque évident de coincements		SO
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)		SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet		S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation		SO
Défauts observés :		
Absence de défaut observé		
→		
→		
→		
→		
→		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours DUEL (VERT)	
Atelier N°	13 (2eme NIVEAU)
Désignation :	Passerelle népalaise
 	
Points vérifiés	
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur	NS
Continuité des moyens d'assurance, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques	S
Repérage des lignes de vie et points d'assurance (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Haubannage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Espace de chute sans obstacle	S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)	S
Absence d'élément saillant	S
Absence de risque évident de coincements	S
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)	SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet	S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation	SO
Défauts observés :	
Absence de défaut observé	
→	
→	
→	
→	
→	
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.	

Parcours DUEL (VERT)		
Atelier N° 14 (2eme NIVEAU)	 	
Désignation : Pont de singe		
Points vérifiés		Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur		NS
Continuité des moyens d'assurage, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques		S
Repérage des lignes de vie et points d'assurage (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Haubanage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Espace de chute sans obstacle		S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)		S
Absence d'élément saillant		S
Absence de risque évident de coincements		S
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)		SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet		S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation		SO
Défauts observés :		
Absence de défaut observé		
→		
→		
→		
→		
→		
→		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours DUEL (VERT)		
Atelier N°	15 (2eme NIVEAU)	
Désignation :	Surf	
	 	
Points vérifiés		Avis
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur		NS
Continuité des moyens d'assurage, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques		S
Repérage des lignes de vie et points d'assurage (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Haubanage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)		S
Espace de chute sans obstacle		S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)		S
Absence d'élément saillant		S
Absence de risque évident de coincements		S
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)		SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet		S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation		SO
Défauts observés :		
Absence de défaut observé		
→		
→		
→		
→		
→		
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.		

Parcours DUEL (VERT)	
Atelier N° 16 (2eme NIVEAU)	 
Désignation : Echelle	
Points vérifiés	
Conformité des assemblages eu égard du manuel du constructeur	NS
Continuité des moyens d'assurage, impossibilité de démontage manuel des éléments critiques	S
Repérage des lignes de vie et points d'assurage (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Absence d'extrémité de câble non fixée (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Haubanage : impossibilité de connexion/blocage de translation (<i>hors systèmes de sécurité de catégorie D & E</i>)	S
Espace de chute sans obstacle	S
Espace de chute : Dispositif de protection (matelas, filet, sol amortissant...)	S
Absence d'élément saillant	SO
Absence de risque évident de coincements	S
Présence de la signalétique au départ de l'atelier (<i>hors surveillance de niveau 1 et 2</i>)	SO
Délimitation des cheminements au sol des zones de risque de heurt ou de chute d'objet	S
Tyroliennes : Visibilité de l'arrivée depuis le départ ou système de régulation	SO
Défauts observés :	
Absence de défaut observé	
→	
→	
→	
→	
→	
Date des corrections effectuées, nom et signature de l'intervenant.	

VIII- CONCLUSIONS GENERALES

L'exploitation du ou des parcours objet du contrôle avant ouverture nécessite la prise en compte des observations figurant dans le présent rapport.

Le manuel constructeur n'a pas été mis à notre disposition. Le client doit s'assurer notamment que des calculs de conception et/ou l'évaluation de la résistance des arbres ont été réalisés.